PARTE NO. 77754-33

# QUEJA

**QUEJAS SECUNDARIAS** 

## Causa

El grado de expansión reducida de la válvula de acero '93-'95 causa fugas de aceite. El desgaste del orificio causa que se atasque la válvula original.

# Corrección

Se puede usar esta válvula anodizada en todos los modelos de 4L60-E para reemplazar las válvulas dañadas y restaurar el juego hidráulico.


#### Válvula de Cambio 2-3 de Aluminio

77754-33

1 Válvula de Cambio 2-3

### Se cuelga la válvula de cambio 2-3, Código 756, falta de 1ra o 2da

• Ciclado de cambios 3-4, 4-3 • Desgaste de la banda • Pérdida del cuerpo de válvulas

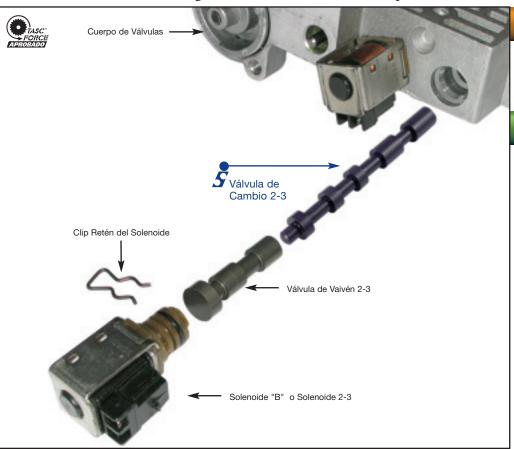

#### **Características y Beneficios**

- Esta válvula de aluminio anodizado y con capa endurecida restaura el grado de expansión termal correcto para mantener el juego hidráulico.
- Se instala la parte directamente sin usar herramienta.
- Se pueden salvar las carcasas.

