



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 2

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT	030-081	FECHA	24/10/2025	HORA HI: 11:25 / HF: 12:03
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)				Nro. 081-01196321

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AE947GR	AÑO	2021
MARCA		MODELO		NÚMERO	
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO	1721 36	8AB958150NA802625	
MOTOR	MERCEDES BENZ	XX		924989U1344015	
TACOGRAFO					
LIMITADOR					
CARROCERIA -		HOR (HORMIGONERA)		-	
-		EXPT. VTP -		PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.02
1	4313	9.3	10.6	12.26	47.03	CO(%)	HC(ppm)
2	4805	10.6	11.9	10.92	47.73	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	9118				47.4	DERIVA	2.0 (m/Km.
FRENO ESTAC.	2	9118	9.3	9.0	3.23		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras insuficientes)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Apto

INSPECTOR

Mesa, Carlos S.

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Vibona, Maximiliano G.
Mat. N°: 1013620(COPIME)


Página 1 de 1

Certificado: V-688560

24/10/2025 11:31



7AVCbmDgD2

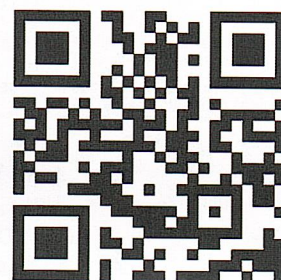

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
---	-------

Nro:-

CAMION RIG CAB/SIMP C/PLAT MOTOHORMIGONERA

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION