
PIANTA PIANO TERRA





Esempio di solaio a travetti in legno e *"voltine"* in pietra e laterizio.

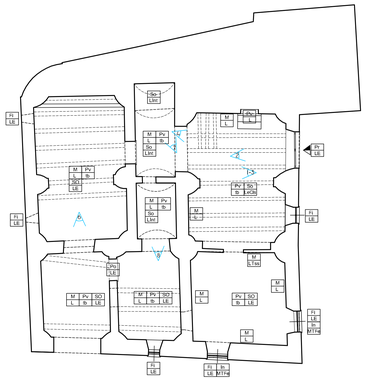

2 Accesso al piano terreno dal fronte sud con particolare del portale ad arco in pietra.





3 Dettaglio di uno dei pilastri della sovrastante volta a vela.

4 Sempre con riferimento allo stesso locale immagine della pavimentazione in terra battuta.





5 Particolare del paramento murario del piano terreno con in evidenza la buona qualità della tessitura, la limitata presenza di malta di allettamento ed i diatoni che contribuiscono a legare il tutto.

6 Particolare dell'accesso al piano terreno dalle aree pertinenziali in corrispondenza del fronte ovest. Oltre all'arco in laterizio si nota la presenza dell'imposta della orditura di un preesistente solaio.






7 Soletta rampante dello scalone che conduce ai livelli superiori dell'edificio; l'intradosso della rampa è stato rivestito con quella che appare una malta cementizia, per evitare la caduta di materiali lapidei.

8 Particolare della volta a botte a copertura del vano; l'intradosso della volta è stato rivestito con quella che appare una malta cementizia, per evitare la caduta di materiali lapidei. L'apertura nel muro è stata ottenuta con un voltino di scarico in mattoni con sottostante un sottile architrave ligneo. La porta è di recupero solamente appoggiata.

PIANTA PIANO PRIMO

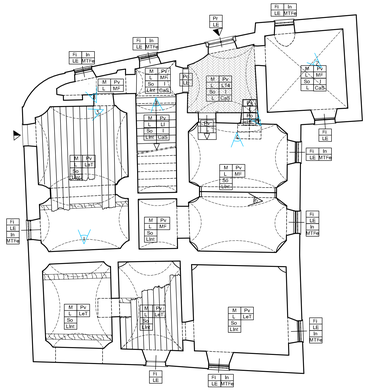




Magazzino ricavato con un soppalco ligneo a semplice orditura con sovrastante tavolato in legno a dividere l'alto locale voltato (volta a vela)



2 Locale situato al livello più basso della torre; l'immagine si sofferma sull'unghia ricavata nella vela della volta a crociera per ricavare l'apertura. Il locale si presenta a questo livello intonacato anziché pietra a vista.

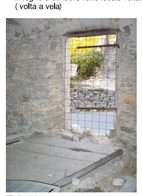



3 Solaio in legno a livello del piano ammezzato con pavimento in tavolato ligneo. L'apertura è stata ricavata dopo la costruzione del soppalco per mettere in collegamento il locale con la strada.

4 Piano ammezzato con in primo piano la catena metallica a contrasto della spinta dell'arcone che separa il due locali coperti con una volta a vela classuno. Anche in questo caso le pareti sono intonacate a testimoniare un uso residenziale dei locali.






5 Pavimentazione dell'atrio d'ingresso in mattoni posati a *"spina di pesce diritta"*.

6 Particolare del pilastro già commentato alla foto 4 sui cui insistono tre arcate.





8 Particolare della finestrella di un magazzino La bucatura è protetta da una inferriata; si tratta di una delle poche aperture in cui si è conservato il serramento originario, realizzato in legno naturale.

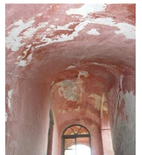

7 Immagine dello scalone principale che conduce a quello che era il primo piano dell'edificio originario. Appaiono evidenti i danni all'intonaco dovuti alla umidità ed alle infiltrazioni d'acqua

PIANTA PIANO SECONDO

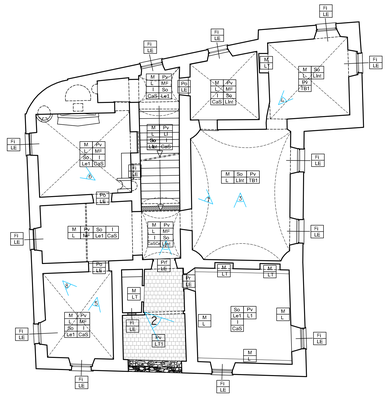

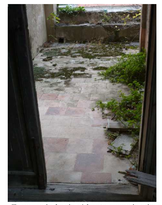

Terrazza in fregio al fronte ovest; in primo piano la pavimentazione in piastrelle di cotto quadrate, il telaio del serramento che sostituisce la soglia e la vegetazione infestante.



2 La parete rivolta verso nord che delimita la terrazza, mostra diffusi segni di ammaloramento dell'intonaco, tanto per la esposizione diretta agli agenti atmosferici , che per l'azione dell'acqua che proviene dalla falda di copertura del tetto.



3 Nel grande salone risaltano le due aperture tamponate, forse in tempi recenti per evitare la caduta nel vuoto a causa del crollo i tutti i solai nel vano confinante. Si evidenzia anche le pareti al grezzo e l'assenza della pavimentazione, presumibilmente asportata.



4 Particolare della volta a padiglione nella stanza della torre a questo livello; anche in questo caso l'intradosso della volta è stato rivestito con quella che appare una malta cementizia, per evitare la caduta di materiali lapidei dalla stessa.




5 Immagine della stanza posta nello angolo nord-ovest dell'edificio dove si trovano i resti dei sistemi oscuranti un tempo presenti, persiane in legno con telaio alla genovese.



6 La volta a crociera in cannicciato della cucina è in evidenti condizioni di degrado per le infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto.




7 Presa fotografica a luce radente della tessitura muraria.

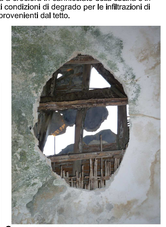

8 Particolare della volta nella stanza posta nell'angolo nord-ovest dell'edificioi dove le infiltrazioni hanno provocato la caduta di parte della volta in cannicciio.

PIANTA PIANO TERZO

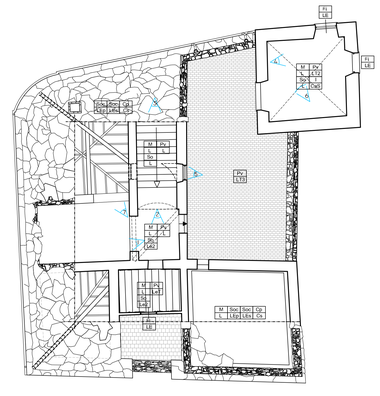




A livello della copertura e del piano di sottotetto si manifestano le maggiori criticità, a causa dello stato di prolugato abbandono dell'immobile si è verificato il cedimento della struttura portante e la caduta del manto di copertura. Fenomeno che ha interessato anche le sottostanti volte in cannicciato.



2 Particolare dell'orditura della copertura composta da cantonali, puntoni, stuoia in cannicciato a costituire iplano di posa del manto di cpertura in "lose" in pietra di tipo tranclato.



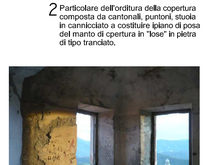

3 Lo scalone principale che conduce dal piano secondo (già piano primo nobile) ai locali nel sottotetto. Rispetto alla rampa sottostante i gradini appaiono realizzati con meno cura con l'utilizzo di lastre in pietra.

4 Locale posto all'ultimo livello della torre, coperto da da volta a padiglione, le pareti sono intonacate come pure l'intradosso della volta rinzaffato con quella che appare una malta cementizia, per evitare la caduta di materiali lapidei dalla stessa.



5 Dettaglio dell'estradosso della falsa volta dello scalone in cannicciio lntonacato, con in primo piano la centina lignea e l'incrodo dell'incannicciatura con le canne semplicemente schiacciate.




6 Mattonelle in cotto quadrate posate in diagonale nella stanza in cima della torre.



7 Particolare della complessa struttura della volta in cannicciato o camorcanna che dir si voglia, con le nervature lignee (centine) della volta appese alla grossa orditura del tetto e lo stuolato direttamente inchiodato alle centine.

PIANTA COPERTURE

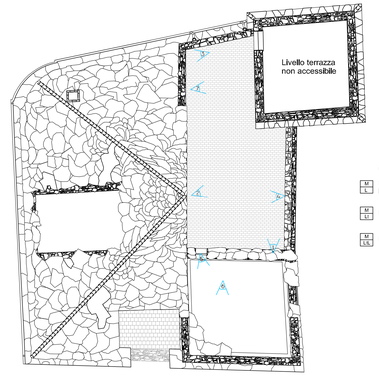



Dettaglio della parte sommitale della torre, con in evidenza i capochiave delle catene poste in opera per ovviare a problematiche statiche già verificatesi. Sul lato verso il terrazzo una scaletta ora scomparsa conduceva sulla terrazza piana sopra la torre.



2 La terrazza all'ultimo piano è delimitata tutto attorno da un basso muretto realizzato in prosecuzione della muratura sottostante. La pavimentazione è realizzata in mattoncini in laterizio, posti in opera





3 Manto di coperturain in "lose" di ardesia di tipo trinciato di foggia molto irregolare. Sono presenti diffusi dislocamenti dei singoli elementi lapidei. Il camino e' in parte crollato.

4 Dalla apertura che dal planerottolo di arrivo dello scalone conduce sulla terrazza, si intravvede il dissesto che ha interessato la cellula edilizia retrostante, con il crollo della copertura che ha interessato anche la falsa volta sottostante.



5 Anche la cellula edilizia posta nell'angolo sud-ovest dell'edificio, è stat interessata da un esteso dissesto che ha interessato oltre la copertura e tutti i solaio di interpiano dei livelli sottostanti.



6 Immagine dal basso del corpo posto nell'angolo sud-ovest dell'edificio completamente sventrato da cima a fondo.



7 Particolare del accesso alla terrazza piana a copertura della torre; dale tracce rimaste si può ipotizzare la presenza di una struttura leggera che ne consentiva l'accesso.

LEGENDA

2 **Punti di presa fotografici**

CONSISTENZA

MURATURE

- M L — Pietra in elementi lapidei
- M LT — Laterizio mattoni
- M LS — Laterizio e pietra

SOLAI e MANTI DI COPERTURA

- So Le — Piano legno
- So Le2 — Piano legno con "voltine" in pietra rinzaffate in cls
- So Lt2 — Volta in pietra intonacata
- So L — Volta in pietra
- So Le1 — Volta in cannicciato intonacato
- So Le2 — Piano in cannicciato
- Soc Le2 — Legno Orditura principale
- Soc Le3 — Legno Orditura secondaria
- Gr Cs — Pietra a scagle

PAVIMENTI

- Pv TB — Terreno battuto
- Pv TB1 — Sottofondo in terra battuta con pavimentazione asportata
- Pv Le1 — Legno Tavolato
- Pv SP — Malta frattazzata
- Pv L — Pietra in elementi accicottolato
- Pv LT1 — Pietra in elementi ottagonali
- Pv LT — Pietra in lastre
- Pv M — Mattoni
- Pv LT1 — Mattonelle in cotto quadrate 20x20 cm posate parallele
- Pv LT2 — Mattonelle in cotto quadrate 20x20 cm posate a 45°
- Pv LT3 — Mattonelle in cotto rettangolari 20x10 cm posate parallele
- Pv LT4 — Mattonelle in cotto rettangolari 20x10 cm posate a"spina pesce"

INFISSI

- Pe LE — Porte Esterne in Legno
- PeF LE — Porte Finestre in Legno
- Fi LE — Finestre in Legno
- Po LE — Porte Interne in Legno
- In MTM — Inferriate in ferro

INTONACI INTERNI

- i Ce5 — Calce Sabbia
- i pasce — Calce Sabbia Cemento

COMUNE DI ARNASCO
(Provincia di Savona)

Ristrutturazione dell'immobile denominato "la torre di Bezzo"

PROGETTO DI RESTAURO

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

STUDIO DI ARCHITETTURA "DOTT. ARCH. NICOLA JACOPO PODIO"
Via Genova 123/2 - 17031 Albenga (SV) -
Cod. Fisc. PDO NLJ 68C12 D969Y - Part. IVA 01764520098
Tel 0182-51373 - e.mail: info@studiopodio.it - pec: podio.nicola@pec.it

TAV. N.	OGGETTO: STATO ATTUALE Analisi dei Materiali	data maggio 2022
ALL. N.	COMMITTENTE: PRASLIN S.p.a. Via Zara, 23 20159 MILANO (MI) P.I. 09788030154	scala 1:100

QUESTO ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO ED E' PROTETTO A TERMINI DI LEGGE
PROGRAMMA GRAFICO ALLPLAN DELLA NEMETSCHEK AG