

Tarkastaja	Elias Lankinen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Toni Kettunen	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE AU Automaatiohuolto - Päivitetty	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistä			
KH yhtiön tiedot		<i>Lassila-Tikanoja / Petri Rautiainen 0503856197</i>	
Jatkohälytykset		<i>GSM modeemi</i>	
Hälytykset välittyvät jatkoon hälytyskeskukseen	Kyllä	<i>Certego hälytyskeskus</i>	
Kiinteistön automaatiojärjestelmä			
Kuva alakeskuksesta CPU	Otettu		2 kpl 17746085899722 60787198674848 689.jpg, 17746086236814 37664973380663 8375.jpg
Tyyppi		<i>Trend IQ3 / Excite</i>	
Säätimen käyttöönottovuosi		<i>Kohteessa sekaisin IQ3, IQ4 ja Excite moduulit ja cpu:t n. 10-15v.</i>	
Valvomo		<i>Trend 963</i>	
Muut säätimet			
Varmuuskopiot	Kunnossa	<i>Mika Flinkmanilla</i>	
Alakeskuskellon ja aikapalvelimen aika	Kunnossa		
Vikahistoria		<i>A Jätealtaan ylivuoto 701DP01 pumpun käynti tila B Sisään puhallus lämpötiloja ja painehälytyksiä</i>	
UPS-laitteet		<i>Alakeskuksissa UPS:t toimivat. Ei tietoa akkujen vaihdosta</i>	

IV-kone 302TK Tehdasalue A-D/9-17

Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A/D9-17</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH2 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 9,8m3/s, mittaus 9,8m3/s, säätö 94%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Belimo HRY24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde (%)	45		
LTO paine-ero (Pa)	40		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 7,5m3/s, mittaus 7,5m3/s, säätö 67%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		

IV-kone 301TK Tehdasalue A-D/1-9

Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A/D1-9</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH1 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Asetus 7,8m3/s, mittaus 7,8m3/s, säätö 75%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Belimo HRY24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Nestekierto LTO.</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	0	<i>Lto hyötysuhde mittaa 0%</i>	

LTO paine-ero (Pa)	36		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	asetus 6.6m3/s, mittaus 6.6m3/s, säätö 69%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 303TK Tehdasalue A-D/7-25			
Koneen palvelualue		Tehdasalue A/D7-25	
IV-koneen sijainti		IVKH3 vesikatto	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	asetus 4,4m3/s, mittaus 4,4m3/s, säätö 40%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRY24-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde (%)	33		
LTO paine-ero (Pa)	10		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	asetus 2,4m3/s, mittaus 2,4m3/s, säätö 21,5%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 304TK Tehdasalue D-F/9-25			
Koneen palvelualue		Tehdasalue D-F/9-25	
IV-koneen sijainti		IVKH4 vesikatto	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	asetus 2,1m3/s, mittaus 2,1m3/s, säätö 87%	

Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>HRC24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde (%)	0	<i>Mittaa 0%</i>	
LTO paine-ero (Pa)	24		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>astus 2,5m3/s, mittaus 2,5m3/s, säätö 69%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 305TK Tehdasalue F-O/9-3			
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue F-O/9-3</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH 4 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 1,7m3/s, mittaus 1,7m3/s, säätö 40%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>HRC24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde (%)	0	<i>Näyttää 0%</i>	
LTO paine-ero (Pa)	11		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>asetus 1,7m3/s, mittaus 1,7m3/s, säätö 40%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		

Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 306TK Työnjohtotilat			
Koneen palvelualue		<i>Työnjohtotilat</i>	
IV-koneen sijainti		<i>1.osa henkilökunnan taukotilan keittiön takana (välitasanne)</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 30Pa, mittaus 30Pa, säätö 39,3%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumpppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Siemens SSB61</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Pyörivä lämmönsiirrin</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	83,4		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 54Pa, mittaus 54Pa, säätö 51,2%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Siemens SQS65</i>	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 307TK Neuvottelu ja taukotilat			
Koneen palvelualue		<i>Neuvottelu ja taukotilat</i>	
IV-koneen sijainti		<i>3. osan kierreportaista taukotilojen katolla.</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 64Pa, mittaus 64Pa, säätö 69%</i>	

Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Siemens SQS65</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Pyörivä lämmönsiirrin</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	65		
LTO paine-ero (Pa)	27		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 120Pa, mittaus 120Pa, säätö 70%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>HRYD24-SR</i>	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 308TK Neuvottelu ja taukotilat			
Koneen palvelualue		<i>Neuvottelu ja taukotilat 1.-2. kerros</i>	
IV-koneen sijainti		<i>Työnjohdon "kopin" katolla. Metallitikkaat sisäänkäynnin edessä.</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 45,3Pa, mittaus 46Pa, säätö 56%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Siemens SQS65</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>pyörivä lämmönsiirrin</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	65		
LTO paine-ero (Pa)	104		

Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 105,6Pa, mittaus 105,6Pa, säätö 54%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Siemens SQS65</i>	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
IV-kone 311TK Avotoimisto 205 - 2.krs.			
Koneen palvelualue		<i>Avotoimisto 205 - 2.krs.</i>	
IV-koneen sijainti		<i>IVKH4 vesikatto</i>	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 167Pa, mittaus 167Pa, säätö 63%</i>	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	<i>KV pumppu / jäätymissuoja</i>	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>Asetus 8°C</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>HRC24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa	<i>Pyörivä lämmönsiirrin</i>	
LTO Hyötysuhde (%)	73		
LTO paine-ero (Pa)	77		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	<i>Paineasetus 147Pa, mittaus 147Pa, säätö 67%</i>	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>NVY24-MFT+UNV</i>	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		

IV-kone 312TK Sosiaalitilat, kellari

Koneen palvelualue		Sosiaalitilat, kellari	
IV-koneen sijainti		IVKH4, vesikatto	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 128Pa, mittaus 128Pa, säätö 54%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	HRC24A-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde (%)	0	Mittaa 0	
LTO paine-ero (Pa)	23		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Paineasetus 80Pa, mittaus 80Pa, säätö 52%	
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	Lukittu tulokoneen toimintaan	
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	NVY24-MFT+UNV	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		

IV-kone 322TK Prosessihuone, kellari

Koneen palvelualue		Prosessihuone, kellari	
IV-koneen sijainti		Jätevesihuone valvomon vieressä	
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa	Vakiosäätö 80%	
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa	KV pumppu / jäätymissuoja	
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa		
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Asetus 8°C	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		

Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa	<i>Lukittu tulokoneen toimintaan</i>	
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Kone seuraa aikaohjelmaa	Kunnossa		
Kaukolämpöverkosto 100			
Ulkoilman lämpötila °C	6,1		
Menoveden lämpötila tulo °C	89		
Menoveden lämpötila paluu (°C)	30,7		
Tulo paine (bar/kpa)	6,5		
Paluu paine (bar/kpa)	5		
Lämmönjakopaketti 1			
Ulkolämpötila	6,1		
Koneen sijainti		<i>Kellari, 037</i>	
Hälytysten toiminta	Kunnossa		
Antureiden silmämääräinen tarkastus	Kunnossa		
Lämmönjakopaketin kunto ja ikä	Kunnossa	<i>vm.2010</i>	
LKV- Verkosto 201LS1			
Menoveden asetusarvo °C	58		
Menoveden lämpötila °C	58		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Säätöpiirin toiminta	Kunnossa		
Kierron paluu	47,8		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Patteriverkosto 101LS01			
Menoveden asetusarvo °C	30,3		
Menoveden lämpötila (°C)	30		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		

Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	2.7bar	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
IV-Verkosto 102LS01			
Menoveden asetusarvo °C	26		
Menoveden lämpötila (°C)	26,5		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	2.7Bar	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
KSK-Verkosto 103LS01			
Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila (°C)	20		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	2.8Bar	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
Lattialämmitys 104LS01			
Menoveden asetusarvo °C	23,6		
Menoveden lämpötila (°C)	23,9		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paineet (bar/kPa)	Kunnossa	2.9 Bar	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		

Erillispoistot 322PF01

Vaikutusalue		034 spr pumpput, 031 Kompressorihuone, 037 LJH	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2-nopeus	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 321PF01

Vaikutusalue		Teletilat 029, 030	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2 -nopeus	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 331TF01

Vaikutusalue		LJH 037	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		2-nopeus	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 331PF01

Vaikutusalue		Kompressorihuone 031	
Ohjaustapa		Käy jatkuvasti	
Tyyppi		1- nopeus	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 332TF01.01

Vaikutusalue		Sähkökeskuskojeet 162	
Ohjaustapa		Huonelämpötilan mukaan	
Tyyppi		1-nopeus	
Muuta/huomiot			

Erillispoistot 332TF02.01

Vaikutusalue		Muuntamo 163	
Ohjaustapa		Huonelämpötila	
Tyyppi		1-nopeus	

Muuta/huomiot			
Erillispoistot 332TF03.01			
Vaikutusalue		<i>Muuntamo 164</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 333TF01			
Vaikutusalue		<i>Sähköpääkeskus 165</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF01.01			
Vaikutusalue		<i>Sähköpääkeskus 169</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF02.01			
Vaikutusalue		<i>Muuntamo 168</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 334TF03.01			
Vaikutusalue		<i>Muuntamo 167</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 335TF01			
Vaikutusalue		<i>Sähköpääkeskus 168</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>1-nopeus</i>	

Muuta/huomiot			
Erillispoistot 337TF01			
Vaikutusalue		<i>Kompressorihuone 161</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 338TF01			
Vaikutusalue		<i>Kompressorihuone 305</i>	
Ohjaustapa		<i>Huonelämpötila</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 306PF02			
Vaikutusalue		<i>Työnjohto tilat 1krs</i>	
Ohjaustapa		<i>TK306 ohjaa</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 307PF02			
Vaikutusalue		<i>Työnjohto tilat 1krs</i>	
Ohjaustapa		<i>TK307 ohjaa</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 308PF02			
Vaikutusalue		<i>Työnjohto tilat 1krs WC</i>	
Ohjaustapa		<i>TK308 ohjaa</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	
Muuta/huomiot			
Erillispoistot 312PF02			
Vaikutusalue		<i>Sosiaalitilat kellari</i>	
Ohjaustapa		<i>TK312 ohjaa</i>	
Tyyppi		<i>2-nopeus</i>	

Muuta/huomiot

Yleistä

Huomiot/viat koonti

TK301 suodattimet likaiset.

TK301 Lto hyötysuhde mittaa 0%

TK304 -||-

TK305 -||-


Liitteet (2 kpl)

Kohta Kuva alakeskuksesta CPU

Kuvaus



1774608589972260787198674848689.jpg

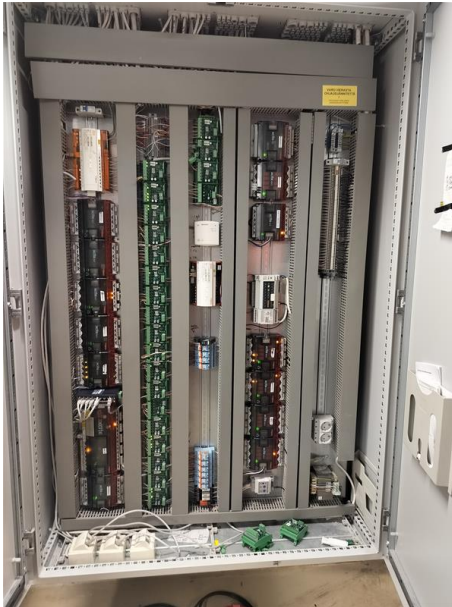

17746086236814376649733806638375.jpg