

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti #15993

Paikka: 001729 Valmet Automation

Päivämäärä: 11.9.2023

Auditoija: Terjo Peltola

90

6 havaintoa luotu

Yhteenveto osioista

Kohdetiedot

11 kysymystä

75

Keskuslaitteet

5 kysymystä

0

Testattu / tarkastettu

6 kysymystä

100

Yhteenveto poikkeamista

Paikantamiskaaviot

Päivitettävä

Varaosat, konventionaaliset järjestelmät

Ok

Kohdetiedot

11 kysymystä

Laitteenhoitaja / puh:

L&T 010 6362040

Laitenumero HÄKE:

48777

Keskus/ alakeskus: valmistaja / Tyyppi

Esmi FX3 Net + FXM

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti havainto #15993-4

Kuvaus

MCnet2 v51.10

SLC v6.70

IOC v1.30

Keskuslaitteiden sijainnit

Käyttölaite sisääntulo aula

Keskus sähkökeskus aula

Paloryhmien määrä

49

Kunnossapito-ohjelma

Ok

Tarkastuslaitoksen varmennus- / määräaikaistarkastus suoritettu:

Ok

Tarkastuslaitoksen varmennus- / määräaikaistarkastus suoritettu:

04/2022 Inspecta

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti havainto #15993-7



Kuvaus

Ei vastausta

Kuukausikokeet suoritettu

Ok

Paikantamiskaaviot

Päivitettävä

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti havainto #15993-8

Kuvaus

Paloryhmä 16 sivu 11 3 painiketta poistettu kentältä.

Jälleenannot

K2 palvelukeskus

Keskuslaitteet

5 kysymystä

0

Varaosat, konventionaaliset järjestelmät

Ok

Akut kpl:

6

Akut Ah:

4 x 20 ah

2 x 12 ah

Akut vaihdettu:

11.9.2023

Akkujen latausjännite:

27,2

Testattu / tarkastettu

6 kysymystä

100

Järjestelmätesti

Ok

Ohjaukset:

Ei koske

Paloryhmät

Ok

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti havainto #15993-2

Kuvaus

R22, R26 ja R34 ei pääse

Hälyttimet

Ok

Hätäkeskusyhteys

Ok

Huolletut / uusitut savuilmaisimet

Likaisuusarvot luettu.

Ilmaisimien 02.016 contamination 80%

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoraportti havainto #15993-5



Kuvaus

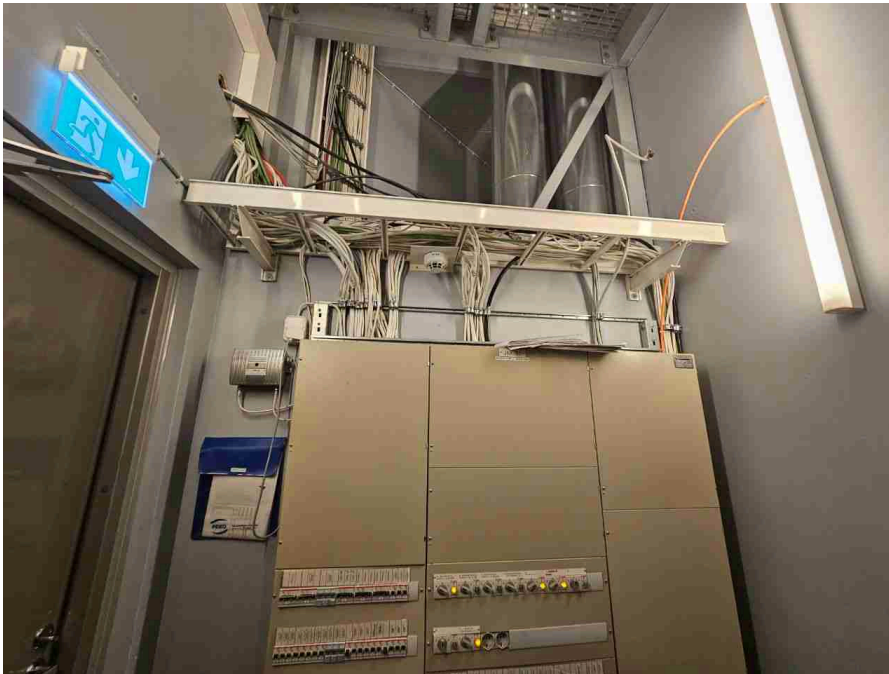
Ilmaisinta 02.016 ei pysty vaihtamaan kepillä, kanta yhdellä ruuvilla kiinni katossa ja kepillä vaihtaessa kanta pyörii ilmaisimen mukana. Ilmaisim sähkökerossa. Tikkailla ei pääse koska tila on ahdas kaapelikanavien vuoksi. Seinään tehtävä huoltoluukku jotta ilmaisimen pystyy vaihtamaan.

Yleiset huomiot

2 kysymystä

Puutteita / korjattavaa

- Paloryhmä 31 02.008 ilmaisim kaapelihyllyn alapuolella.
- Paloryhmä 3 sivu 21 väestönsuoja (M-pukuhuone 4) kaavion mukaan sprinklerillä valvottua aluetta mutta suojassa ei havaittu sprinkler -putkistoa eikä paloilmaisimia. Tilassa sähkökaappi JK-VSS2.
- Paloryhmä 31 porrashuoneesta käynti IV-konehuoneeseen missä sprinkler -putkisto mutta tilassa ei havaittu palopainikkeita.

Paloilmoitinjärjestelmän huoltoreportti havainto #15993-6**Kuvaus**

Ei vastausta

Muuta huomioitavaa

Ei vastausta