


L&T Tampere Valmet Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere

Kuvat	3
Minimitaso	27.6 dB
Maksimitaso	31.4 dB
Kuvat ilman tuloksia	0

Kuvattiin ultraäänikameralla Valmetin toimistotalon kolme kuivamuuntajaa osittaispurkauksien havaitsemiseksi. Muuntajien ytimissä havaitaan ääntä, jonka järjestelmä tulkitsee "Pinta- tai sisäiseksi purkaukseksi". Kuitenkaan tämä ei näissä tapauksissa ole hälyttävää. Tämän tyyppisillä muuntajilla havaitaan kuvauksissa jonkin verran ääntä juuri ytimeistä. Suositellaan uusintakuvausta 2 vuoden kuluttua. Näin nähtäisiin onko äänitaso kasvanut kovasti.

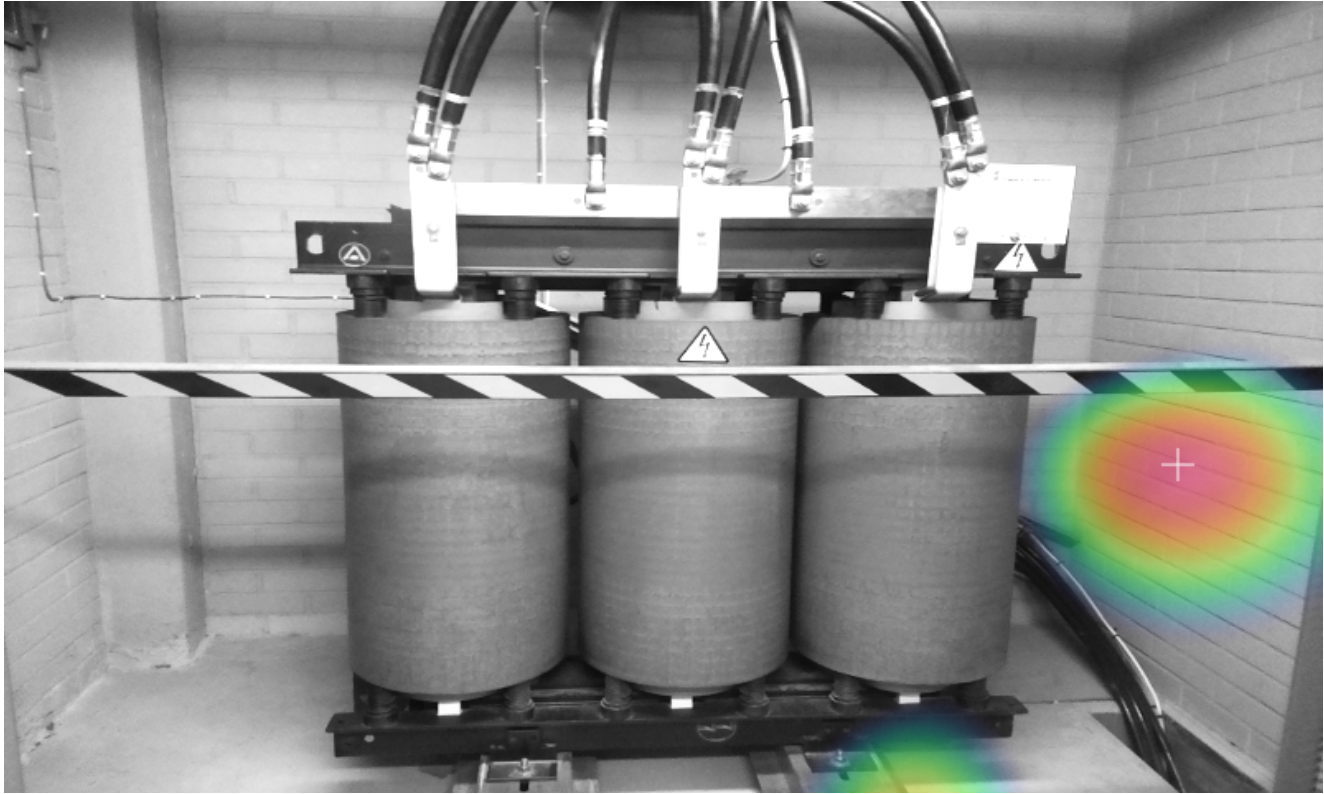

Vakavuusaste



hyvin suuri

suuri

kohtalainen

vähäinen

Kuvaus

Tämä luokitellaan pinta- tai sisäiseksi purkaukseksi. Purkaus näyttää olevan voimakasta ja saattaa johtaa nopeasti eristeen täydelliseen hajoamiseen.

Suositus

Edellyttää välittömiä toimia. Visuaalinen tarkastus. Likaantuneiden pintojen puhdistus. Komponenttien korjaus tai vaihto.

Ominaisuudet

Taso	27.6 dB
Luontipvm	2.5.2025
Laite	AC131155
Laitteen nimi	AC131155_00520_250502_09 12_0520
Etäisyys	2 m
Jännite	20 kV
Sijainti	muuntaja


Osittaispurkaustyyppi PRPD

negatiivinen korona


positiivinen ja negatiivinen korona

kelluva purkaus

pinta- tai sisäinen purkaus

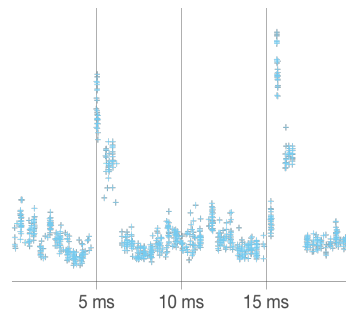

Aaltomuoto

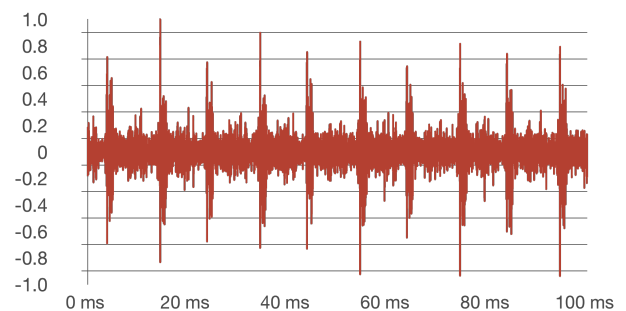


Kommentit

Äänilähde vaikuttaisi olevan muuntajan ydin, joka kuivamuuntajissa pitää ääntä. Tässä kuvassa heijastuu seinästä. Ei hälyyttävää.

Tunnisteet

L&T Tampere Valmet 2025

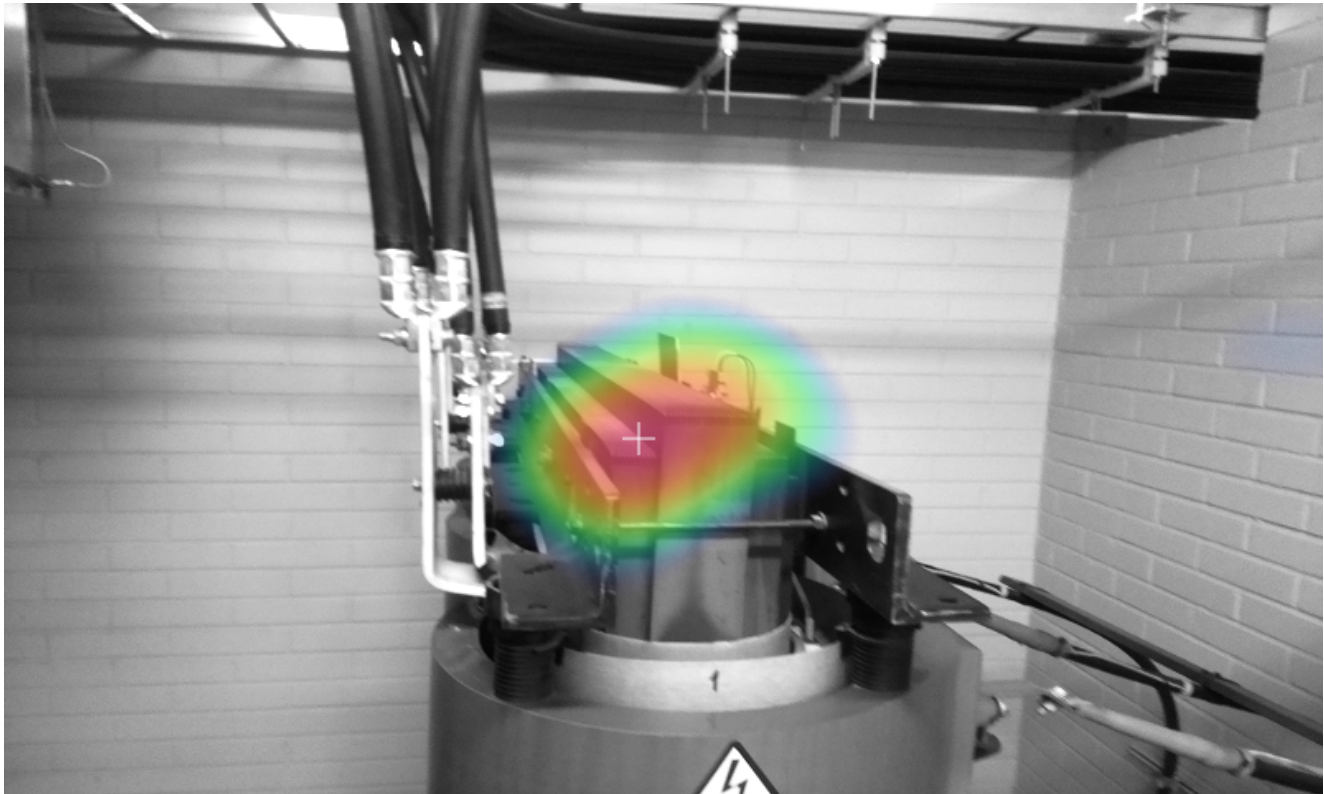

Vakavuusaste



hyvin suuri

suuri

kohtalainen

vähäinen

Kuvaus

Tämä luokitellaan pinta- tai sisäiseksi purkaukseksi. Purkaus näyttää olevan voimakasta ja saattaa johtaa nopeasti eristeen täydelliseen hajoamiseen.

Suositus

Edellyttää välittömiä toimia. Visuaalinen tarkastus. Likaantuneiden pintojen puhdistus. Komponenttien korjaus tai vaihto.

Ominaisuudet

Taso	29.9 dB
Luontipvm	2.5.2025
Laite	AC131155
Laitteen nimi	AC131155_00522_250502_09 57_0522
Etäisyys	1 m
Jännite	20 kV
Sijainti	muuntaja


Osittaispurkaustyyppi PRPD

negatiivinen korona


positiivinen ja negatiivinen korona

kelluva purkaus

pinta- tai sisäinen purkaus

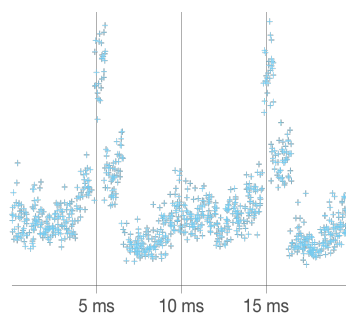

Aaltomuoto

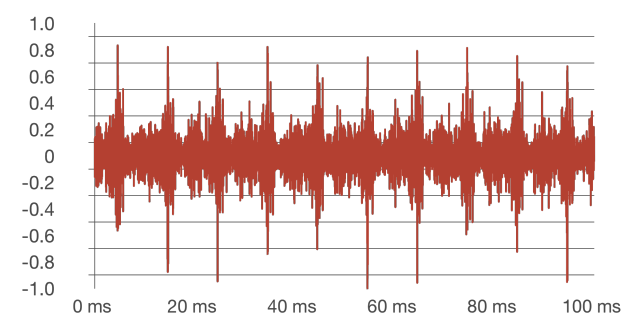


Kommentit

Äänilähde vaikuttaisi olevan muuntajan ydin, joka kuivamuuntajissa pitää ääntä. Ei hälyyttävää.

Tunnisteet

L&T Tampere Valmet 2025

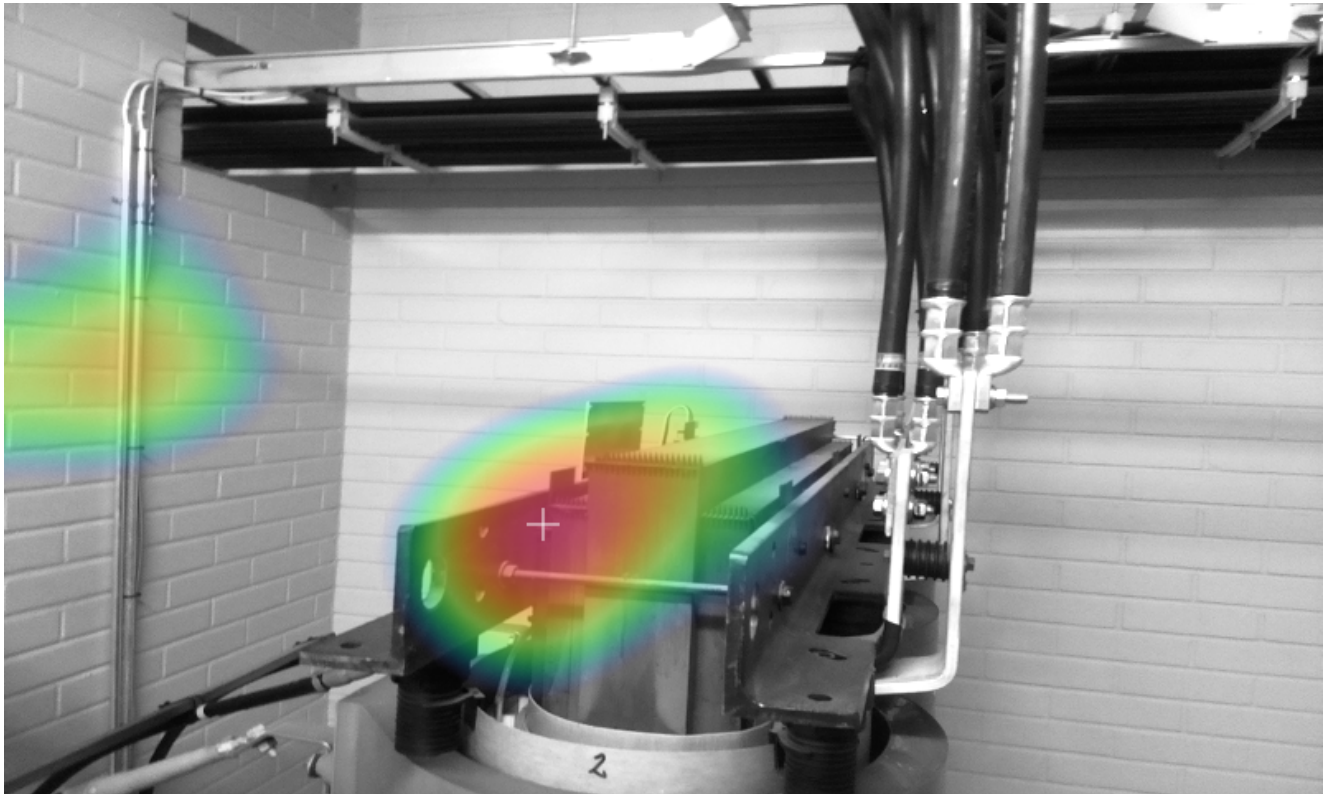

Vakavuusaste



hyvin suuri

suuri

kohtalainen

vähäinen

Kuvaus

Tämä luokitellaan pinta- tai sisäiseksi purkaukseksi. Purkaus näyttää olevan voimakasta ja saattaa johtaa nopeasti eristeen täydelliseen hajoamiseen.

Suositus

Edellyttää välittömiä toimia. Visuaalinen tarkastus. Likaantuneiden pintojen puhdistus. Komponenttien korjaus tai vaihto.

Ominaisuudet

Taso	31.4 dB
Luontipvm	2.5.2025
Laite	AC131155
Laitteen nimi	AC131155_00526_250502_10_22_0526
Etäisyys	1 m
Jännite	20 kV
Sijainti	muuntaja


Osittaispurkaustyyppi PRPD

negatiivinen korona


positiivinen ja negatiivinen korona

kelluva purkaus

pinta- tai sisäinen purkaus

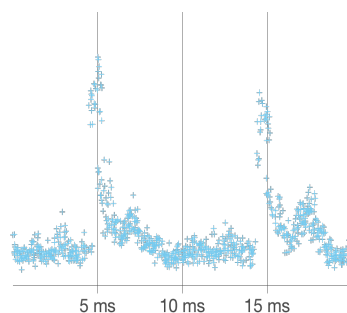

Aaltomuoto

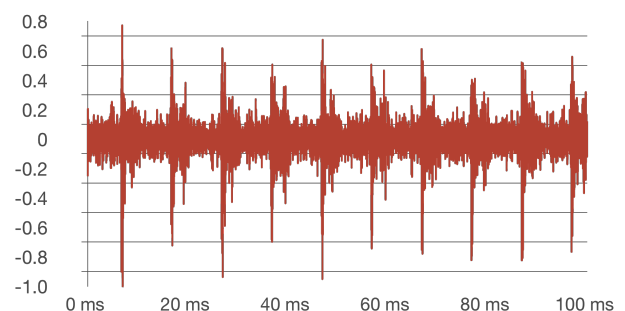

Kommentit

Äänilähde vaikuttaisi olevan muuntajan ydin, joka kuivamuuntajissa pitää ääntä. Ei hälyyttävää.

Tunnisteet

L&T Tampere Valmet 2025