RAPPORT DE L'EXPERTISE

N°ARC 2400123

COORDONNEES DU CLIENT

SOCIETE		CONTACT SUR SITE	
Nom	SOLOVER	**Nom**	GUESDON / OLIVIER
Adresse	ROUTE DE DEMIGNY	**Prénom**	Arnaud / Sébastien
CP	71530	**Fonction**	Directeur du site / Responsable maintenance
Ville	CHAMPFORGEUIL	**Téléphone**	06 19 82 20 57 / 06 07 19 64 40
Pays	FRANCE	**Courriel**	Arnaud.guesdon@sibelco.com Sebastien.olivier@sibelco.com

PARC MACHINE

Poste	N° A.R.C (N° de série)	Désignation du Produit
1	V9900080	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 32 pôles N°1
2	V9900080	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°2
3	V9900080	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°3
4	V9900080	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°4
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Technicien sur Site :	Soufyane SALAH	ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR ZI du Bearn - 54400 COSNES-ET-ROMAIN Tél. : +33 (0)3 82 25 23 00 - Fax : +33 (0)3 82 24 59 19 SAS capital 5 726 967 € - RCS BRIEY SIRET 383 080 066 00020 SALAH Alaeddine
Date d'expertise :	20/03/2025	

PREAMBULE :

Ce rapport est établi suite à une expertise effectuée le 20 mars 2025 sur votre site de CHAMPFORGEUIL.

Notre analyse est suivie de conclusions ou recommandations que nous vous invitons à suivre pour la pérennité et la qualité de votre production.

Ce rapport est remis sous format PDF. Une copie papier peut vous être adressée sur demande à :
sophie.niay@raoul-lenoir.com

Nous vous suggérons une prochaine expertise en mars 2026. Nous vous contacterons pour établir une date appropriée à vos impératifs de production.

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 1	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.	REP 2000380 / ROUE POLAIRE	**Client**	SOLOVER
N° O.F.	REP 2000445	**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 32 pôles N°1

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	AMMERAAL ROPAN 4 mm
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	Sans
Virole époxy	☑		☐	
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1790 Gauss. Maxi 2040 gauss.
Moteurs	☑		☐	
Accouplement et de son flector	☑	Prochain arrêt	☐	Remplacement à prévoir
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☑		☐	Sans
Bavettes d'étanchéité	☐		☑	Dégradées
Galets guide-bande	☑		☐	
Plots PAULSTRA moteurs	☑		☐	
Paliers à semelle SKF	☑		☐	Surgraissage
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑	Préventif	☐	
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 50Hz	☑		☐	3000 Tr/mn
Fréquence du variateur Bande : 30Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	11 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : Verre ménagé	☑		☐	
Granulométrie : 0 à 7 mm	☑		☐	
Débit :	☐		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1790 gauss, relevé maxi 2040 gauss

Matériel neuf= 2000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Les bavettes d'étanchéité sont dégradées.
- Replacement du flector à prévoir (remplacement accouplement complet est conseillé).
- Galet-guide dégradé.

F) CONCLUSION :

Votre SNF 1200/029/32 pôles N°1 est conforme à nos standards. Nous vous conseillons le changement de l'accouplement élastique complet, les galets-guide ainsi que les bavettes d'étanchéité.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur)

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 2**	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.		**Client**	SOLOVER
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°2

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	PVC blanche
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	Sans
Virole époxy (sans revêtement)	☑		☐	Nettoyage…
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1700 Gauss. Maxi 1820 gauss.
Moteurs	☑		☐	Capot ventilation-moteur a refixé
Bavettes	☐		☑	Dégradé
Accouplement et de son flector	☑		☐	
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☑		☐	Sans
Rouleau de maintien (option)	☑		☐	Sans
Paliers à semelle SKF	☑		☐	
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 50Hz	☑		☐	3000 Tr/mn
Fréquence du variateur Bande : 30.4Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	12 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : Verre ménagé	☑		☐	
Granulométrie : 7 à 18 mm	☑		☐	
Débit :	☐		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1700 gauss, relevé maxi 1820 gauss

Matériel neuf= 2000 Gauss en standard +/-10%

Tambour magnétique type TAPN 26/110 : 3240 gauss max

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Les bavettes d'étanchéité sont dégradées.
- Joint d'étanchéité flasques HS.
- Fixation capot de ventilation du moteur de la roue polaire à revoir.
- Nettoyage à augmenter au niveau de la virole époxy.

F) CONCLUSION :

Votre SNF 1200/029/24 pôles N°2 est conforme à nos standards. Lors de votre prochain arrêt technique, Nous vous conseillons la révision des roulements ainsi que les joints au niveau de la roue polaire.

Nous vous recommandons d'augmenter les fréquences de nettoyage au niveau de la roue polaire ainsi que le tambour magnétique.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur)

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 3**	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.		**Client**	SOLOVER
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°3

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	Sans
Virole époxy (sans revêtement)	☑		☐	Fixation / vis manquantes
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1710 Gauss. Maxi 1880 gauss.
Moteurs	☑		☐	
Accouplement et de son flector	☐	Prochain arrêt	☑	Dégradé / alignement plateaux
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
Bavettes	☐		☑	Dégradées
État et type du racleur (option)	☑		☐	Sans
Rouleau de maintien (option)	☑		☐	Sans
Paliers à semelle SKF	☐	Prochain arrêt	☑	Bruit …
Roulements de flasques	☐	Prochain arrêt	☑	
Paliers tendeurs	☑	En préventif	☐	
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	HS
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 50Hz	☑		☐	3000 Tr/mn
Fréquence du variateur Bande : 30Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	16 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : Verre ménagé	☑		☐	
Granulométrie : 7 à 18 mm	☑		☐	
Débit :	☐		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1710 gauss, relevé maxi 1880 gauss

Matériel neuf= 2000 Gauss en standard +/-10%

Tambour magnétique type TAPN 25/110-N°1 : 3260 gauss / REP N°2100020 OF : 2100095

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- La roue polaire nécessite une révision, bruit au niveau du palier SKF ainsi que le flector dégradé.
- Galets-guide hors service.
- Fixation dégradée au niveau des flasques virole époxy (vis manquantes, HS, étanchéité).
- Les bavettes d'étanchéité sont dégradées.

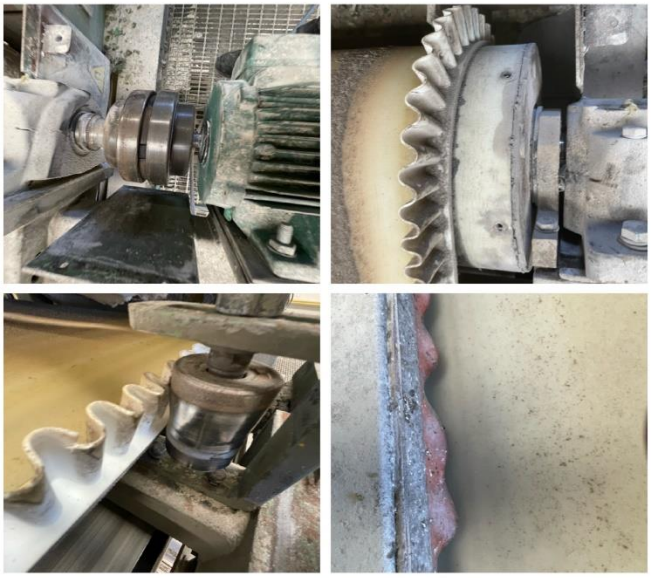

F) CONCLUSION :

Votre SNF 1200/029/24 pôles N°3 n'est plus conforme à nos standards, nous vous conseillons la révision de la roue polaire ainsi que la remise en état des composantes dégradées

Afin d'éviter toutes dégradations supplémentaires de la roue polaire, nous vous recommandons la vérification de cette dernière avant chaque démarrage de votre PROCESS.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur)

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 4	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.		**Client**	SOLOVER
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à courants de Foucault type SNF 1200/029 - 24 pôles N°4

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☐		☑	HS
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	Sans
Virole époxy (sans revêtement)	☐		☑	Fixation HS
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1700 Gauss. Maxi 1930 gauss.
Moteurs	☑		☐	
Accouplement et de son flector	☐	Prochainement	☑	Alignement / HS
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☑		☐	Sans
Bavettes	☐		☑	Dégradées
Paliers à semelle SKF	☑	Prochainement	☐	Révision
Paliers de flasques	☑	Prochainement	☐	Révision
Paliers tendeurs	☑		☐	
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 50Hz	☑		☐	3000 Tr/mn
Fréquence du variateur Bande : 30.4Hz	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	15 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : Verre ménagé	☑		☐	
Granulométrie : 18 à 40 mm	☑		☐	
Débit :	☐		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1700 gauss, relevé maxi 1930 gauss

Matériel neuf= 2000 Gauss en standard +/-10%

Tambour magnétique type TAPN 25/110 3080 : gauss

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- La bande est dégradée.
- La virole époxy est Hors service (dégradée au niveau de la fixation des flasques).
- Les bavettes d'étanchéité sont usées.
- Flector hors service, alignement plateaux.
- Galets-guide hors service.

F) CONCLUSION :

Votre SNF 1200/029/24 pôles N°4 est non conforme à nos standards. Afin d'éviter toutes dégradations supplémentaires, nous vous conseillons la remise en état de la roue polaire ainsi que le remplacement de la bande, les autres anomalies sont à revoir également.

Nous vous recommandons de surveiller la roue polaire avant chaque démarrage de votre PROCESS et de baisser la vitesse de rotation.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur).

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE SUR CE RAPPORT

- **Soufyane SALAH** Chargé d'Affaires SAV

POUR LA PLANIFICATION D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE

- **Sophie NIAY** Responsable Service Clients

UNE SEULE ADRESSE COMMUNE :

sophie.niay@raoul-lenoir.com

Découvrez nos activités sur www.raoul-lenoir.com

Visitez notre site !

www.raoul-lenoir.com