AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bu-gi

AENK4L0B1806002

CHÚ Ý

Bu-gi iridi có một điện cực trung tâm nhỏ được làm bằng một loại vật liệu nhạy với lực cơ học. Điện cực này có thể bị hư hỏng nếu bất cẩn khi thao tác.
Không chạm vào điện cực trung tâm của bu-gi iridi. Tránh làm sạch điện cực này hoặc điều chỉnh khe hở điện cực.

Kiểm tra bu-gi để xem:

- Tình trạng mòn của các điện cực
- Muội than
- Tình trạng hư hỏng ốp cách nhiệt
- Khe hở bu-gi

Kiểm tra khe hở bu-gi “a” bằng dụng cụ chuyên dụng. Nếu giá trị đo nằm ngoài thông số khe hở bu-gi hoặc phát hiện bất kỳ tình trạng bất thường nào khác ở bu-gi iridi, hãy thay bu-gi mới.

Khe hở bu-gi “a”
: 0,95 đến 1,05 mm (0,037 đến 0,041 in.)

Loại bu-gi
NGK: KR6A-10 (Niken)

Dụng cụ chuyên dụng
(A): 09930-77410

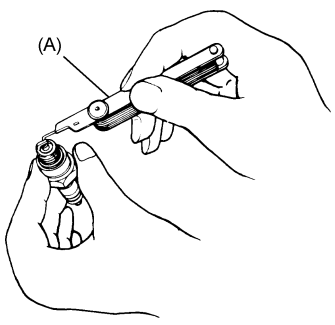

IHSB0A181001-01

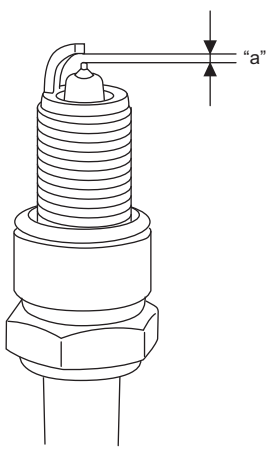

I8T401182005-01

Tháo và lắp cụm bô-bin

AENK4L0B1806003

Tháo

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Rút các giắc cắm bô-bin (1).
3) Tháo các bu-lông bô-bin (2) và sau đó kéo các cụm bô-bin (3) ra.

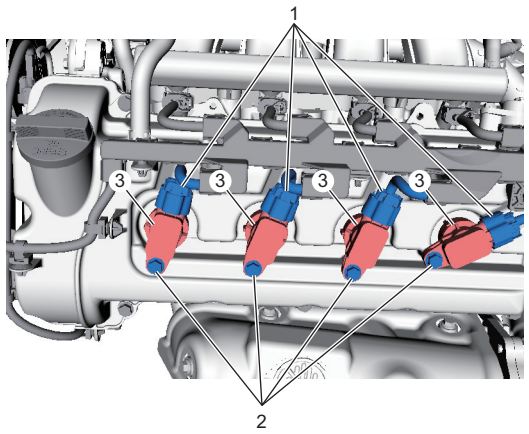

IK4L0A180007-02

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết các bu-lông bô-bin (1) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông bô-bin (a): 11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

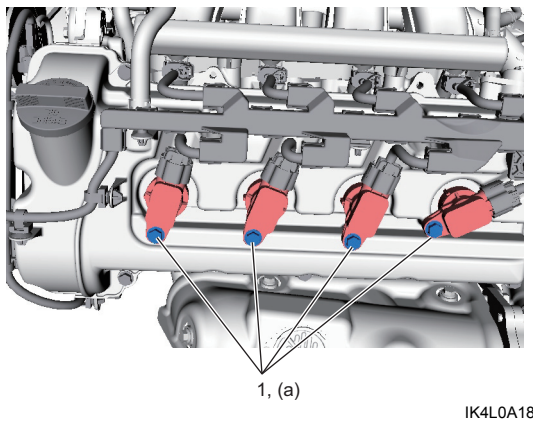

IK4L0A180008-01

Kiểm tra cụm bô-bin

AENK4L0B1806004

Kiểm tra cụm bô-bin ở những điểm sau:

- Hư hỏng
- Xuống cấp
- Mòn ở các cực

Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy thay cụm bô-bin.