AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



8) Nếu kết quả kiểm tra của Bước 6) và/hoặc Bước 8) không như quy định, hãy kiểm tra các điểm sau đây.
   - Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10)
   - Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78)
   - Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9)
   - Răng rô-to tín hiệu của trục cam: ☞(Trang 1D-23)
   - Cảm biến MAP: ☞(Trang 1C-7)
   - Cảm biến IAT: ☞(Trang 1C-12)
   - Cảm biến kích nổ: ☞(Trang 1C-11)
   - Cảm biến TP: ☞(Trang 1C-3)
   - Cảm biến APP: ☞(Trang 1C-5)
   - Cảm biến ECT: ☞(Trang 1C-8)
   - Điện áp bình điện: ☞(Trang 1J-5)
   - Pu-li trục khuỷu, khóa / rãnh của trục khuỷu
   - ECM và mạch: ☞(Trang 1A-119)

# Thông số kỹ thuật

## Thông số lực siết

AENK4L0B1807001

| Bộ phận siết | Lực siết | | | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| | N·m | kgf-m | lbf-ft | |
| Bu-gi (a) | 18 | 1,8 | 13,5 | ☞(Trang 1H-5) |
| Bu-lông bô-bin (a) | 11 | 1,1 | 8,5 | ☞(Trang 1H-6) |

**Tham khảo:**
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

# Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

## Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1808001

| | |
|---|---|
| 09930-76311<br>Đèn cân lửa<br>☞(Trang 1H-7)<br> 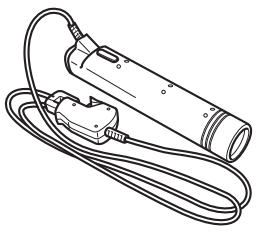 | 09930-77410<br>Dụng cụ đo khe hở bu-gi<br>☞(Trang 1H-6)<br> 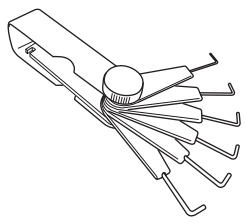 |
| Máy chẩn đoán SUZUKI<br>(Suzuki SDT-II)<br>—<br>☞(Trang 1H-7)<br> 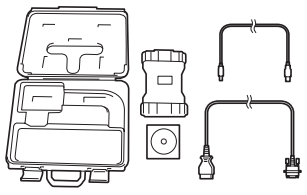 | |