AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểu tiếp xúc răng	Chẩn đoán và khắc phục
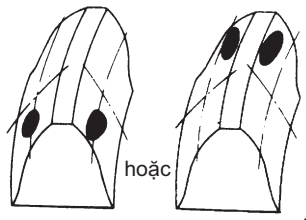 IYSQ01321078-01	Những kiểu tiếp xúc này, vị trí tiếp xúc nằm ở đầu trong hoặc đầu ngoài ở cả mặt lồi và mặt lõm, có nghĩa là 1) cả bánh răng truyền lực chính và bánh răng vành chậu đều bị hỏng, 2) giá đỡ được điều chỉnh không khớp hoặc không chính xác hoặc 3) bánh răng nằm ở vị trí không chính xác trên vỏ bộ vi sai. Biện pháp khắc phục là thay chi tiết bị hỏng.
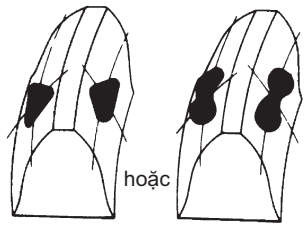 IYSQ01321079-01	Kiểu tiếp xúc không bình thường: Nếu kiểu tiếp xúc không có hình trái xoan thì nghĩa là bánh răng vành chậu bị hỏng. Các vết tiếp xúc ở trên bề mặt đỉnh hoặc chân răng hoặc trên phần đế bánh răng vành chậu là nguyên nhân dẫn đến kiểu tiếp xúc này xuất hiện ở một số răng. Biện pháp khắc phục là thay cả trục bánh răng truyền lực chính và bánh răng vành chậu và nếu phần đế bị hỏng thì thay vỏ bộ vi sai.

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B3207001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Nút thăm mực nhớt/châm nhớt cầu sau	50	5,1	37,0	☞(Trang 3B-2) / ☞(Trang 3B-3)
Ốc xả nhớt cầu sau	55	5,6	40,5	☞(Trang 3B-3)
Bu-lông giá đỡ bộ vi sai	55	5,6	40,5	☞(Trang 3B-6)
Bu-lông bánh răng vành chậu	85	8,7	63,0	☞(Trang 3B-10)
Đai ốc mặt bích	100 – 400	10 – 41	74,0 – 295,0	☞(Trang 3B-14)
Bu-lông ngàm khóa bạc đạn vi sai	1,5	0,15	1,5	☞(Trang 3B-15) (Lực siết tạm thời)
Bu-lông ngàm khóa bạc đạn vi sai	85	8,7	63,0	☞(Trang 3B-16)
Bu-lông tấm khóa bạc đạn vi sai	12	1,2	9,0	☞(Trang 3B-16)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của bộ vi sai sau” (Trang 3B-4)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B3208001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 3B-13)
Keo ron	SUZUKI Bond No.1215	Mã phụ tùng: 99000-31110	☞(Trang 3B-6)