


Manuel d'utilisation banc de mesures

Sommaire:

- Présentation du système
- Précondition
- Procédure de démarrage
- Procédure de mesures
- Procédure d'extinction
- Procédure de calibrage

Présentation du système:

Le banc de mesure offre une solution fiable et efficace pour mesurer les dimensions et le poids des colis avant leur envoi.

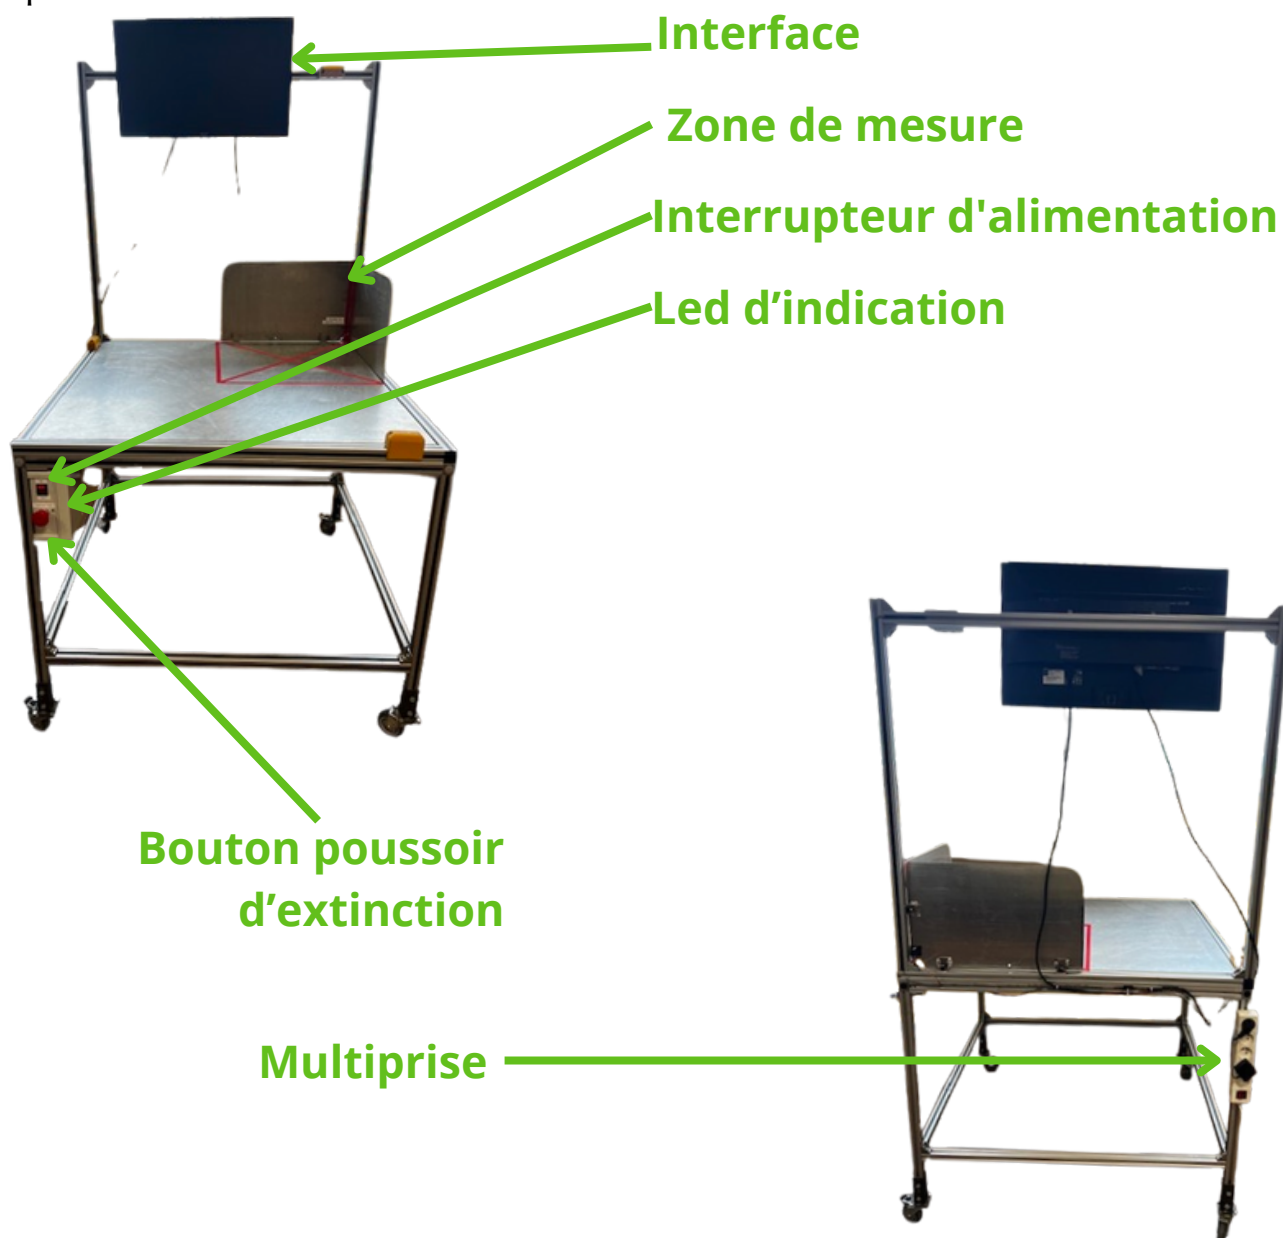


Précondition:

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation situé sur la façade est en position OFF (symbole O).
2. Assurez-vous que la multiprise est soit bien branchée et en position OFF (symbole O).
3. Vérifiez qu'il n'y a **aucun** objet posé sur le banc.


Procédure de démarrage:

1. Allumez la multiprise en position ON (symbole |).
2. Passez le bouton d'alimentation en position ON (symbole |).
3. L'écran s'allume et après un certain temps, l'application se lance.

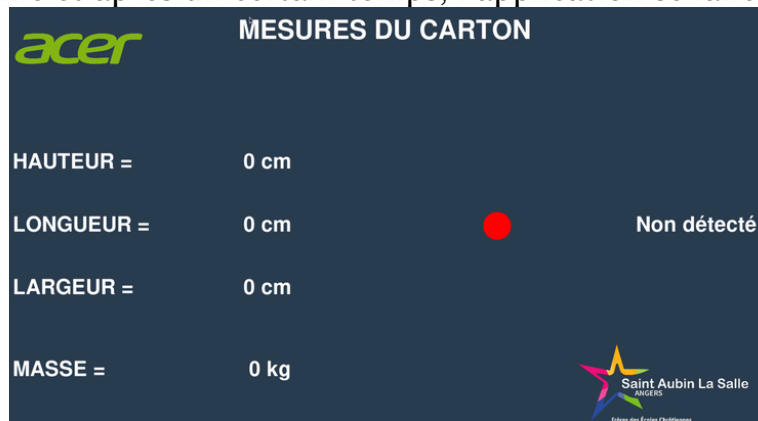

Procédure de mesures:

1. Placez un carton dans la zone de mesure identifiée (poussez-le jusqu'à la butée).
2. L'indicateur sur l'interface passe en orange la mesure est en cours

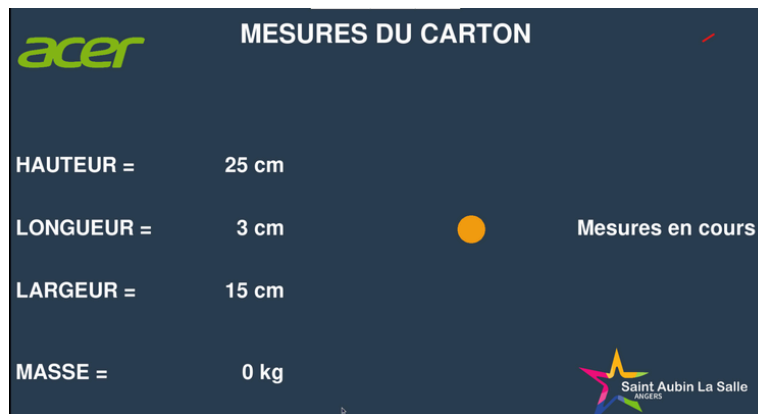

3. Après quelques secondes l'indicateur passe en vert la mesure est effectuée




Procédure d'extinction:

1. Appuyez sur le bouton poussoir d'extinction de la façade et maintenez l'enfoncé **jusqu'à la fin du décompte (3 secondes)**.
2. Attendez que la LED verte (à côté du bouton d'alimentation) soit complètement **éteinte**.
3. Coupez l'alimentation avec l'interrupteur situé sur la façade (**symbole O**).
4. Éteignez la multiprise (**symbole O**).

Procédure de calibrage:

1. Approcher la souris dans le coin haut droit, et le menu calibrage apparaît et cliquez dessus.



2. Appuyer sur "Lancer le calibrage"



3. Lorsqu'il est affiché (voir image ci-jointe), poser une masse de 20kg dans la zone de mesure.

Capteur taré.
Placer la masse de 20 kg, la mesure commence dans 15 secondes

4. Lorsqu'il est affiché (voir image ci-jointe), poser une masse de 20kg dans la zone de mesure.

Calibration terminée !
Retirer toute masse, tare dans 15 secondes...

5. Une fois le calibrage terminé, vous pouvez quitter le menu

Capteur taré. Vous pouvez quitter