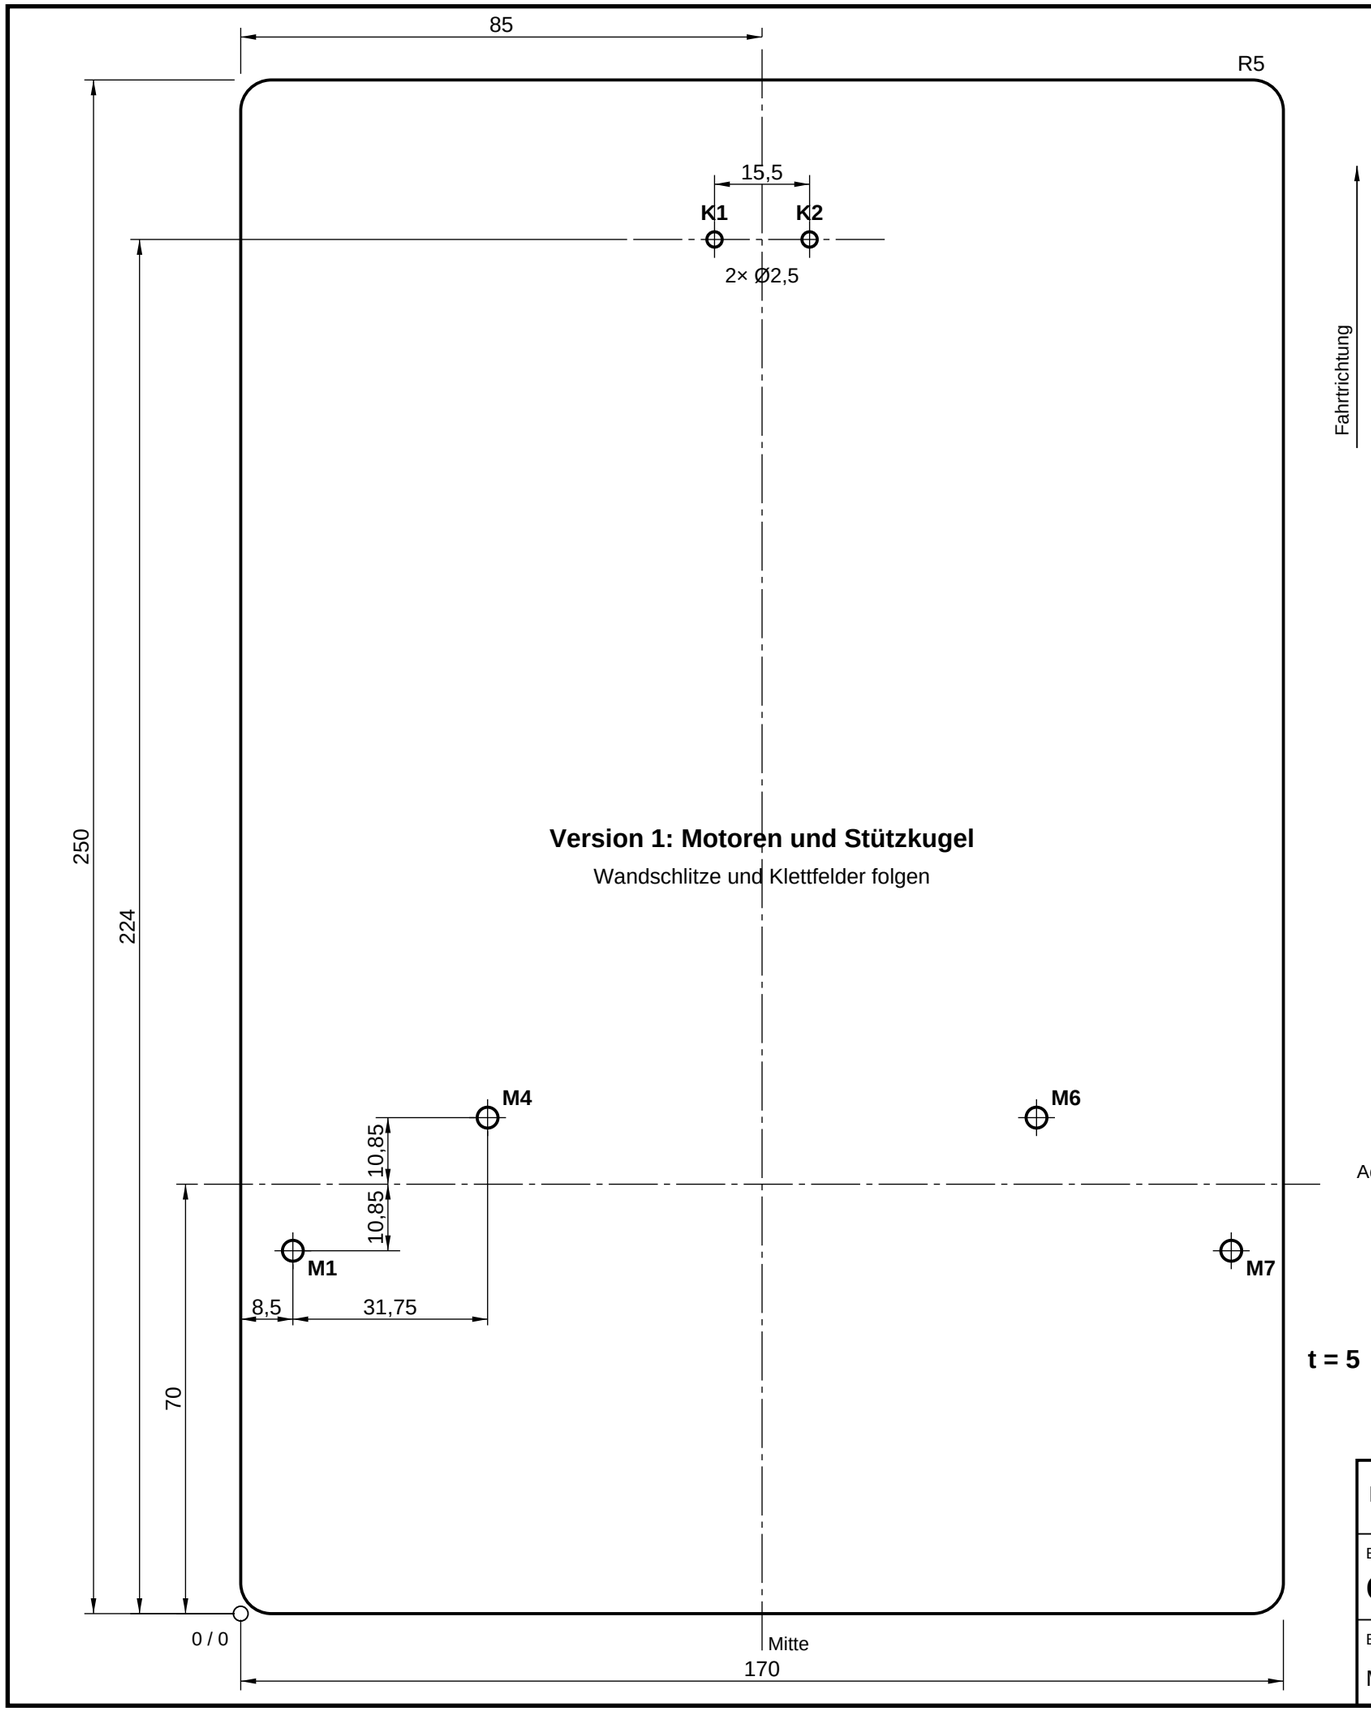

Version 1: Motoren und Stützkugel

Wandschlitze und Klettfelder folgen

t = 5

Koordinatentabelle (Maße in mm ab Ursprung 0/0, hintere linke Ecke)

Nr.	X	Y	Form	Zweck
M1	8,5	59,15	Ø3,4	Motorwinkel links, Kerbe 1
M4	40,25	80,85	Ø3,4	Motorwinkel links, Kerbe 6
M6	129,75	80,85	Ø3,4	Motorwinkel rechts, Kerbe 6
M7	161,5	59,15	Ø3,4	Motorwinkel rechts, Kerbe 1
K1	77,25	224	Ø2,5	Stützkugel Pololu #955
K2	92,75	224	Ø2,5	Stützkugel Pololu #955
P	0–170	0–250	R5	Plattenkontur

Hinweise

1 Ursprung 0/0 = hintere linke Ecke, X nach rechts, Y in Fahrtrichtung. Dicke t = 5.
2 Alle Ecken R5. 4 Bohrungen Ø3,4 (Durchgang M3). 2 Bohrungen Ø2,5 für die Stützkugel Pololu #955 (#2- oder M2-Schrauben). Kugel unter der Platte, ohne Abstandshalter.
3 Je Motorwinkel 2 Schrauben über Kreuz an den Randkerben (Kerbe 1 und 6), nicht an der mittleren Lochreihe. Rechte Seite = gespiegelte linke Seite.
4 M3×12 Senkkopf von unten, Mutter oben im Winkel. Erst Winkel, dann Motor montieren.
5 Laser laut Testkarte Creative-Deco 5 mm: schneidet bei 5 mm/s ab 60 % und bei 7 mm/s ab 80 %. Erst Teststreifen mit einem Loch schneiden.
6 Allgemeintoleranz ISO 2768-m.

FH Wedel · Study Bootcamp Technik · TechPioneers · WS 2026/27

Benennung	Werkstoff	Maßstab	Gezeichnet
Grundplatte	Sperrholz 5 mm	**1 : 1**	J. Singh
Baugruppe	**Zeichnungsnummer**	**Format**	**Datum**
Mobiler Roboter, Version 1	SBC-WS26-001-V1.2	A3	27.10.2026