
一般的な方法　チェンソーで切り込みを入れる

丸太を立てたまま上から十字に切り込みを入れ、一本のまま燃やします。切り込みが煙突の役目をして、上部の中心でじっくり燃え続けます。

用意するもの

乾燥した丸太（直径15〜30cm・長さ30〜50cm程度）／チェンソーと防護具（ヘルメット・保護メガネ・チャップス・手袋）／着火材（麻ひも・松ぼっくり・細い小枝など）／消火用の水


1

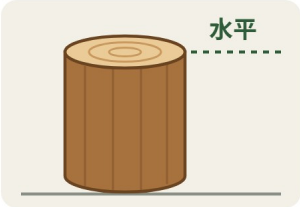

丸太を用意する

よく乾燥させた丸太を使います。両端を水平に切りそろえ、立てたときにぐらつかないようにします。生木は煙が多く燃えにくいので避けます。

2

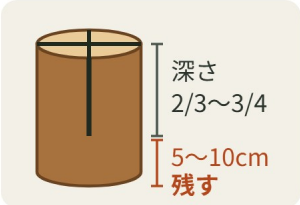

上から十字に切り込む

丸太を立て、上から十字に切ります（太い丸太は米字に6〜8分割）。深さは全長の2/3〜3/4まで。下は5〜10cm残して一体のままにします。


3



中心に着火材を入れる

切り込みの交点に麻ひもや松ぼっくり、細い小枝などを差し込みます。中心をナタで少し広げておくと火が入りやすくなります。

4

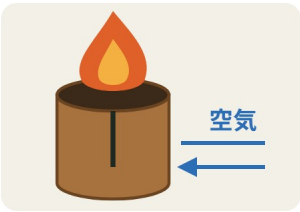

上から火をつける

上部の中心に点火します。切り込みのすき間から空気を吸い込み、中心が煙突になって上で燃え続けます。火が落ち着けば上面で湯沸かしもできます。

安全のために

- 平らで燃えにくい地面に置き、周りの落ち葉や枯れ草を取り除く
- 風の強い日は使わない。燃えている間はそばを離れない
- 消火用の水バケツを必ず用意する
- 燃え残りは水をかけて完全に消してから片づける
- チェンソー作業は防護具を着け、丸太を固定して行う


寸法は目安です。丸太の太さや乾燥具合によって燃え方が変わります。

薪割り機で4つに割って組む方法

チェンソーを使わずに作れる方法です。割った4片の芯側を削って組み直し、中に煙道をつくります。

空気の流れ　炎　針金


1

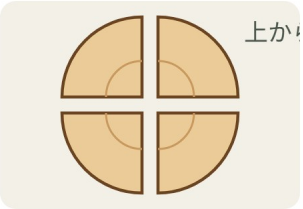

4等分に割る

薪割り機で丸太を縦に2つに割り、それぞれをさらに半分にして4片にします。割り口が芯（年輪の中心）を通ると、きれいに組み直せます。


2

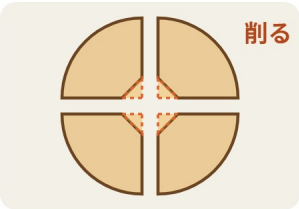

芯側の角を削る

各片の芯側の角（直角の頂点）を、ナタや手斧で全長にわたって削り落とします。組んだとき中心に直径3〜4cmほどの煙道ができるようにします。


3

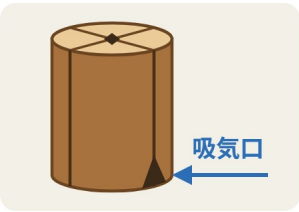

根元に吸気口をつくる

1〜2片の芯側の根元を、三角に3〜4cm欠いておきます。代わりに根元のすき間に小枝を挟むか、石を3つ置いて少し浮かせても構いません。

4

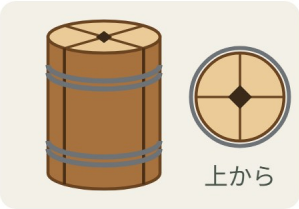

組み直して針金で締める

割る前と同じ向きに4片を合わせ、上下2か所を針金（なまし鉄線）で締めます。中央の煙道に着火材を詰めておきます。

5



上から火をつける

上部に点火します。根元と継ぎ目から空気が入り、継ぎ目からも炎が出るので火力は強めです。燃え進むと早めに崩れるので注意します。

2つの方法のちがい

	一般的な方法（チェンソー）	薪割り機で組む方法
道具	チェンソー	薪割り機・ナタ・針金
空気の入り口	切り込みのすき間（下部は一体）	継ぎ目全体と根元の吸気口
燃え方	上部の中心でじっくり燃える	継ぎ目からも炎が出て火力が強め
崩れ方	最後まで形を保ちやすい	針金が緩むと早めに崩れる
向いている場面	調理、長く燃やしたいとき	チェンソーを使わない体験・講習

寸法は目安です。消火用の水を用意し、燃え残りは完全に消してから片づけてください（安全上の注意は1ページ目を参照）。