GASKETS FRACO OIL SEALS

FICHA TÉCNICA DE CATALOGO TORQUES Y REGLAJES

SIMEPA S.A. de C.V.
Sociedad Industrial Mexicana de Partes Automotrices S. A. de C. V.

SELLOS DE VALVULA SIDERAL RETENES SDR




Datos Rugosidad

Instructivo de montaje

www.fraco.com.mx

REF. FRACO / MODELO	MOTOR	AÑOS	JUNTA DE CABEZA/ DIÁMETRO ANILLOS	JUNTA DE TAPA PUNTERIAS	JUNTA DE CÁRTER
FSX-5840301 Ichivan, Pickup, Estaquitas, Stanza, D21, Silvia, Terrano	L4 12V 2.4 L K24E Ø Cil. 89 mm	91/94, 91/97, 90/92, 90/94, 89/92, 99/99	HGX-5840301-SB  Ø 91mm Disponible en SM y ART HGX-5840301-SM/ART	VSX-5840301 	OSX-5840301 

MLO: Multilámina Acerada NR: No Retorque SB: No asbesto SM: Sobremedida GF: Grafoil

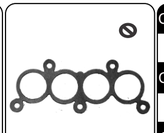MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	MÚLTIPLE DE ESCAPE	JUNTA DISTRIBUCIÓN	JUNTA PLENUM	RETENEDORES	SELLO DE VÁLVULA	JUNTAS COMPLEMENTARIAS
MIX-5840301  Solo múltiple de puerto ancho MIX-5840301-1	MEX-5840301 	TCX-5840301 		CD S-046011-V 46X58X7mm CT S-080071-V 80X100X10mm AL N/A	S-8129-V 4 Pz S-5228-V 8 Pz SS-5840301-V  A=7 mm 6 mm B=14.5 mm 11.5 mm C=10.7 mm 10.7 mm	


CD: Cigüeñal delantero CT: Cigüeñal trasero AL: Árbol de levas A: Diámetro vástago B: Altura C: Diámetro guía : No venta suelta

NISSAN (Datsun)

Ref.	Descrip.					
FRACO **HGX-5840301-SB/ART/SM** (b)	Modelo	**ICHIVAN ESTAQUITAS / SILVIA / PICK-UP / TERRANO / VANETTE**	Ø cilindro 89 mm (3.504")	Carrera 96 mm (3.780")		
	Motor	**KA24E / SOHC**	Año 89-99	**2.389** c.c.	**146** pulg³	


Orden de apriete de la culata de cilindros (cabeza-cámara)

Altura Culata	Nueva	99 mm (3.897")
	Mínima	98,6 mm (3.881")
Def.Max.		0,1 mm (0.003")
Maq.Max.		0.4 mm (0.015")
TORQUES		
1 apriete		29 Nm
2 apriete		78 Nm
3 apriete		*aflojar 90° giro
4 apriete		*+ 85° giro
Tapa válvulas		10 lb-pie

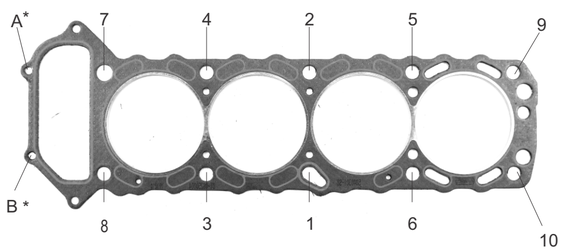

*Tornillos A y B apretar solamente a 15 lb-pie

Cilindros



Encendido	1- 3 - 4 - 2	Rel. Comp.	8,6:1
Retenedores Cigüeñal del.	46 x 58 x 7 mm		S-046011-V
Retenedores Cigüeñal tras.	80 x 100 x 13 mm		S-080021-S
Retenedores Árbol de levas			
Retenedores Otros			
Sellos de válvula	SSJ-8129-P (4) / SSJ-5228-P (8)		

Observaciones y apuntes personales

* En piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

(b) SM= Empaque en sobremedida (+0.5mm)

Diagramas


Motor **Otras aplicaciones**:

GASKETS FRACO OIL SEALS
ASISTENCIA TÉCNICA
01 800 837 67 14
asistencia.tecnica@fraco.com.mx

NISSAN

HGX-5840301-SB/ART/SM (b) — **Especificaciones generales para el armado del motor**


Árbol de levas

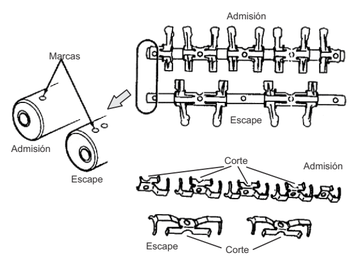

Juego Axial 0.071 - 0.15 (0.0028 - 0.0059")


Valv.	Ad.F	Ad.C 0.30 mm (0.011")			
	Es.F	Es.C 0.30 mm (0.011")			

Marcas de puesta a punto

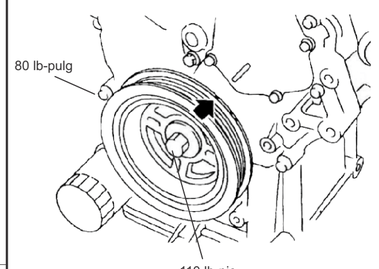


Platino 52° Dwell 0.5 mm / ECC-S		Bujías	0.8 mm (0.031")
Avance 10° Apms / 800 rpm		Ralentí	800 rpm

Sincronización mecánica

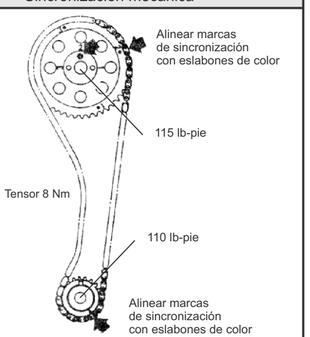

Bloque (Bancada - Cárter / Monoblock)


TORQUES	
Biela	12 lb-pie
	33 lb-pie
Bancada	15 lb-pie
	38 lb-pie
Volante	110 lb-pie
Cárter	15 lb-pie

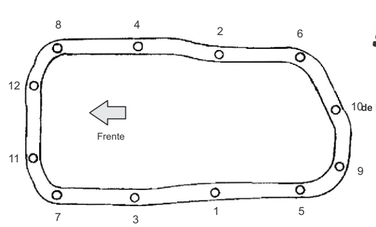

Juego Axial de biela 0.15 - 0.40 mm (0.006 - 0.016")

SIMEPA S.A. de C.V.
Sociedad Industrial Mexicana de Partes Automotrices S. A. de C. V.

Datos especiales

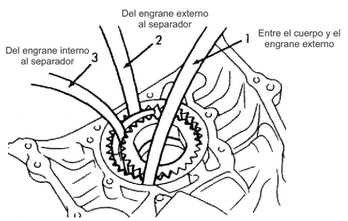

Comprobar las tolerancias de la bomba de aceite

Juego axial cigüeñal		Holgura aceite Biela	0.010 - 0.036 mm (0.0004-0.0014")	Puntas de anillo	Comp. Superior
Holgura pistón - Cilindro	0.020 - 0.041 mm (0.0008-0.0016")	Holgura aceite cigüeñal	0.020 - 0.048 mm (0.0008-0.0019")		Comp. Inferior

Motor