
MCV1-R1 | PBS竖直驱动版

真实STEP三视图 / 比例 1.65:1；孔型示意2:1；M1按底孔加工后攻牙。




右视图 +X

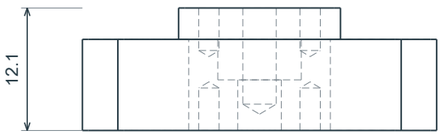

主视图 -Y

基准 A：主底面 Z=0。
原点 O：P1轴线与 A 的交点。
X/Y 与总装坐标方向一致。
本图为第一角投影，虚线为隐藏线。
所有竖直外廓角 R0.6。

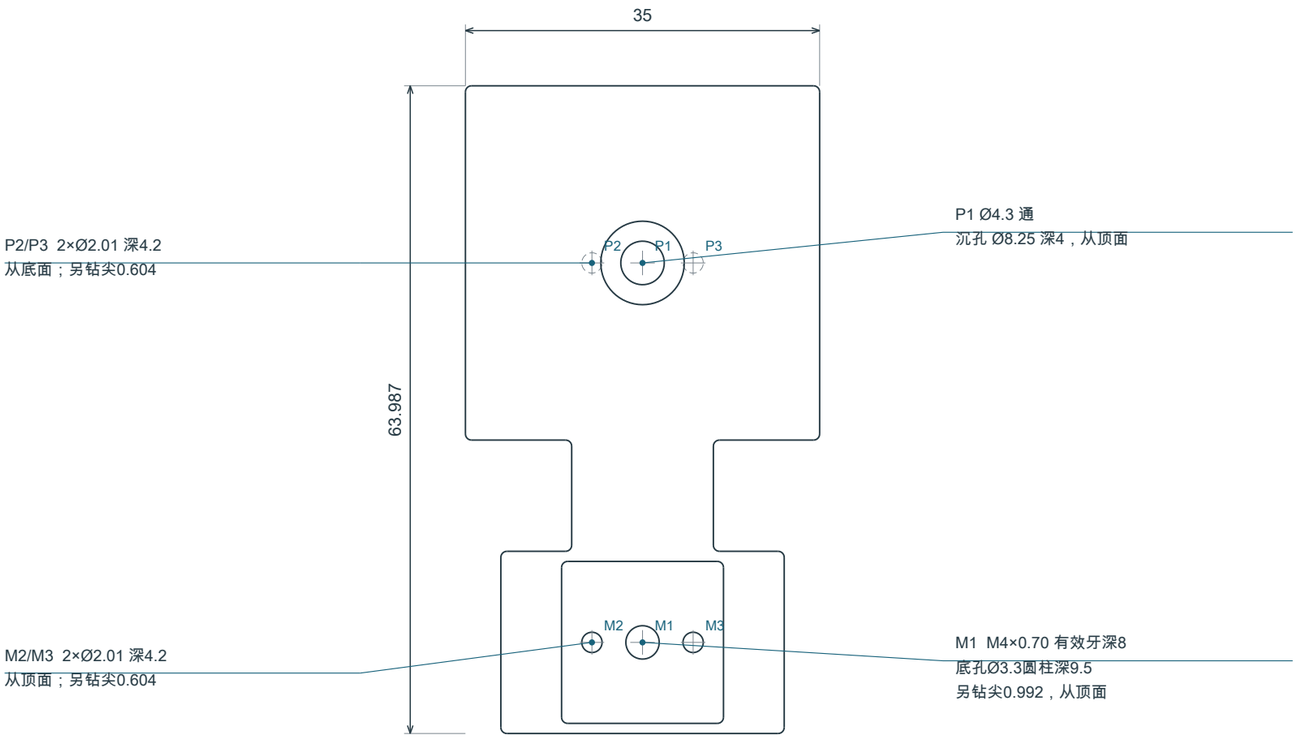

俯视图 +Z / 比例 1.65:1

孔中心与入口 / mm


孔	X	Y	入口	入口Z
P1	0	0	顶	9
P2	-5	0	底	0
P3	5	0	底	0
M1	0	-37.487	顶	12.1
M2	-5	-37.487	顶	12.1
M3	5	-37.487	顶	12.1

外廓虚拟尖角坐标 / 圆角前

点	X	Y
V01	-17.5	-17.5
V02	-7	-17.5
V03	-7	-28.487
V04	-14	-28.487
V05	-14	-46.487
V06	14	-46.487
V07	14	-28.487
V08	7	-28.487
V09	7	-17.5
V10	17.5	-17.5
V11	17.5	17.5
V12	-17.5	17.5


镜架台阶：X = ±8
Y = -45.487 至 -29.487
台阶顶 Z = 12.1；主板厚 9
台阶高 3.1；台阶外角 R0.6

P1 孔型剖面示意 2:1

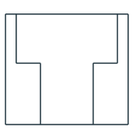


P1：Ø4.3 通
沉孔 Ø8.25 深4，从上面

P2/P3 孔型剖面示意 2:1

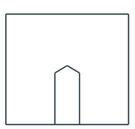


P2/P3：Ø2.01 深4.2
从底面；另钻尖0.604

M1 孔型剖面示意 2:1

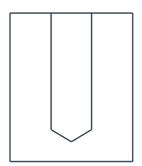

M1：M4×0.70 有效牙深8
从顶面；底孔Ø3.3深9.5，另尖0.992

M2/M3 孔型剖面示意 2:1

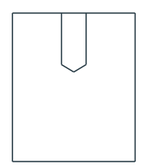

M2/M3：Ø2.01 深4.2
从顶面；另钻尖0.604

316L不锈钢 / 去磁、钝化 | mm | 第一角法 | 2026-10-15

R1 / 1/2 / 名义CAD审核版，未实物试装


单件 SHA256: f270a2acbc536fa118e3c9c12b562f49d6e5dadf074658409ee6099c1abf7f7f

螺纹及销配合等级待首件工艺确认；去毛刺，保护定位孔与接触面。新旧版本并存。

MCV1-R1 | PBS竖直驱动版

完整总装、紧固顺序与激光打标定位；商用品保持厂家尺寸。

PBS641 / MT-CSB1 / MT-AM1S5

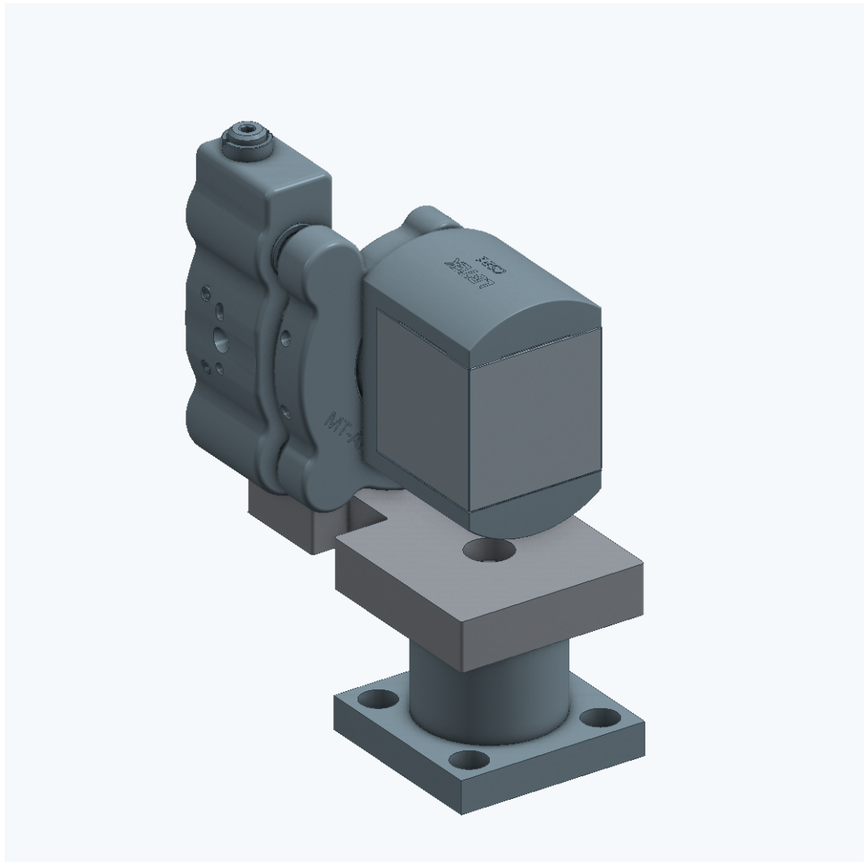

+X 标识面 / 1.5:1；参考边框不打标

MCV1-R1

激光打标：MCV1-R1；+X侧面，字高2 mm

随附1:1轮廓DXF；从+X观察，u=Y，v=局部Z。

字样中心 (Y,Z)=(0,4.5)；不铣刻、不规定凹深。

字形定位应先在首件确认；已有相同标识不重复打标。

验收边界：名义几何与工具入口检查；实物夹持、精度及厂家机构全行程未实测。

保留原镜架式型号；本版为新增独立装配与加工件。



高度链 / mm

柱 H25 B6-R1

+ 转接件 12.1

+ 镜架光轴高 25.4

= 名义光高 62.5

分光面中心 (0,0,62.5)

入光 +Y / 透射 +Y

反射 +X

两个调节器沿 +Z 操作

安装顺序与紧固

1 裸柱先用4×M6×12固定，底座厚6；平台名义啮合6。

2 柱侧2×Ø2×8销每侧插4；P1用M4×12，啮合7。

3 镜架侧2×Ø2×5销，转接件插3.5 / 厂家孔插1.5。

4 用厂家附送M4x14薄头螺钉固定，啮合5。

5 再装固定座与PBS；轻锁胶头螺钉；从上方调节并锁环。

拆卸反序。P1须在安装固定座前锁紧；不得锁死运动侧。

单件 SHA256: f270a2acbc536fa118e3c9c12b562f49d6e5dadf074658409ee6099c1abf7f7f

螺纹及销配合等级待首件工艺确认；去毛刺，保护定位孔与接触面。新旧版本并存。