
# 33-DR R2 手动 / 电动共用转接板


A3 / 第一角法 / 2:1

加工工程图 | 316L 不锈钢；去磁、钝化 | 单位 mm


右视 +X

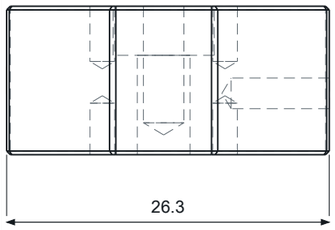



正视 −Y：右 +X，上 +Z

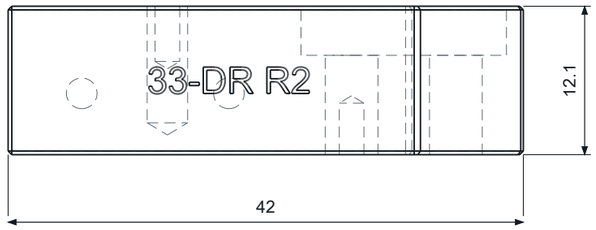



底视 −Z：右 +X，上 −Y

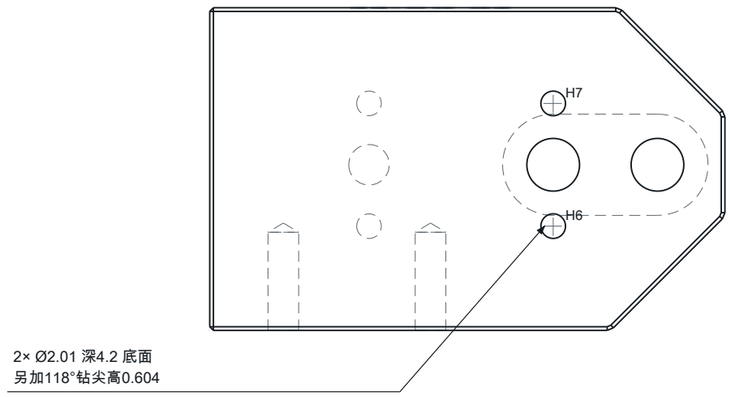

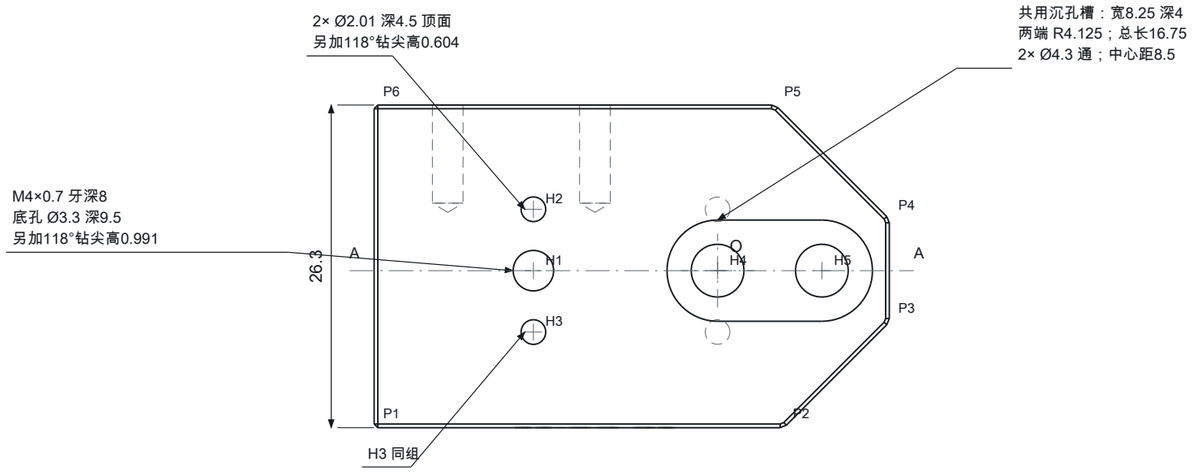




俯视 +Z：右 +X，上 +Y

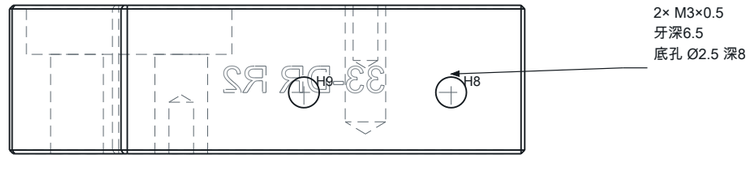后视 +Y：右 −X，上 +Z

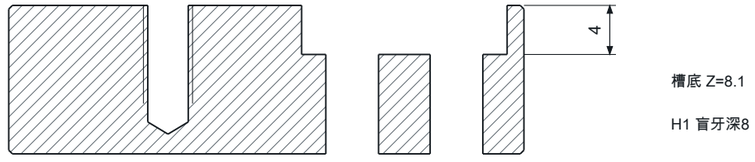


H8/H9：+Y面入口，孔轴高 Z=5；118°钻尖高0.751。




A-A：Y=0；右 +X，上 +Z

孔位基准：O 为柱轴；底面 Z=0，顶面 Z=12.1。

| 孔号 | 入口 | X | Y / Z | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 顶面 | -15.01608 | Y=0 | 镜架 M4 |
| H2,H3 | 顶面 | -15.01608 | Y=±5.0038 | 镜架定位 |
| H4,H5 | 顶面 | 0；8.5 | Y=0 | 柱双螺钉 |
| H6,H7 | 底面 | 0 | Y=±5 | 柱定位 |
| H8,H9 | +Y面 | −22；−10 | Y=13.5 / Z=5 | 电机支架 M3 |

外轮廓交点坐标（C0.3 前；相邻点直线连接）

P1 (-28, -12.8)

P2 (5.4, -12.8)

P3 (14, -4.2)

P4 (14, 4.2)

P5 (4.7, 13.5)

P6 (-28, 13.5)

孔深均为有效圆柱深，钻尖余量另列。

H1、H8、H9 的 STEP 表达攻丝底孔，需按标注攻牙。

手动版也保留 H8/H9；打标位置见同修订定位图。