
34-LL R2 手动 / 电动共用转接板


A3 / 第一角法 / 2:1

加工工程图 | 316L 不锈钢；去磁、钝化 | 单位 mm


右视 +X

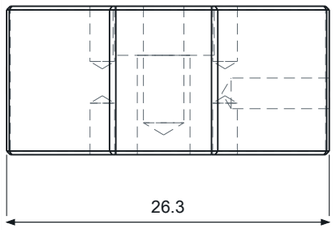


正视 −Y：右 +X，上 +Z

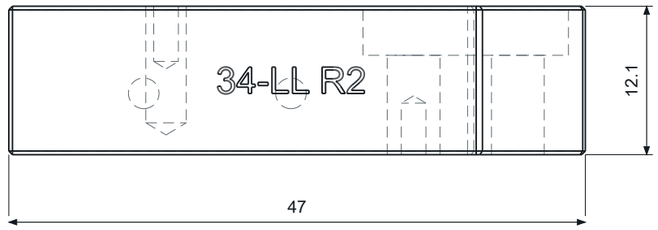


底视 −Z：右 +X，上 −Y

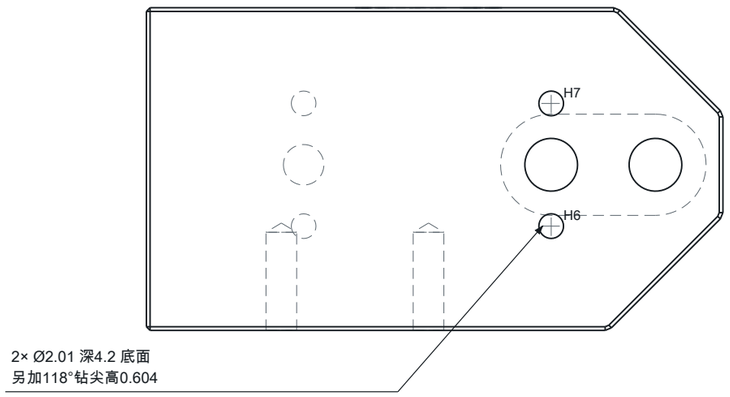

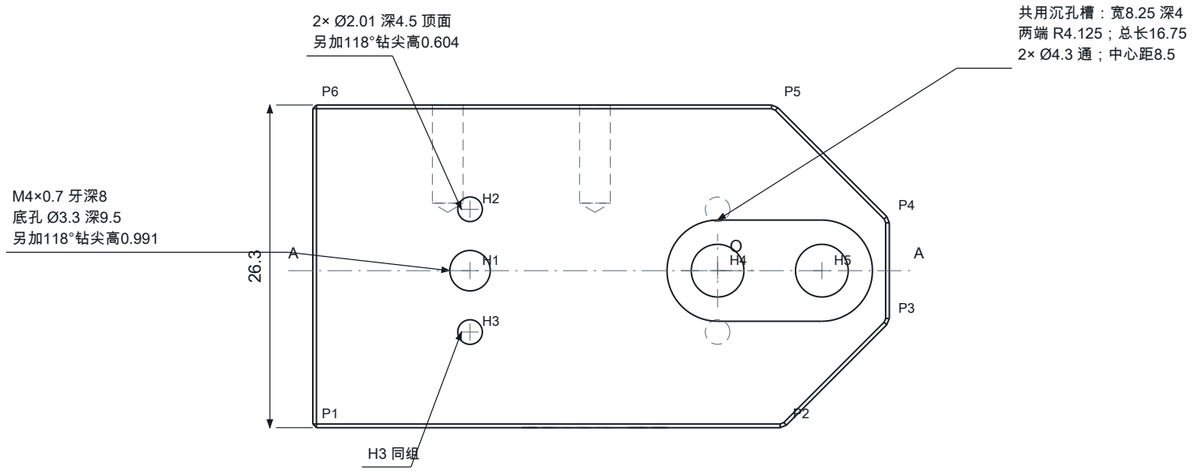


俯视 +Z：右 +X，上 +Y

后视 +Y：右 −X，上 +Z

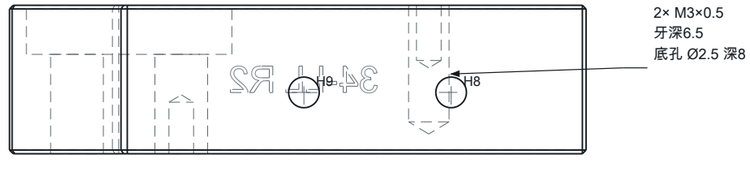

H8/H9：+Y面入口，孔轴高 Z=5；118°钻尖高0.751。

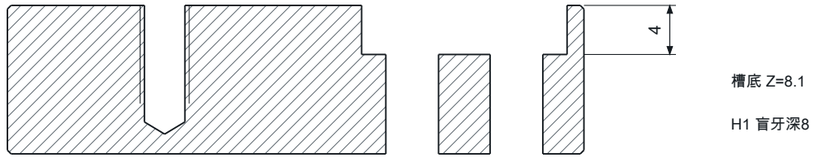

A-A：Y=0；右 +X，上 +Z

孔位基准：O 为柱轴；底面 Z=0，顶面 Z=12.1。

孔号	入口	X	Y / Z	用途
H1	顶面	-20.18077	Y=0	镜架 M4
H2,H3	顶面	-20.18077	Y=±5.0038	镜架定位
H4,H5	顶面	0；8.5	Y=0	柱双螺钉
H6,H7	底面	0	Y=±5	柱定位
H8,H9	+Y面	−22；−10	Y=13.5 / Z=5	电机支架 M3

外轮廓交点坐标（C0.3 前；相邻点直线连接）

P1 (-33, -12.8)

P2 (5.4, -12.8)

P3 (14, -4.2)

P4 (14, 4.2)

P5 (4.7, 13.5)

P6 (-33, 13.5)

孔深均为有效圆柱深，钻尖余量另列。

H1、H8、H9 的 STEP 表达攻丝底孔，需按标注攻牙。

手动版也保留 H8/H9；打标位置见同修订定位图。