LS30-T | LS30-6L1 上转接板 R2-A7075

三视图、基准和主尺寸 / 第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方




激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

右视图 从 +X 观察



主视图 从 -Y 观察

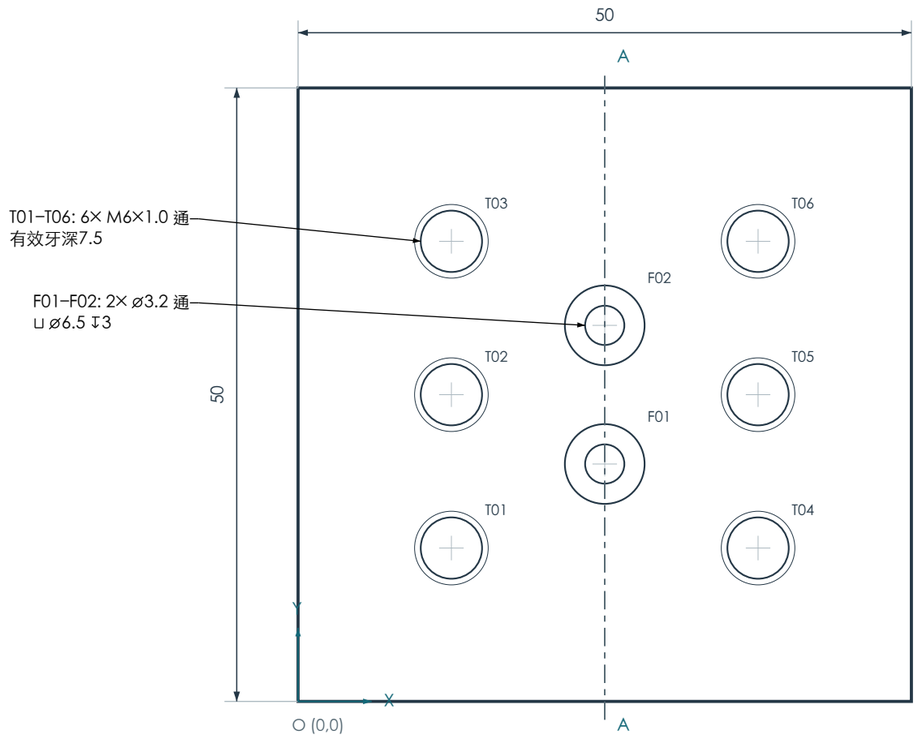

俯视图 +Z / TOP

孔ID见第二页孔表；A-A 剖切通过 X=25 的 F01/F02，安装剖面见第三页。

细虚线：隐藏孔；双圆：螺纹底孔与公称牙径。实体侧面打标：LS30-T。

外形与功能基准

外形	50 × 50 × 8.5
材料	7075铝合金
表面处理	黑色阳极氧化
基准A	底接触面 Z=0
基准B	打标侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

本次修正

F01/F02 为光孔，不攻牙。
Ø3.2 通孔 + Ø6.5 圆柱沉孔。
沉孔从 TOP 加工，深 3.0。
M3×10 从上方穿过上板，旋入位移台移动台面原有螺纹。
两颗螺钉均不加垫圈。

加工与验收说明

M6×1 通螺纹有效牙深 7.5；模型中的 Ø5 圆柱为简化底孔。附件旋入 ⩽7.5，不得穿出板底。
孔口去毛刺；保持底接触面与承载面；非基准锐边轻倒钝 ⩽0.2。
本次不新增通用公差与粗糙度。
打标位于 Y=0 侧面，尺寸见下一页。
名义装配已核验；实物装配及载荷验收尚未执行。

模型 SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-T | 孔坐标与局部剖面

坐标以左下角为原点；底接触面 Z=0；深度均从所标入口面计

逐孔坐标 / mm

孔号	X	Y	入口	螺纹 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	沉孔径 / 深
T01	12.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T02	12.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T03	12.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T04	37.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T05	37.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T06	37.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
F01	25	19.35	上	Ø3.2	通	-	Ø6.5 / 3
F02	25	30.65	上	Ø3.2	通	-	Ø6.5 / 3

R2 沉孔入口是上表面 TOP，深度 3.0；不能从底面加工。

上板与商用位移台的接口

F01 = (25,19.35)，F02 = (25,30.65)，孔距 11.3。

上板两孔仅提供螺杆间隙与头部沉孔；螺纹位于厂家移动台面。

接触面是上板底面 A，与厂家移动台面接触。

不得用上板的 M6 输出螺纹孔代替 F01/F02 来连接位移台。

侧面打标

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。


Y=0 侧面，向 +X 阅读：LS30-T。

起点 X=5, Z=2.75；字高 3。

线宽 0.22；不铣刻 。

F01 / F02：顶面沉孔剖面


上面加工 / Ø3.2
圆柱钻深：通
沉孔 Ø6.5 × 深3

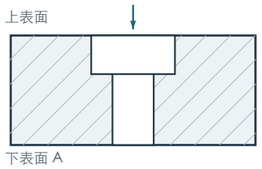

肩面距底面 A：8.5 - 3.0 = 5.5

六处 M6×1 通螺纹

上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：通
有效牙深：7.5

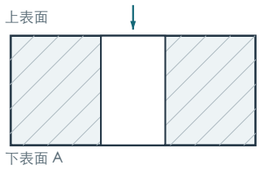

M6 输出孔的 X/Y 坐标保持原 12.5 mm 网格。

先完成机械加工、去毛刺与打标，再按材料要求做黑色阳极氧化。

模型 SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a


参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-6L1 | 上板从 TOP 锁到移动台面

A-A 安装剖面：X=25，沿 Y 切过两颗固定螺钉 / 结构和螺纹入口明确，非商用台完整加工图

2 × M3×10，圆柱头内六角；从上方装入，不加垫圈。

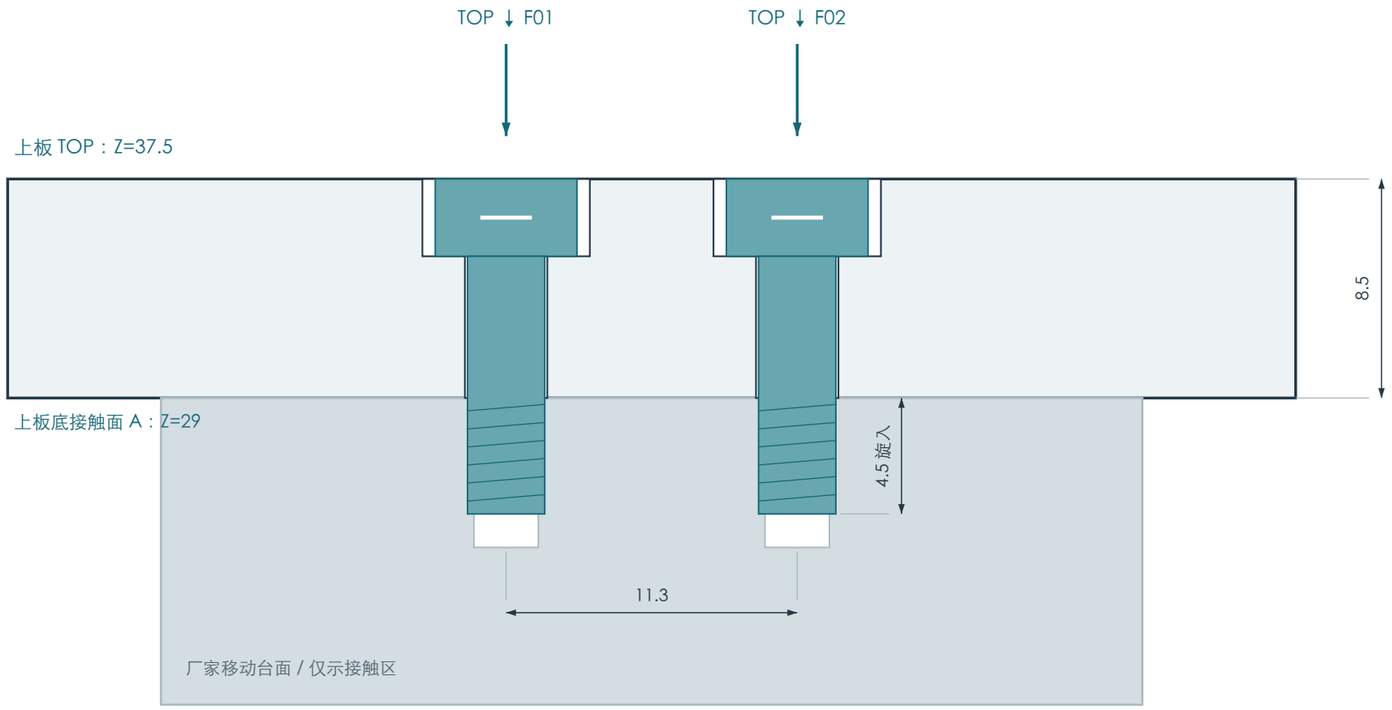

颜色仅区分自制上板、螺钉与厂家接触区；此图为安装示意。

高度与螺长链 / mm

厂家移动台面	Z=29
沉孔肩面	Z=34.5
上板顶面	Z=37.5
夹持厚度	8.5 - 3 = 5.5
螺钉旋入	10 - 5.5 = 4.5
源直孔深	5.8
名义底部余量	5.8 - 4.5 = 1.3

装配顺序

1. 用 4×M6×12 从 TOP 穿 LS30-B 的 B01-B04，固定到母板；名义旋入 6.2。
2. 位移台放在下板；以厂家工具孔与固定底座螺孔同轴为准，装 2×M3×8，旋入 S01/S02 深4。
3. 对齐上板 F01/F02 与移动台面螺纹孔，从 TOP 装 2×M3×10，交替锁紧。
4. 安装 M6 输出载荷；复核贴合、螺钉不顶底、工具可达和全行程。

上板：2×M3×10 → 厂家移动台面螺纹；下板：2×M3×8 → S01/S02 螺纹。

母板：4×M6×12 → B01-B04 光孔与顶面沉孔 → 母板 M6 螺纹。

源直孔 5.8 mm；装配前复核实物可用牙深。母板有效牙深至少 8 mm。

名义q=0为源文件姿态；实物中位/测微头读数须按孔位标定。未执行实物装配与负载测试。

模型 SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B | LS30 左/右型共用下转接板 R2-A7075

三视图与主尺寸 / 下板几何沿用R1；两处中心孔是 M3 盲螺纹，不是销孔



激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

右视图 从 +X 观察



主视图 从 -Y 观察


S01/S02：M3×0.5

双圈表示底孔 Ø2.5

与螺纹公称 Ø3。

STEP 简化为底孔。

未设置定位销孔。

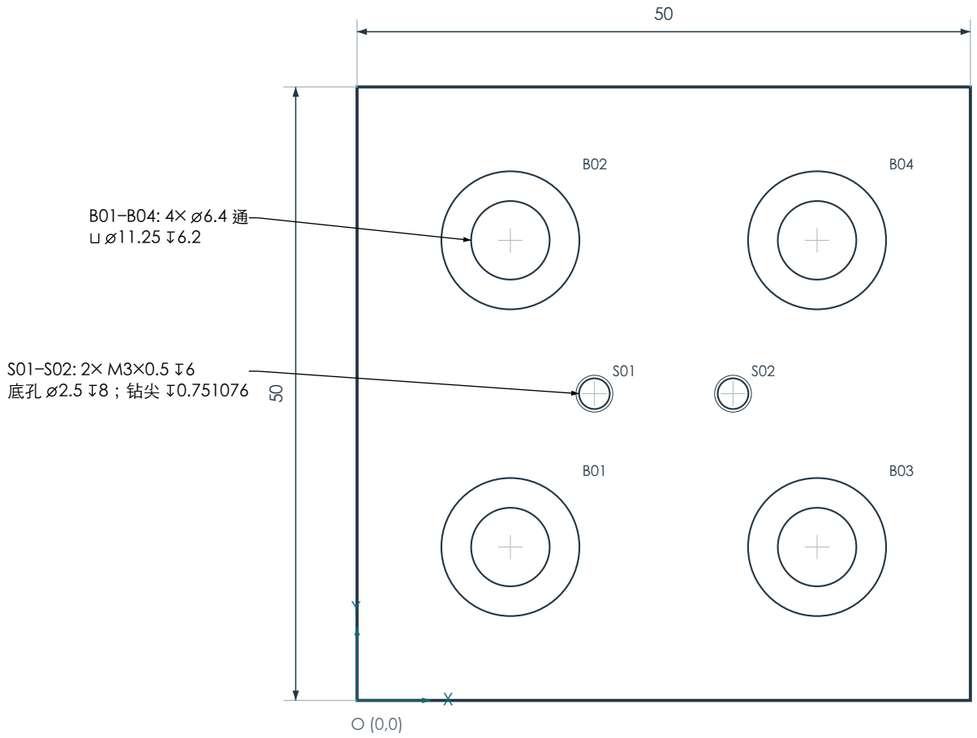

俯视图 +Z / TOP

螺纹的简化底孔实体不代表光孔；孔规格、有效牙深及钻尖见下一页。

下板 S 螺纹连接固定底座；上板 F 光孔连接移动台面；两个接口不可混用。

外形与功能基准

外形	50 × 50 × 12
材料	7075铝合金
表面处理	黑色阳极氧化
基准A	底接触面 Z=0
基准B	打标侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

下板连接方式

S01/S02：顶面 M3×0.5 盲螺纹。位移台固定底座通过 2×M3×8 锁到此处；名义旋入 4。

B01-B04：Ø6.4 通孔 + Ø11.25 顶面沉孔深6.2。4×M6×12 穿下板后旋入母板6.2。

孔位、沉孔和板厚保持旧版几何；本次明确螺纹语义与材料。

加工与验收说明

S01/S02 必须攻 M3×0.5；Ø2.5 是底孔，不是最终销孔。

孔口去毛刺；非基准锐边轻倒钝 ≤0.2。保持承载接触面。

本次不新增通用公差和粗糙度。

未执行实物装配及负载验收。

模型 SHA256：d089f410fd8027ffffa46459fe04f07a0d6621fa3de00531b694e857195e13fe

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B | 螺纹孔坐标、加工深度与入口

S01/S02 两处 M3×0.5 盲螺纹 / 全部深度从 TOP 起算 / 底面 A 为 Z=0

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	螺纹 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
S01	19.35	25	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
S02	30.65	25	上	M3×0.5 / Ø2.5	8	6	0.7511	-
B01	12.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B02	12.5	37.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B03	37.5	12.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
B04	37.5	37.5	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2

S01/S02 必须攻 M3×0.5；中心两处不是定位销孔。

两处 M3 螺纹的加工与装配

孔距 11.3；顶面进入。有效牙深 6。

底孔 Ø2.5，直圆柱钻深 8；钻尖另加 0.7511。

钻尖底标高 Z=12 - 8 - 0.7511 = 3.2489。

2×M3×8 从厂家工具通道穿过固定底座，旋入下板 4。

STEP 以底孔简化表示，并有明确螺纹名称；制造按 M3×0.5。

侧面打标


激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

Y=0 侧面，向 +X 阅读：LS30-B。

起点 X=5, Z=4.5；字高 3。

线宽 0.22；不铣刻 。


S01/S02：M3 盲螺纹剖面

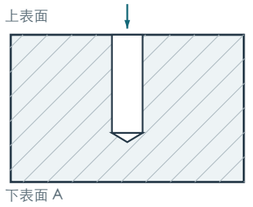

上面加工 / M3×0.5
螺纹底孔：Ø2.5
圆柱钻深：8
有效牙深：6
钻尖余量：0.7511

钻深 8 不含钻尖 0.7511

B01-B04：母板固定光孔剖面

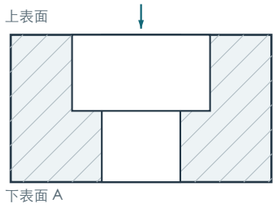

上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

4×M6×12，不加垫圈；母板旋入 6.2。

母板有效牙深至少 8。B孔不攻牙。

模型 SHA256：d089f410fd8027ffffa46459fe04f07a0d6621fa3de00531b694e857195e13fe


参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-B | 固定底座从上方锁到下板

安装剖面：Y=25，沿X切过S01/S02 / 以母板上表面为Z=0 / 商用件仅示安装路径

先拆上板；名义q=0，以厂家工具孔与固定底座螺孔同轴位置安装2×M3×8。

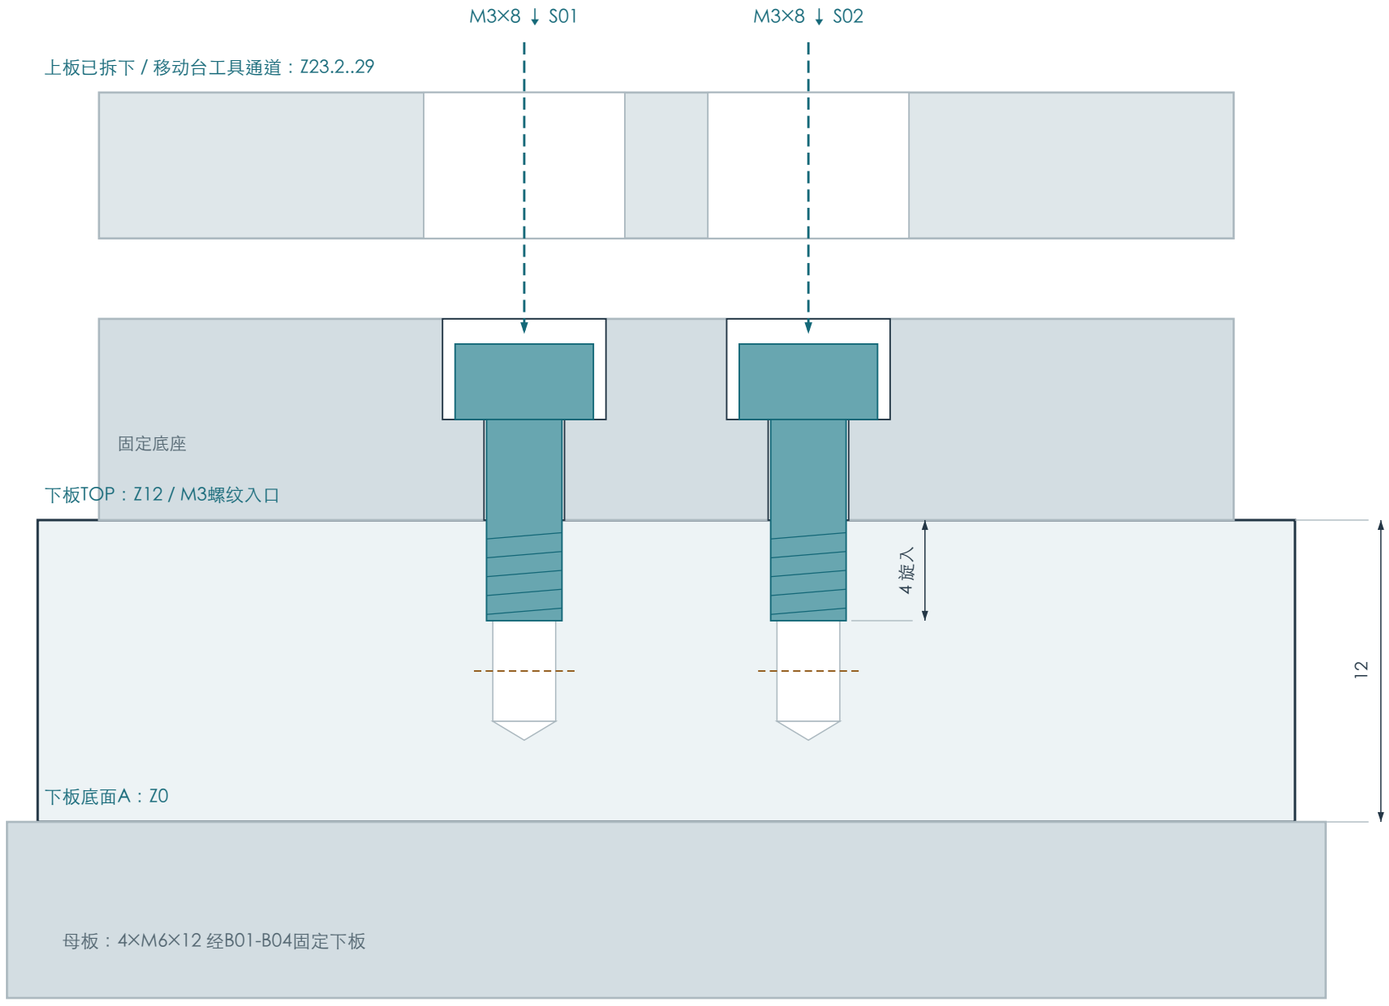

2×M3×8 的连接链

工具从上方进入移动台通道

↓

螺钉头：Z16 至19

↓

固定底座沉孔肩面：Z16

↓

下板 M3×0.5 螺纹入口：Z12

↓

螺杆端：Z8，旋入4

↓

有效牙底：Z6，剩余牙长2

母板与下板

4×M6×12 从下板 TOP 进入 B01-B04。

下板 B孔是光孔，螺纹位于母板。

下板沉孔肩面 Z5.8；名义母板旋入6.2。母板有效牙深至少8。

安装顺序

1. 先锁4颗母板 M6 螺钉。
2. 上板拆下，名义q=0；以厂家工具孔与固定底座螺孔同轴为准。
3. 经工具通道装2颗 M3×8。
4. 固定底座贴紧下板，再装上板。

螺钉头压厂家固定底座肩面 Z16；螺杆端到 Z8，下板螺纹 Z12→6。

余下有效牙长：6 - 4 = 2；不是新增两颗定位销。

固定底座外廓、窗口宽度仅为示意；孔轴及关键Z标高依据已核验源。

实物中位/测微头读数须按孔位标定；先固定下板与位移台，再安装上板。

LS30-B | R2-A7075	尺寸单位：mm	比例：安装示意（不可量图）	第一角法	名义设计 / 未实物验收	06 / 06

模型 SHA256：d089f410fd8027ffffa46459fe04f07a0d6621fa3de00531b694e857195e13fe

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化