
AA AOM 共用转接件 · 安装底板


AA4B / R1 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 单位 mm | 数量 1

独立正投影；方向见视图标题


俯视 +Z；X 向右，Y 向上

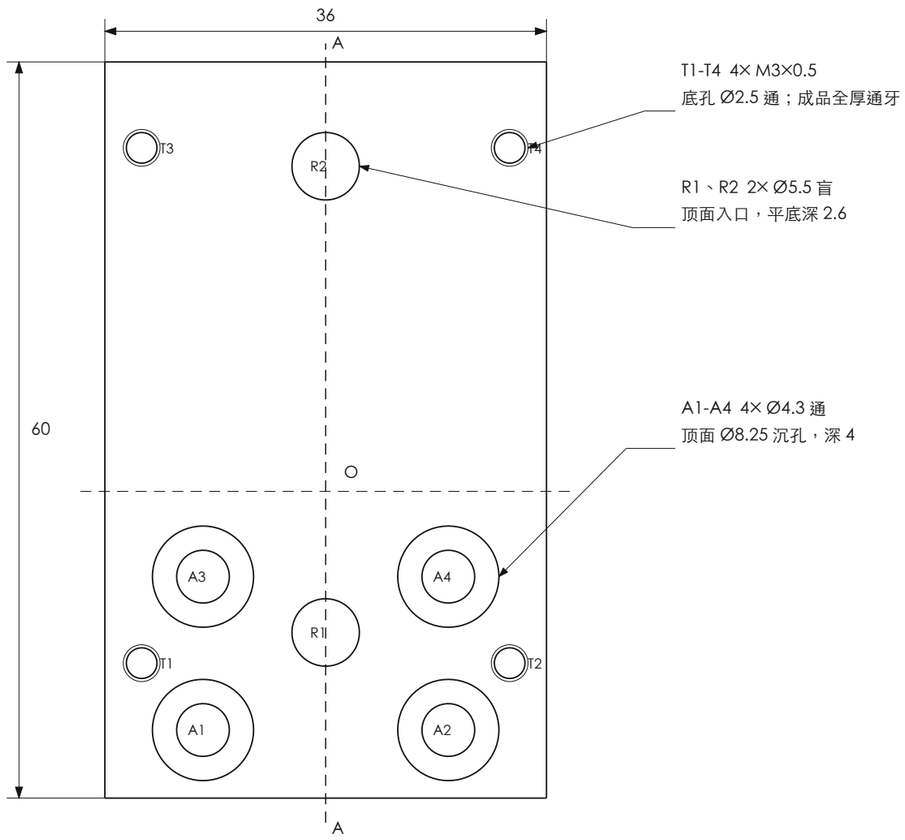


右视 +X；Y 向右，Z 向上

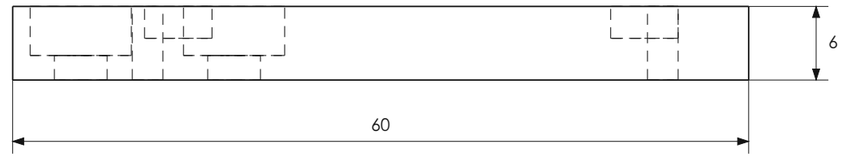

前视 -Y；X 向右，Z 向上

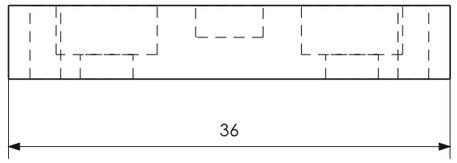

A-A 剖视 X=0；Y 向右，Z 向上

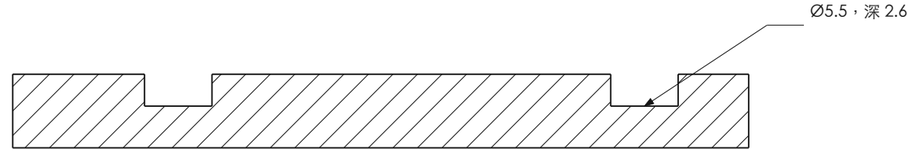


基准：O=(0,0,0)，位于零件底面。

X=-18…+18；Y=-25…+35；Z=0…6。

孔坐标采用本件局部 X、Y；同一件的所有孔轴均平行 Z。

局部剖视 X=+10；同为 2:1

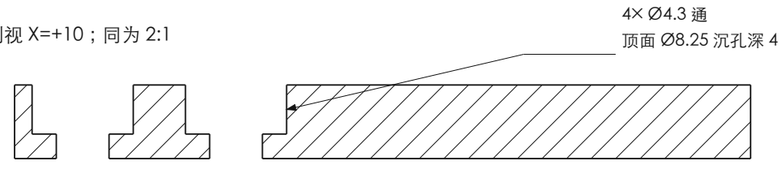

孔位坐标表 | mm；±X 的孔成左右对称对

孔号	X	Y	孔组
A1 / A2	-10 / +10	-19.45	AMP 安装
A3 / A4	-10 / +10	-6.95	AMP 安装
T1 / T2	-15 / +15	-14	底鞋连接
T3 / T4	-15 / +15	28	底鞋连接
R1	0	-11.5	M2.5 头让位
R2	0	26.5	M2.5 头让位

螺纹在 STEP 中为 Ø2.5 底孔；图示细圆为 M3 约定画法。激光 AA4B 见独立定位图，不铣刻。


STEP SHA256: 783537efdee36f8a2e0b35f07f5afee5d06d209102ab9d06acb22272a9b727b1

AA AOM 共用转接件 · 离线预装底鞋

AA4S / R1 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 单位 mm | 数量 1

独立正投影；方向见视图标题

俯视 +Z；X 向右，Y 向上

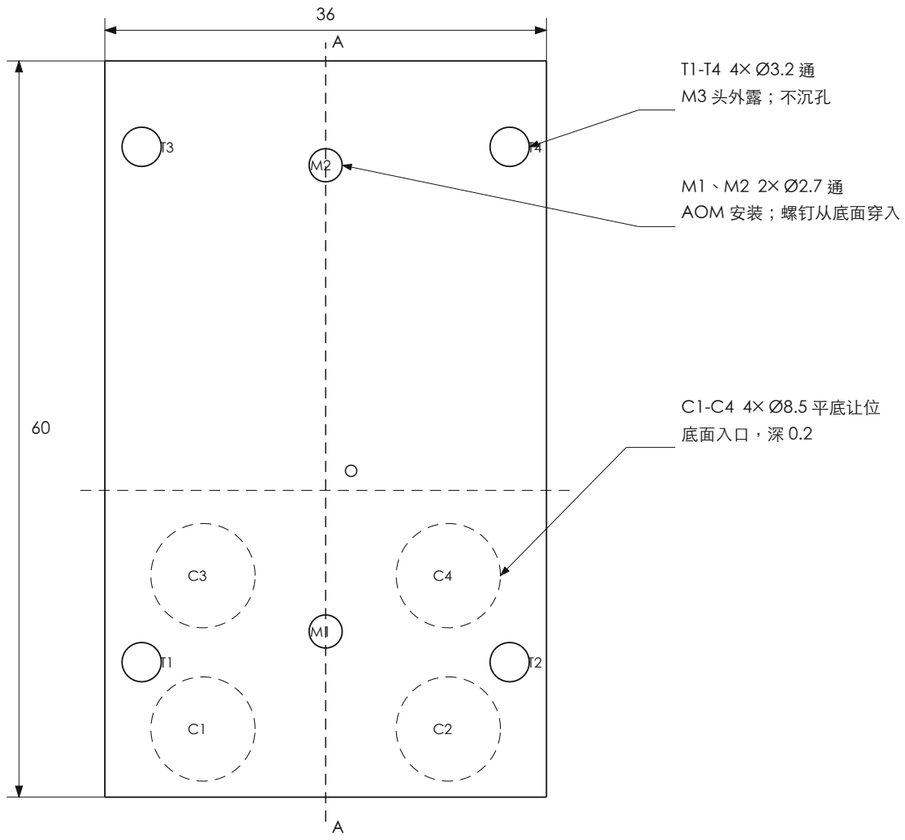


基准：O=(0,0,0)，位于零件底面。


X=-18…+18；Y=-25…+35；Z=0…2.95。

孔坐标采用本件局部 X、Y；同一件的所有孔轴均平行 Z。


底部让位剖视 X=+10；同为 2:1

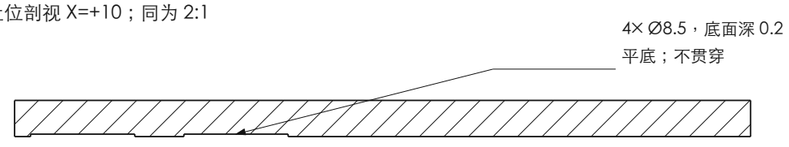


右视 +X；Y 向右，Z 向上

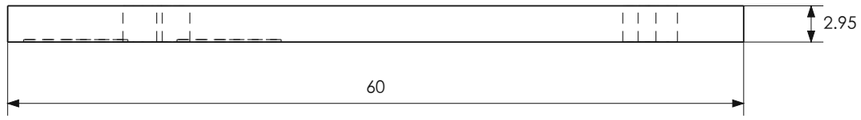

前视 -Y；X 向右，Z 向上

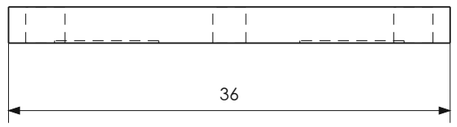

A-A 剖视 X=0；Y 向右，Z 向上

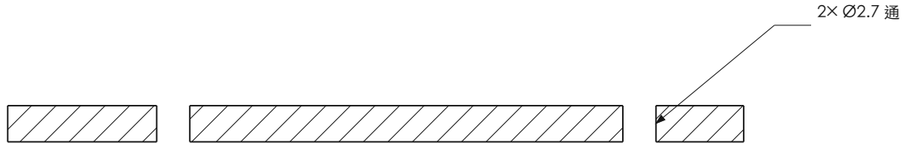

孔位坐标表 | mm；±X 的孔成左右对称对

孔号	X	Y	孔组
C1 / C2	-10 / +10	-19.45	M4 头让位
C3 / C4	-10 / +10	-6.95	M4 头让位
T1 / T2	-15 / +15	-14	底鞋连接
T3 / T4	-15 / +15	28	底鞋连接
M1	0	-11.5	AOM 安装
M2	0	26.5	AOM 安装

激光 AA4S 位于顶面前沿；使用独立闭合轮廓 DXF 与定位图，不铣刻。

STEP SHA256: fa29889c5484dbc169b1d7102a300b8bf8303218d44df745de6f10fc53feabab