LS30-T | LS30-6L1 上转接板 R2-A7075


三视图、基准和主尺寸 / 第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方



右视图 从 +X 观察



主视图 从 -Y 观察

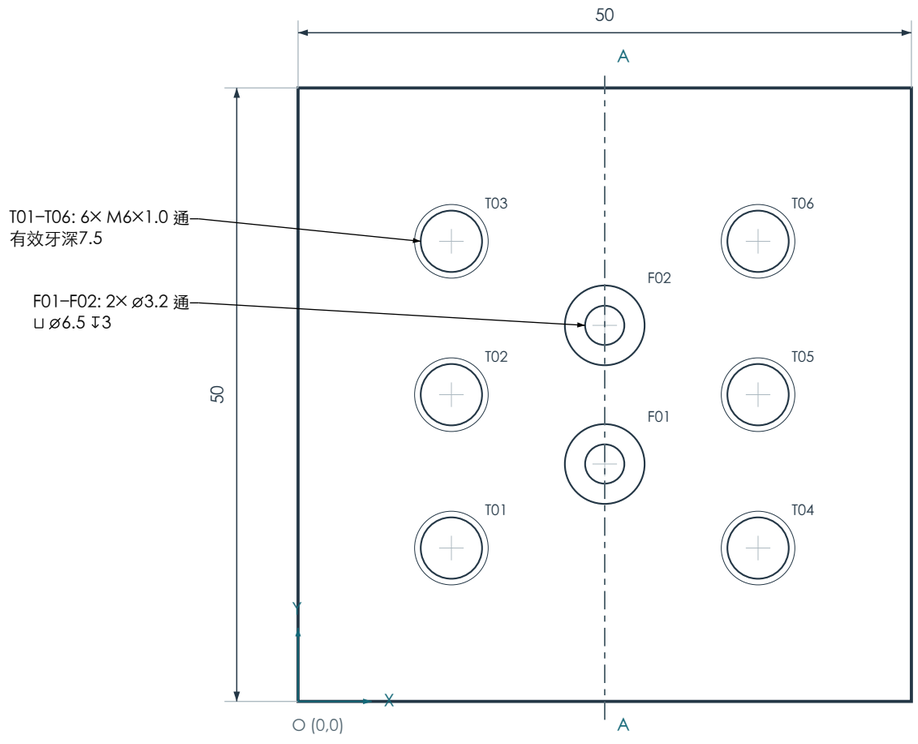

俯视图 +Z / TOP

孔ID见第二页孔表；A-A 剖切通过 X=25 的 F01/F02，安装剖面见第三页。

细虚线：隐藏孔；双圆：螺纹底孔与公称牙径。实体侧面刻字：LS30-T。

外形与功能基准

外形	50 × 50 × 8.5
材料	7075铝合金
表面处理	黑色阳极氧化
基准A	底接触面 Z=0
基准B	刻字侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

本次修正

F01/F02 为光孔，不攻牙。
Ø3.2 通孔 + Ø6.5 圆柱沉孔。
沉孔从 TOP 加工，深 3.0。
M3×10 从上方穿过上板，旋入位移台移动台面原有螺纹。
两颗螺钉均不加垫圈。

加工与验收说明

M6×1 通螺纹有效牙深 7.5；模型中的 Ø5 圆柱为简化底孔。附件旋入 ⩽7.5，不得穿出板底。
孔口去毛刺；保持底接触面与承载面；非基准锐边轻倒钝 ⩽0.2。
本次不新增通用公差与粗糙度。
刻字位于 Y=0 侧面，尺寸见下一页。
名义装配已核验；实物装配及载荷验收尚未执行。

模型 SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a

参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-T | 孔坐标与局部剖面

坐标以左下角为原点；底接触面 Z=0；深度均从所标入口面计

逐孔坐标 / mm

孔号	X	Y	入口	螺纹 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	沉孔径 / 深
T01	12.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T02	12.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T03	12.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T04	37.5	12.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T05	37.5	25	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
T06	37.5	37.5	上	M6×1.0 / Ø5	通	7.5	-
F01	25	19.35	上	Ø3.2	通	-	Ø6.5 / 3
F02	25	30.65	上	Ø3.2	通	-	Ø6.5 / 3

R2 沉孔入口是上表面 TOP，深度 3.0；不能从底面加工。

上板与商用位移台的接口

F01 = (25,19.35)，F02 = (25,30.65)，孔距 11.3。

上板两孔仅提供螺杆间隙与头部沉孔；螺纹位于厂家移动台面。

接触面是上板底面 A，与厂家移动台面接触。

不得用上板的 M6 输出螺纹孔代替 F01/F02 来连接位移台。

侧面刻字


Y=0 侧面，向 +X 阅读：LS30-T。

起点 X=5, Z=2.75；字高 3。

线宽 0.22；刻深 0.2。

F01 / F02：顶面沉孔剖面


上面加工 / Ø3.2
圆柱钻深：通
沉孔 Ø6.5 × 深3

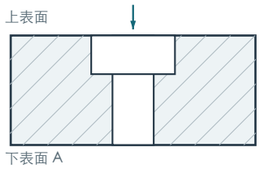

肩面距底面 A：8.5 - 3.0 = 5.5

六处 M6×1 通螺纹

上面加工 / M6×1.0
螺纹底孔：Ø5
圆柱钻深：通
有效牙深：7.5

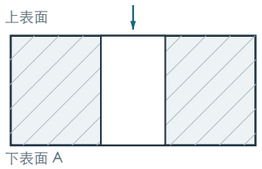

M6 输出孔的 X/Y 坐标保持原 12.5 mm 网格。

先完成机械加工、去毛刺与刻字，再按材料要求做黑色阳极氧化。

模型 SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a


参数 SHA256：937c43821ab158b9be0c30050bd1fd05f2048423cc51ae068cafc0d2eb822e01

2026-10-07 | 7075铝合金 | 黑色阳极氧化

LS30-T R2 | 上板连接及 R3 整模块台装

第1–2页保留原R2加工内容；本页仅修订R3安装适用性，不定义上板新几何版本

2 × M3×10，圆柱头内六角；从上方装入，不加垫圈。

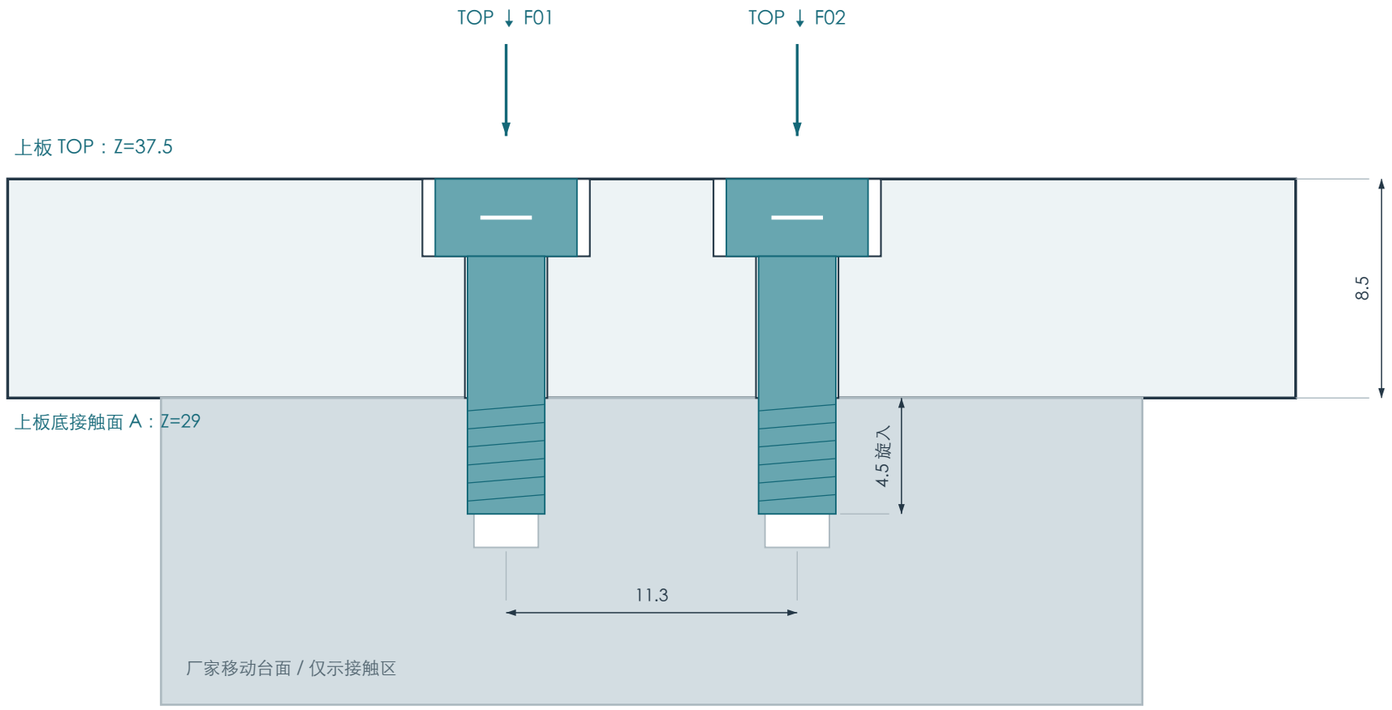

颜色仅区分自制上板、螺钉与厂家接触区；此图为安装示意。

上板：2×M3×10 → 厂家移动台面螺纹；下板：2×M3×8 → S01/S02 螺纹。

R3下板：4×M6×12 → 外露B01-B04沉孔 → 台面M6；名义旋入6.0 mm。

总高37.5 mm；OEM源直孔5.8 mm。复核实物可用牙深；台面M6有效牙深至少8 mm。

q=0仅为源CAD名义对孔姿态；实物中位/测微头读数须按孔位标定。未做实物与载荷验收。

高度与螺长链 / mm

厂家移动台面	Z=29
沉孔肩面	Z=34.5
上板顶面	Z=37.5
夹持厚度	8.5 - 3 = 5.5
螺钉旋入	10 - 5.5 = 4.5
源直孔深	5.8
名义底部余量	5.8 - 4.5 = 1.3

R3 完整模块安装顺序

1. 台外预装：以工具孔与OEM固定底座螺孔同轴为准。
用2×M3×8锁到R3下板S01/S02，名义旋入4 mm。
2. 对齐上板F01/F02与OEM移动台面螺纹，从TOP装
2×M3×10，无垫圈，旋入4.5 mm；六处M6输出用于载荷。
3. 完整模块放到25 mm孔距M6台面。从上方直接装
4×M6×12到R3四个外露B孔，孔距25×75，旋入6.0 mm。
台面固定同样不加垫圈。
4. 迁位时仅拆台面4颗M6；无需拆上板或滑动台面。
R3下板50×100×12，详见独立R3图纸。

上板STEP SHA256：c2817caae94e20465a3d7a93fc8c5f3a738293abcd5689669a6f193bbc0e423a

第1–2页原R2内容保留；第3页只改安装文字。源PDF SHA256：1d10edf939fc12942340c7d289c4bc390710cf34facae0931bd6d889c89bb7de