Snímač otáček BR2



Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení
7. Výstupní signál

1. Použití a vlastnosti

Snímač otáček slouží k měření otáček asynchronních a synchronních generátorů přímo na výstupních svorkách (bez čidla).

2. Popis

Měřený AC signál je veden na vstupní svorky. Na výstupu je pak unifikovaný výstupní signál bez ohledu na velikost vstupního napětí.. Napájení je na úrovni 230 V AC. Pro provoz generátorů v ostrovním režimu lze snímač dodat i s napájením 24V DC. Pro galvanické oddělení výstupního signálu se doporučuje použít „Galvanický oddělovač signálu GI1“.

3. Funkce

Vstupní signál je omezen a poté zesílen a veden na komparátor,který spíná výstup na úrovni +- 15V.

Tím je umožněno měřit otáčky i nepřipojeného (nebo nebuzeného) generátoru , kde signál daný remanentním magnetismem je na úrovni mV, stejně jako po připojení na úrovni stovek Voltů.


4. Nastavení

Zařízení nemá žádné nastavovací prvky.

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	75x45x110 mm
Napájení	230 V AC + - 20% 24 V DC
Příkon	< 2 W
Interní pojistka	není
Měřený signál	0 – 250V AC krátkodobě 300V AC
Oddělení vstupního signálu	není
Výstupní signál	-15V, +15V max. 10mA
Montáž	na DIN lištu

6. Schéma zapojení

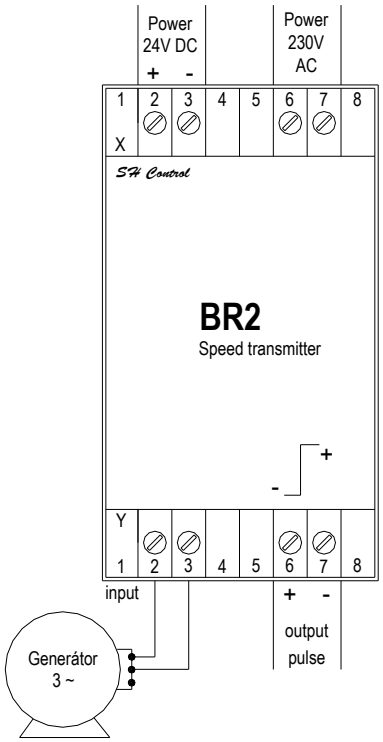

7. Výstupní signál

Je-li třeba změnit výstupní signál, aby se jeho hodnota pohybovala od 0 do15V, tedy v kladné oblasti napájení, doporučujeme za výstupní svorky zapojit zařízení na úpravu signálu GI1

