



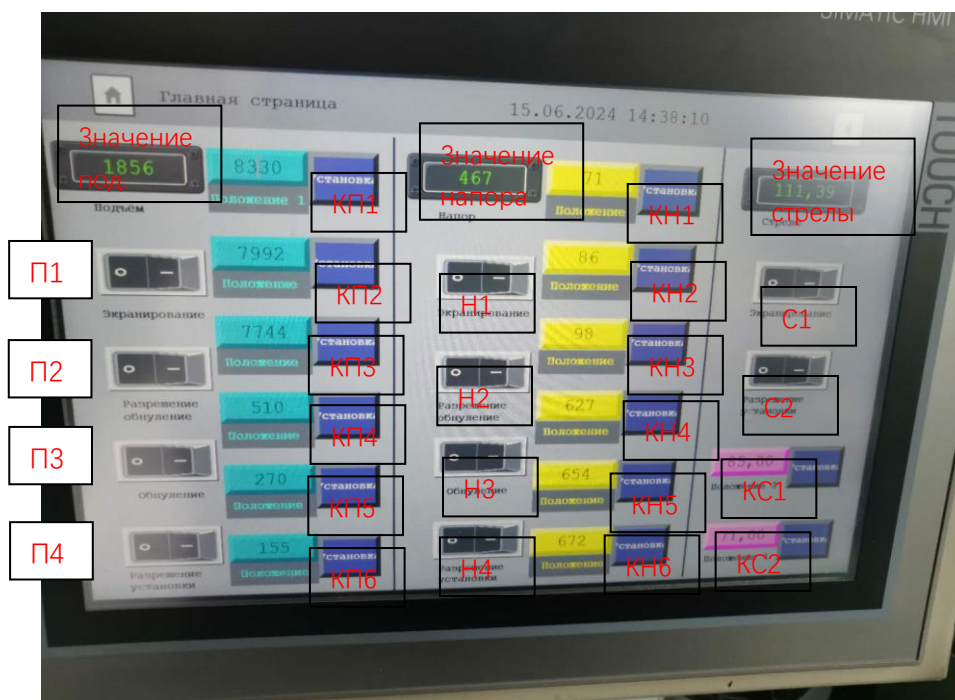


Калибровка подъема проводится в нижеследующих шагах:

1. Нажимать кнопку «П1», чтобы выключить концевик подъема.
2. Поднимать ковш как можно ближе до Главного блока, но не столкнуться с ним.
3. Нажимать кнопку «П2».
4. Нажимать кнопку «П3», «Значение под» превратится в 0.
5. Нажимать кнопку «П4».
6. Нажимать кнопку «КП1», чтобы установить верхнее окончательное положение подъема.
7. Опускать ковш до верхнего предварительного положения 2 подъема и нажимать кнопку «КП2».
8. Опускать ковш до верхнего предварительного положения 1 подъема и нажимать кнопку «КП3».
9. Опускать ковш до нижнего предварительного положения 2 подъема и нажимать кнопку «КП4».
10. Опускать ковш до нижнего предварительного положения 1 подъема и нажимать кнопку «КП5».
11. Опускать ковш до самого нижнего положения и нажимать кнопку «КП6», чтобы установить нижнее окончательное положение подъема.
12. Выключить кнопки «П1, П2, П3, П4».
13. Калибровка подъема завершена.

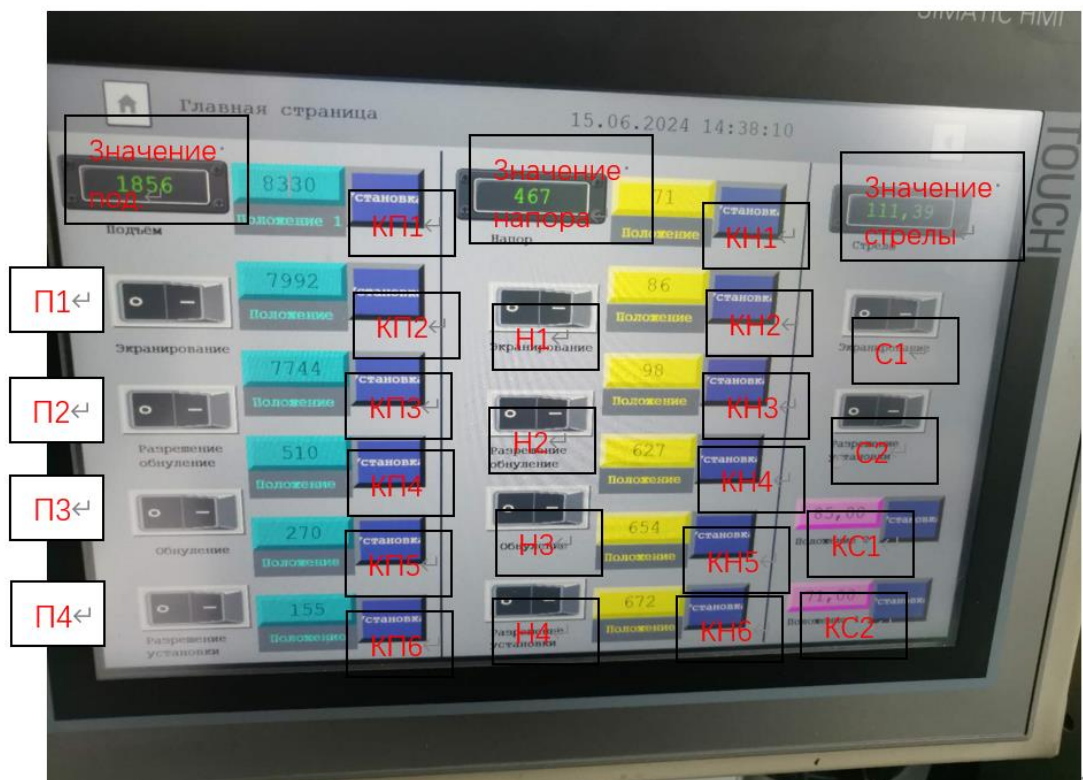

Калибровка напора проводится в нижеследующих шагах:

1. Нажимать кнопку «Н1», чтобы выключить концевик напора.
2. Отдёрнуть рукоять как можно ближе к стреле.
3. Нажимать кнопку «Н2».
4. Нажимать кнопку «Н3», «Значение напора» превратится в 0.
5. Нажимать кнопку «Н4».
6. Нажимать кнопку «КН1», чтобы установить переднее окончательное положение напора.
7. Выдвинуть рукоять до переднего предварительного положения 2 напора и нажимать кнопку «КН2».
8. Выдвинуть рукоять до переднего предварительного положения 1 напора и нажимать кнопку «КН3».
9. Выдвинуть рукоять до заднего предварительного положения 1 напора и нажимать кнопку «КН4».
10. Выдвинуть рукоять до заднего предварительного положения 2 напора и нажимать кнопку «КН5».
11. Выдвинуть рукоять до самого дальнего положения и нажимать кнопку «КН6», чтобы установить заднее окончательное положение напора.
12. Выключить кнопки «Н1, Н2, Н3, Н4».
13. Калибровка напора завершена.

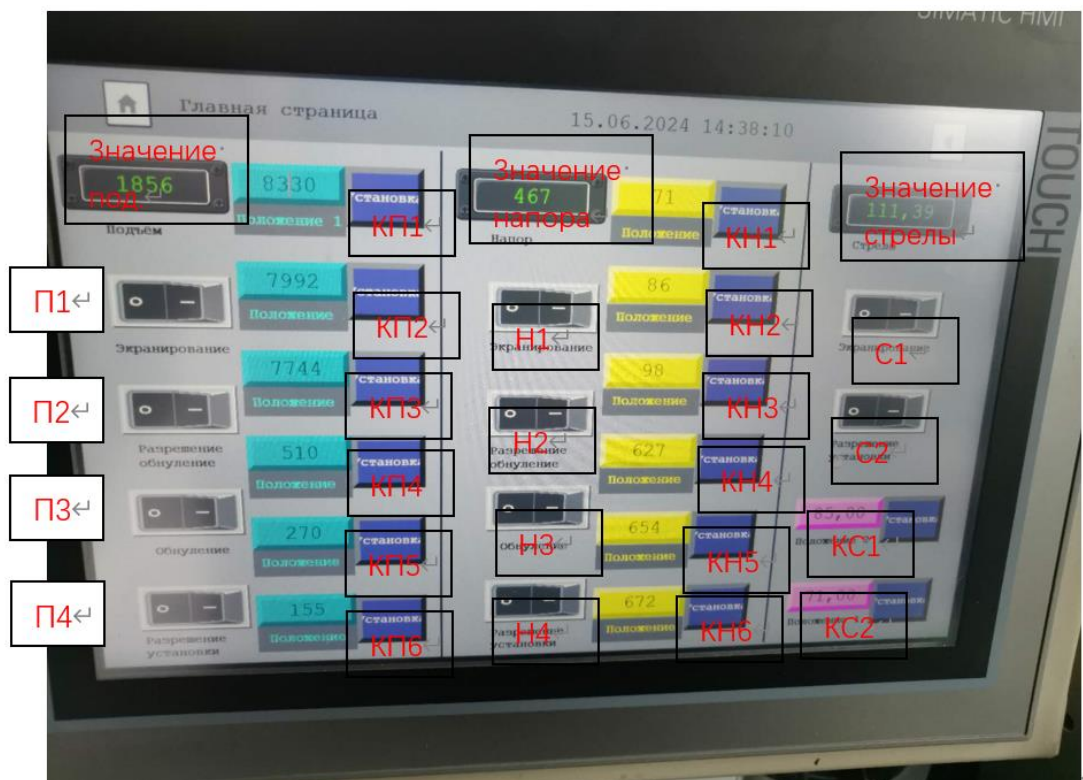

Калибровка напора проводится в нижеследующих шагах:

1. Нажимать кнопку «С1», чтобы выключить концевик стрелы.
2. Нажимать кнопку «С2».
3. Поднимать стрелу на предварительное положение и нажимать кнопку «КС1».
4. Поднимать стрелу на окончательное положение и нажимать кнопку «КС2».
5. Выключить кнопку «С1, С2».
6. Калибровка стрелы завершена.