


DK1838.08.00

A-A

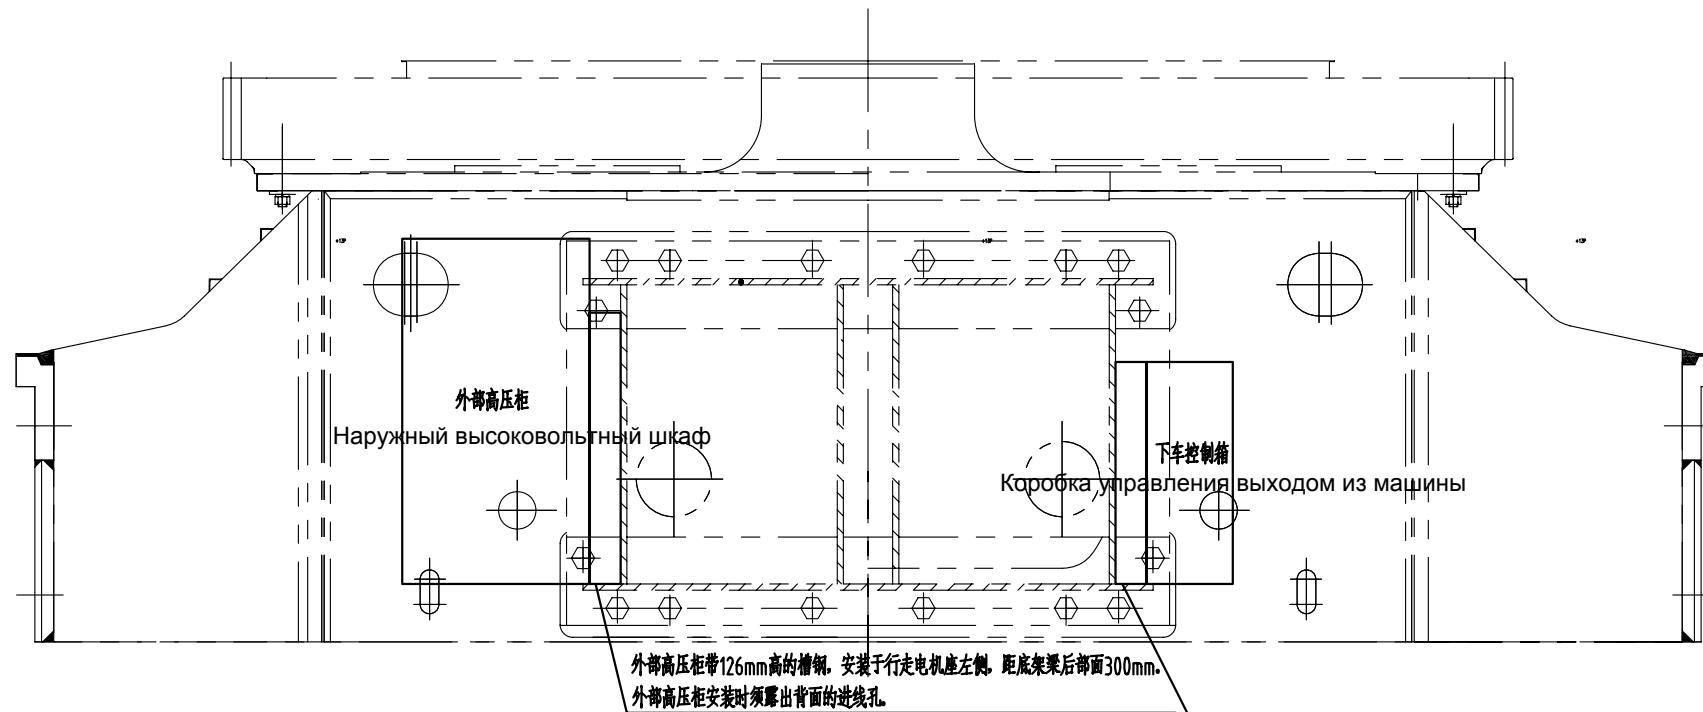

说明 Наружный высоковольтный шкаф несет швеллер высотой 126мм, монтируется на левой стороне станины ходового электродвигателя, в 300 миллиметрах от задней части балки нижней подставки. 下车控制箱用126mm高的槽钢, 安装于行走电机座右侧, 距底架后面400mm. Коробка управления выходом из машины использует швеллер высотой 126мм, монтируется на правой стороне станины ходового электродвигателя, в 100 миллиметрах от задней части балки нижней подставки. При монтаже наружного высоковольтного шкафа необходимо открыть вводное отверстие на задней стороне.

1. 所有行走线缆均穿软管,管接头加装管卡子固定。
2. 每台行走电机的6根动力线分别穿2根软管(A、B、C三相穿在一根管内)。
3. 外部高压柜安装于行走电机座左侧,距底架梁后部面300mm,方便接高压电缆及电线套管;安装时要露出外部高压柜背面进线孔,便于接高压电缆及电线套管。施工时请直接加接线箱连接器、电线套管、固定夹子,做到线缆不外露,满足合同上防尘的有关要求。
4. 下车控制箱安装于行走电机座右侧,距底架梁后部面400mm,方便接电缆及电线套管。
5. 控制柜进出线孔必须要做好密封防尘、防砸、防雨工作。
6. 施工时请在软管两头加软管接头,每间隔0.8米-1米处焊装1个软管卡子。
7. 施工时请 软管、软管接头、软管卡子必须配套使用。

Описание

1. Все ходовые кабели монтируются в шлангах, соединения шланга закрепляются зажимами.
2. 6 силовых линий для каждого ходового электродвигателя по отдельности монтируются в двух шлангах (три фазы А, В, С в одном шланге).
3. Наружный высоковольтный шкаф монтируется на левой стороне станины ходового электродвигателя, в 300 миллиметрах от задней части балки нижней подставки для удобства соединения высоковольтного кабеля и втулки проводов; при монтаже необходимо открыть вводное отверстие на задней стороне наружного высоковольтного шкафа для удобства соединения высоковольтного кабеля и втулки проводов. При производстве работ просим непосредственно добавить соединители распределительного ящика, втулки проводов, зажимы. Обеспечить, что кабели не обнажаются. Удовлетворить соответствующим требованиям к пылевому контролю, предусмотренным договором.
4. Коробка управления выходом из машины монтируется на правой стороне станины ходового электродвигателя, в 400 миллиметрах от задней части балки нижней подставки для удобства соединения кабеля и втулки проводов.
5. Для вводов и выводов из шкафа управления, необходимо обеспечить работу по герметизации, пылевому контролю, предотвращению от удара и дождя.
6. При производстве работ просим добавить соединение шланга в двух концах шланга, через каждые 0.8-1 м. сварить 1 зажим шланга.
7. При производстве работ просим использовать шланги, соединения шланга, зажимы шланга в комплекте.

P001004561-A				电气下架布置示意图		DK1838.08.00			
设计	潘丽珍	工艺审查	Схема расположения электрической нижней подставки						
校核	张宇								
审查	毛保建	标准审查	刘晓星	重 量		231.63	比 例		1:30
主任设计		主管主任		共 4 张		第 4 张			
所 长	乔建强		通用技术条件 JB/T 5000		 太重技术中心				
日 期	20161207								