Nr. 1 11. Jan. '75 E 4977 DX
Ausgabe A

mot auto-journal

Vom Jungfachmann zum Kfz-Meister

Verkauf nur im Abonnement

Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co KG · Motor-Presse-Verlag GmbH & Co KG · 7000 Stgt. · Postfach 1042
Postvertriebsstück – Gebühr bezahlt
0440075584
E 4977 DX
398

...sser

AUTO Markt '75

Alle neuen Preise
Zweiter Teil
Testbewertung
Kaufberatung



Dauertest 20000km

Ford Capri 1600 XL

Solid bis zur Heckklappe?

Test Austin Maxi

Preisschlager aus England

Dauertest 20000 km
Ford Capri 1600 XL

Hinterlader

R. Traub

Einen kurzen Sommer lang belebte der Capri II das Ford-Geschäft. Von 4048 Capri-Neuzulassungen im April 1974 über 5517 im Mai pendelte sich die Zahl bis Oktober zwischen 1500 und 2000 ein. Der kleinen, aber stabilen Anhängerschaft gefallen offensichtlich die weicheren Linien des neuen Capri so gut wie die kantige Form des Vorgängers, der stilistisch weniger Konzessionen machte. Im Test 8/74 sprachen wir die Erwartung für eine überdurchschnittliche Zuverlässigkeit aus, da die ausgereifte Mechanik übernommen wurde. Ob unsere Prognose stimmte, untersuchen wir im Dauertest. Hier die Zwischenbilanz nach 20 000 km.

PLUSPUNKTE

- Variabler Gepäckraum auch für sperrige Gegenstände gut nutzbar (Ski), leichtes Beladen durch Heckklappe
- Heckklappe leicht zu bedienen (Gasdruckheber), keine Klapperneigung
- Karosserie solide gebaut
- Mittelschaltung präzise geführt
- Sichere Straßenlage, gute Dämpfung nach Umrüstung auf Bilstein, komfortable Federung
- Lenkung leichtgängig, stoßfrei
- Ausgereifte Technik, wenig Werkstattprobleme
- Hinten hochstellbares Stahlkurbeldach sehr vorteilhaft
- Heckwischfeld optimal
- Niedriger Verbrauch, dadurch sehr hohe Tankreichweite

MINUSPUNKTE

- Normalgepäckraum klein und sehr flach, Abdeckung nur gegen Aufpreis
- Sicherheitsgurte am weit hinten liegenden Mittelpfosten schlecht zu erreichen
- Kopffreiheit hinten sehr knapp
- Fahrersitzeinstellung für mittelgroße Fahrer problematisch, Lenkrad hoch
- Bedienungsschalter für Front- und Heckwischer ungünstig plaziert
- Handschuhfachdeckel schwergängig, Raum und Zugänglichkeit des Fachs unzureichend
- Übersichtlichkeit nach vorn für mittelgroße Fahrer mangelhaft
- Vereinzelt Startschwierigkeiten
- Detailverarbeitung an Fensterkurbeln, Schlössern und Verkleidungen läßt zu wünschen übrig
- Mitführen eines Reservekanisters in Kombilimousine kritisch, da Gefahr von Benzingeruch
- Heckraumentlüftung schwach
- Hohe Inspektionskosten

Zu uns kam der Capri am 24. 5. 1974 mit 1640 km auf dem Tachozählwerk. Fast sechs Monate brauchte er, um am 18. 11. 1974 die 20 000 km zu erreichen. Wir wählten den Capri 1600 XL mit 72 PS-Motor als meistgekaufte Version im Capri-Programm.

Der Motor

Unsere Meßfahrten bei 11 172 km ergaben als gestoppte Spitze im Mittelwert 156,2 km/h, also fast genau die Katalogspitze von 156 km/h. Trotzdem wurde die Motorleistung mehrfach als zu schwächlich empfunden, wozu wohl auch die großen Schaltsprünge beitrugen, die sicherlich besser zum 88 PS-Motor im 1600 GT passen. Beim 72 PS-Motor fühlt man förmlich, wie sich die Pferde beim Beschleunigen abmühen, um das schwere Fahrzeug in Schwung zu bringen. Die Messungen brachten mit 17 Sekunden von 0 auf 100 km/h denn auch kein umwerfendes Ergebnis. Dagegen wurde dem Motor Geräuscharmut und Laufkultur bescheinigt. Dazu fiel der Motor wohltuend durch sein Nichtauffallen auf. Außerhalb der Inspektionen mußte der Capri wegen des Motors nur einmal zum Nachspannen des Keilriemens zur Werkstatt. Bei Inspektionen wurden als Nebenarbeiten die Kaltstartschwierigkeiten beseitigt, die mehrmals nach warmen Sommernächten auftraten, ein eingerissenes Zündkabel repariert bzw. der Stecker ersetzt. Bei einer Fernfahrt traten auf der Autobahn bei 13 121 km Zündaussetzer auf, weil ein Zündkabel am Verteiler zu locker saß. Nach Aufbiegen der Kontakte des Leitungssteckers war der Spuk vorbei.
Als dicken Pluspunkt muß man die Sparsamkeit des 72 PS-Motors hervorheben. Auf 20 000 km verbrauchte der Capri 11,57 Liter/100 km, auch bei einer Reihe von scharfen Langstreckenfahrten. Mit dem großen 58 Liter-Tank kommt man also bis zu 500 km weit. Erstaunlich gering auch – wie schon beim Vorgänger – der Ölverbrauch. Zwischen den Ölwechselintervallen mußte nie Öl nachgefüllt werden.

Fahrwerk, Lenkung, Bremsen

Federung und Dämpfung haben gegenüber dem Vorgänger gewonnen. Bei 19 470 km wurde die Lenkung durch die abgenützten Seriendämpfer unruhig, die dann bei 20 688 km durch Bilstein-Gasdruckdämpfer ersetzt wurden. Daraufhin stellten verschiedene Fahrer strafferes Fahrverhalten fest.
Die Blattfeder-Starrachse verhält sich brav und bietet keinen Anlaß zur Polemik. Gelegentliches Stakkato der Achse in engen und schnell gefahrenen Kurven führt weniger schroff zum seitlichen Versetzen als früher. Verschiedentlich bemängelt wurde das Versetzen auf Pflasterstrecken und die Empfindlichkeit gegenüber Straßenbahnschienen.
Herbe Kritik erntete der Capri wegen seiner Seitenwindempfindlichkeit. Bei seitlichen Böen hat man mit Lenkkorrekturen alle Hände voll zu tun.
Bei voller Zuladung spürt man speziell auf schlechten Autobahnstücken die stark verkürzten Federwege der Hinterräder, jedoch wurde kein Durchschlagen auf die Puffer festgestellt.








Fünf Schalter braucht Ford für die zwei Wischgeschwindigkeiten, unter den Wischertasten die Druckknöpfe für Heckwischer und -wascher. Ein Kombischalter wenigstens für die Frontscheibe an der Lenksäule wäre günstiger. Bei 11 373 km fiel die Fensterkurbel an der Fahrertür ab (Foto links), beim gleichen km-Stand wurde eine Nummernschildverstärkung angebracht, da sich das zu exponiert montierte Kennzeichen zweimal verbogen und gelöst hatte (Foto rechts). Der tief angebrachte Nebelscheinwerfer wurde mehrmals an niedrigen Einfriedungen in der Halterung verbogen, wobei auch das Frontblech verbeult wurde.

Karosserie

Der Capri macht, gemessen an der heute üblichen Leichtbauweise, einen ungewöhnlich soliden Eindruck. So sind Klappereien selten, auch die große Heckklappe verhält sich äußerst ruhig. Durch die abgesenkte Gürtellinie hat der Capri in Höhe des Fahrers niedrigere Blechseiten als das Vormodell. Desto höher erscheint deshalb der Bereich der vorderen Fensterpfosten, und der lange Bug mit dem Höcker in der Mitte türmt sich hoch auf. Die schlechte Übersichtlichkeit nach vorn wird deshalb oft gerügt, besonders von kleineren Fahrern bis 170 cm.
Außerdem sitzt man wegen des flachen Coupé-Dachs recht tief. Überhaupt hatten mehrere Fahrer Schwierigkeiten mit den Vordersitzen. Sie bieten zwar gute Körperabstützung, aber es ist für mittelgroße und kleine Fahrer nicht einfach, die richtige Sitzposition zu finden, um die Pedale bequem bedienen zu können und gleichzeitig ausreichenden Abstand zum Lenkrad zu erhalten. Entweder muß man die Sitzlehnen zu schräg stellen und sieht dann nicht mehr über den hohen Wagenbug hinaus, oder man stellt die Lehnen senkrecht, sitzt dann aber wegen der Pedale zu weit vorn, so daß man knapp hinter dem Lenkrad klebt. Kleine Fahrer sollten unbedingt den Fahrersitz mit Klötzchen unter den Sitzschienen erhöhen lassen; die Ford-Händler wissen Bescheid. Beim Rangieren nach hinten kamen offensichtlich alle Fahrer gut zurecht.
Auf den Rücksitzen gibt es für Leute über 170 cm praktisch keine Kopffreiheit. So ist der Capri eher ein 2/2- als ein Viersitzer, wobei die 2 hinter dem

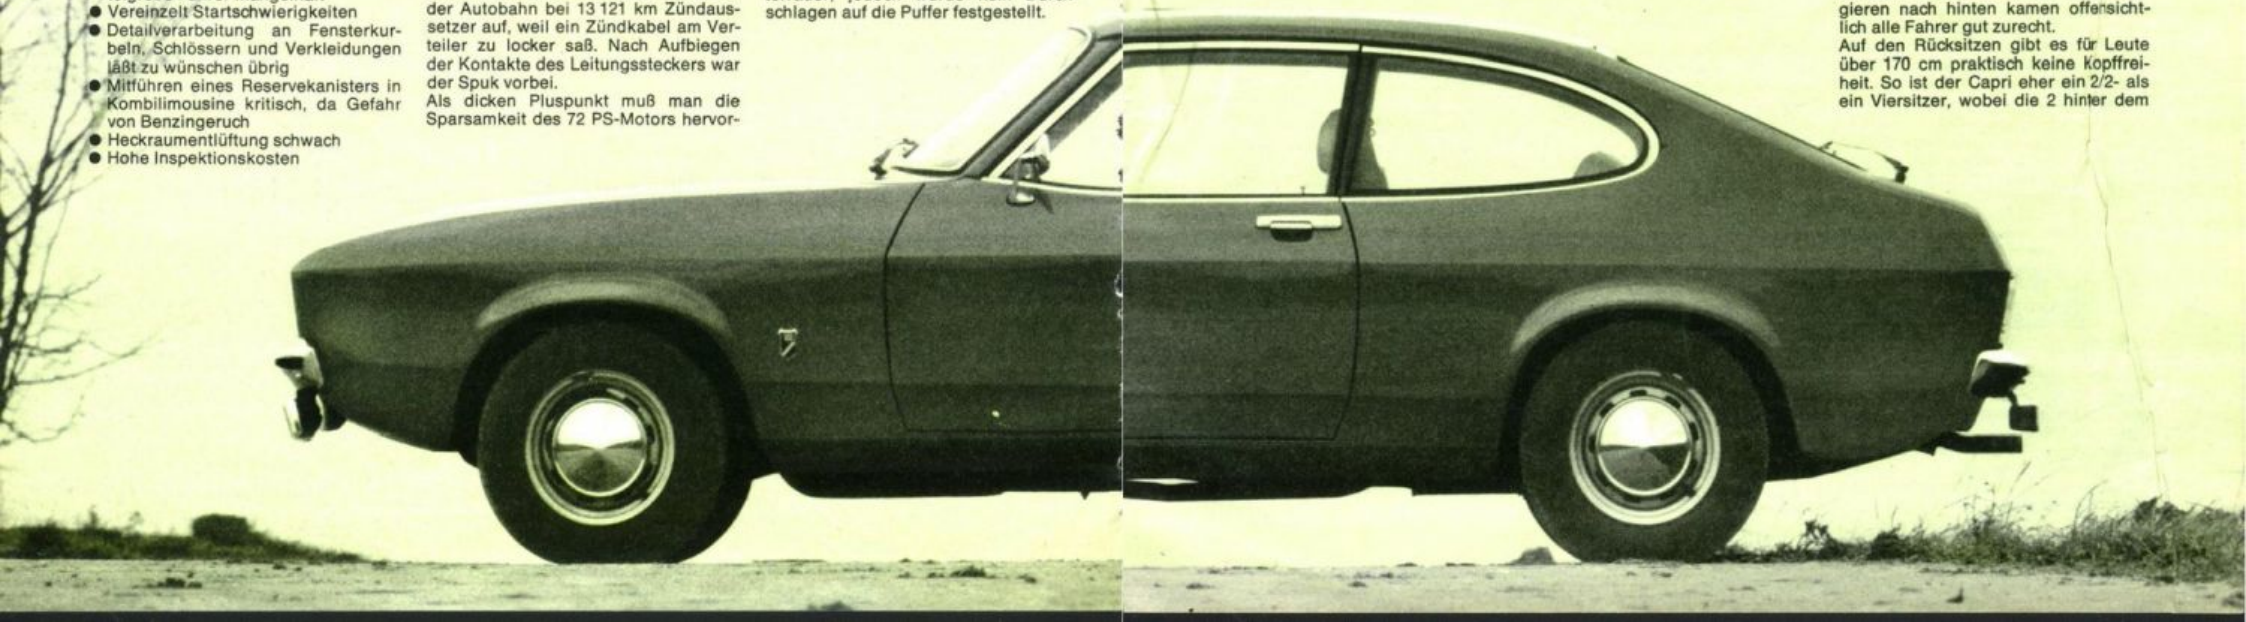

Dauertest 20000 km
Ford Capri 1600 XL

Schrägstrich Kinder bis etwa zwölf Jahre oder nur gelegentlich hinten mitfahrende Erwachsene meint.
Einen Pluspunkt verdient nach Meinung mehrerer Fahrer der variable Gepäckraum, besonders wenn man nur zu zweit fährt und dann die Rücksitzbank vorklappen kann. Allerdings spiegelt sich das Gepäck lästig in der Heckscheibe, schon aus diesem Grund ist die einzuhängende Sichtblende dringend nötig. Sonst liegt für Neugierige alles auf dem Präsentierteller. Ford sollte die Sichtblende zur XL-Ausstattung serienmäßig liefern, zumindest keinen so hohen Aufpreis fordern.
Die Verarbeitung zeigt Funktionsschliff, allerdings mit kleinen Mängeln. So ließen sich anfangs die Lüftungsrosetten nicht ganz schließen. Die Heckklappenverkleidung war schlecht befestigt, sie wurde bei 6090 km neu montiert, nachdem sie ganz abgefallen war. Bei 6096 km mußte das Heckklappenschloß repariert werden, weil es nicht mehr einrastete.
Einhelliges Lob bekam das Stahlkurbeldach: Wenig Zugluft, Hochkippen hinten auch bei starkem Regen und hoher Geschwindigkeit möglich, geschlossen nur wenig Windgeräusche.

Ausstattung, Bedienung

Insgesamt wird der Capri für gut bedienbar gehalten. Die Schaltung ist sehr präzise geführt und leichtgängig, verschalten kommt praktisch nicht vor. Leichtgängig in Fahrt ist auch die Lenkung, man hat guten Kontakt zur Fahrbahn, allerdings nicht ganz vibrationsfrei. Rangieren in Parklücken bereitet etwas mehr Mühe, da merkt man die direkte Lenkung in den Armmuskeln.
Die Kritik konzentriert sich auf wenige Punkte So halten wir das Handschuhfach für eine Fehlkonstruktion: Verschluß zu schwergängig, Raum und Zugänglichkeit unzureichend. Die Sicherheitsgurte laden keinesfalls zum Anlegen ein, denn erstens sind sie am weit hinten liegenden Pfosten schwer zu erreichen, zweitens haben mittelgroße und kleine Fahrer durch den hochliegenden Befestigungspunkt den angelegten Gurt immer am Hals oder in Kragenhöhe, drittens zieht sich der Gurt bei der Fahrt immer enger, so daß man sich behindert fühlt.
Noch unglücklicher ist die Anordnung der fünf (!) Schalter der Wischer-Wascherbetätigung für Front und Heck, teilweise nicht in Griffnähe, aber auch verwechselbar (siehe Foto auf Seite 53), besonders bei Nachtfahrt. Der Heckwascher als Extra ab Werk hatte mehrmals den Dienst versagt, aber das Heckwischfeld kann man als optimal bezeichnen. Positiv: Nur ein Wasserbehälter für Front- und Heckwascher.









Foto ganz oben: Unter die flexible Gepäckraumabdeckung kann man auch hohe Gegenstände laden. Unter dem häufigen Aushängen beim Beladen litten jedoch die Haltepunkte, die verschiedentlich herausrissen.

Foto darunter: Beim Testwagen war aus dem Reservekanister Benzin ausgelaufen und hatte die Bitumenplatte am Boden aufgelöst. Der Benzingeruch war bis zur Reinigungskur tagelang fast unerträglich. Bei der Gelegenheit war festzustellen, daß es mit der Heckraumentlüftung nicht weit her ist; man muß auch wegen Scheibenbeschlag fast ständig die Heizfäden einschalten.

Der Heckscheibenwischer sorgt für optimale Sichtverhältnisse nach hinten. Im Schlitz zwischen Tür und Dach ist rechts die Wascherdüse zu erkennen, die am Dach befestigt ist.

Foto ganz unten: Der Conti TS-Reifen am Vorderrad, siehe Absatz Reifen.

Fotos: U. Schwab

Reifen

Gut 20 000 km lief der Capri auf Stahlgürtelreifen Conti TS, Größe 165 SR 13. Das Fahrtenbuch weist zur Reifenbeurteilung keine wichtigen Mängelpunkte auf, vielmehr konnten Resultate unseres letzten Reifentests (Heft 7/74) bestätigt werden: naßrutschfest, gutmütig im Grenzbereich der Kurvengeschwindigkeit, sicher abschätzbar das präzise Ansprechen auf Lenkbewegungen.
Nach dem derzeitigen Abriebergebnis dürfte mit einer Gesamtlaufdauer von 36 000 bis 38 000 km zu rechnen sein, vorausgesetzt die Reifen werden gegeneinander ausgetauscht: An den Vorderreifen ist das Schulterprofil schon recht weit verschlissen, an den Hinterreifen die Laufflächenmitte etwas mehr als die Schulterpartien – typisches Abriebbild bei konventionellem Fahrwerk. Durch frühzeitigen Tausch können diese Spuren einseitiger Reifenbeanspruchung ausgeglichen werden.

Radio

Zum Aufpreis von 535 DM wird der Capri mit dem Ford-Radio P 42 geliefert: UKW, Mittel-, Lang- und Kurzwelle, Sendertasten (2x U, je 1x K, M, L). Die Ausstattung weist das P 42 als Blaupunkt Frankfurt aus, das allerdings per Nachrüstung im Capri komplett etwa 75 DM weniger kosten würde – ermittelt bei einer Stuttgarter Fachwerkstatt. Der Vorzug des Werkseinbaus wird also auch hier (siehe Report „Radios ab Werk" in 11/74) recht teuer erkauft.
Auf den wichtigen Wellenbereichen UKW und MW sind die Empfangseigenschaften gut, lediglich auf schwächeren UKW-Sendern waren Zündstörungen wahrnehmbar. Die Antennenabtrimmung (servicefreundlich frontal durch die Skalenblende) war im Werk nicht optimal eingestellt worden, hier mußte die Werkstatt nachhelfen. Eine UKW-Sendertaste bringt zuvor fixierte Sender nicht jedesmal wieder exakt auf Frequenzmitte herein. Sonst kann die Funktionssicherheit als gut gelten.

Zwischenbilanz

Der erste Dauertestabschnitt hat unsere Prognose der technischen Ausreifung im wesentlichen bestätigt. Auf der Kostenseite schlagen aber die Diagnosen alle 5000 km und die Kosten für die 10 000 km-Inspektionen stark zu Buch. Man muß abwarten, wie die Rechnung aussieht, wenn auf den nächsten 20 000 km auch noch Reparaturen hinzukommen, die bis jetzt auf dem Garantieweg behoben wurden, denn für unseren Dauertestwagen gilt die Einjahresgarantie ab September 1974 noch nicht.

Preise

	Mai 1974	Seit Juni 1974
Capri 1600 XL	11 030,– DM	11 550,– DM
Extras:		
Stahlkurbeldach mit Entlüftungsstellung	594,– DM	628,– DM
Frontscheibe Verbundglas	145,– DM	152,– DM
H4-Halogenlicht	91,– DM	96,– DM
Elektr. Heckscheiben-Wisch/Wasch-Anlage	133,– DM	140,– DM
Zwei Kopfstützen vorn	95,– DM	100,– DM
Automatikgurte	80,– DM	85,– DM
Abdeckung für Gepäckraum	95,– DM	100,– DM
	12 263,– DM	**12 851,– DM**

Das Ford-Radio P 42 (LW, MW, KW, UKW) gibt es jetzt auch als Extra ab Werk und kostet 535,– DM.

Unser Dauertestwagen wurde mit Bosch-Erprobungsmustern von Nebelleuchten und Nebelschlußleuchte ausgerüstet, nachträglicher Einbau ca. 270,– DM. Außerdem ließen wir Bilstein Gasdruck Stoßdämpfer montieren, Kosten über das Ford RS-Teileprogramm mit Montage ca. 665,– DM.

Werkstatt Endpreise einschließlich Mehrwertsteuer

25. 6. 1974 – 4 462 km
5000 km-Zwischendiagnose (40 DM), 3,2 Liter Motoröl (21,34 DM), Antisilin-Scheibenreiniger (–,95 DM), Puffer (–,33 DM), Kleinteile (2 DM) **71,78 DM**

17. 7. 1974 – 6 090 km
Heckklappen-Innenverkleidung montiert **Garantie**

22. 8. 1974 – 8 177 km
Tachowelle gewechselt (Garantie), Nebelschlußleuchte erneuert (11,79 DM), Rückleuchte (28 DM), Kleinteile (–,56 DM) **44,79 DM**

29. 8. 1974 – 9 680 km
10 000 km-Wartungsdienst und Diagnose (66 DM), CO-Einstellung durchgeführt (5 DM), Dichtung (4,02 DM), Kontakte (4,40 DM), Ölfilter (8,58 DM), Fettkappen (1,98 DM), 3,8 Liter Motoröl (28,61 DM), Schleifmittel (–,40 DM), Antisilin-Scheibenreiniger (–,95 DM), Stecker (6,60 DM), Kleinteile (4,11 DM) **145,02 DM**

9. 9. 1974 – 11 899 km
Unfallschaden repariert (Kotflügel erneuert, Motorhaube ausgebeult, Stoßstangengummi und Blinker erneuert, mit allen Nebenarbeiten, Vollackierung der Neuteile und Beilackierungen) **952,11 DM**
Wurde von Versicherung des Unfallgegners übernommen

13. 9. 1974 – 12 415 km
Halterung der Tachowelle repariert **kostenlos**

27. 9. 1974 — 15 082 km
15 000 km-Zwischendiagnose mit Ölwechsel (40 DM), 3,2 Liter Motoröl (24,10 DM), Entfroster (2,48 DM), Kleinteil (2,13 DM) **76,27 DM**

17. 10. 1974 – 17 757 km
Heckscheibenwischer instandgesetzt (20,15 DM), Zigarettenanzünder instandgesetzt (20,15 DM) **44,73 DM**

8. 11. 1974 – 19 744 km
20 000 km-Wartungsdienst und Diagnose (66 DM), Bremsbeläge vorn aus- und eingebaut (19,38 DM), Ölfilter (8,58 DM), 3,8 Liter Motoröl (28,61 DM), Bremsbeläge (52,64 DM), Haltestifte (3,36 DM), Splint (–,68 DM), Dichtung (4,02 DM), Filtereinsatz (16,94 DM), Kontakte (4,40 DM), Zündkerzen (13,32 DM), Zündkabel (6,66 DM), Frostschutz geprüft, Kleinteile (5,78 DM) **255,71 DM**

Außerdem: Blechschaden Beifahrerseite gerichtet: Rechte Seite auf- und zugarniert (Innenverkleidungen, Scheibe etc. herausnehmen) (28,81 DM), Tür rechts ausgebeult (40,30 DM), Seitenteil rechts ausgebeult (60,45 DM), Tür beilackiert (55,20 DM), Seitenwand beilackiert (82,80 DM), Lötmaterial (18 DM), Kleinteile (–,36 DM) **316,71 DM**

Gesamt **1 907,12 DM**

Gesamt ohne Versicherungs- und Blechschaden **638,30 DM**

Sonstiges

In 6 Monaten gaben wir für Waschen und Pflege 46,90 DM, für Frostschutz 1,– DM, für einen Eiskratzer 1,50 DM, für eine Nummernschildverstärkung 3,50 DM und für die Reifenummontage 33,74 DM aus. Gesamt = 86,64 DM.

Verbrauch

Kraftstoff: Auf 20 000 km – 2 314,5 l Super = 2 053,84 DM = 11,57 l/100 km = 88,7 Pf/l.

Außerhalb der Ölwechselintervalle mußte kein Öl nachgefüllt werden!

Kosten

	20 000 km 6 Monate	15 000 km 1 Jahr
Jahressteuer		230,40 DM
Haftpflichtversicherung		756,– DM
		986,40 DM
Nebenkosten	86,64 DM	ca. 200,– DM
Laufende Kosten:		
Kraftstoff	2 053,84 DM	1 540,40 DM
Öl (Nachfüllmenge)	– DM	– DM
Reifen: Conti TS 165 SR 13, (ca. 113 DM), durchschnittliche Abnutzung auf 20 000 km = 53%	239,56 DM	179,65 DM
Werkstatt	638,30 DM	478,75 DM
	2 931,70 DM	**2 198,80 DM**
Gesamtkosten pro Jahr		3 385,20 DM
Monatliche Kosten ohne Wertverlust		282,10 DM
Kosten pro Kilometer ohne Wertverlust		22,6 Pf