
机械狗007A 零件图

v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）　由 007a/drawings.py 生成

A01–A07	机身铝板（激光切割，6061-T6）
L01	大腿外板（激光切割）
L02 / L03	大腿杯 + 内板、髋座（CNC）
L04 / L05	转接盘 + 轴、膝轴（车削，45 钢）
H01 / H02	头支架（5052 铝板 3 折弯）
C01	电子托板（亚克力 3）
打印件	见 打印件清单.md（STL 在 007a/out/print/）

工厂加工用 007a/out/mfg/ 里的 DXF（激光切割）/ STEP（CNC、车削、折弯）。这份图是核对、沟通用的。
★ = 到货或拿到卖家 STEP 后要核对的尺寸。未注公差按 GB/T 1804-m；铝件去毛刺；CNC 件阳极氧化深灰。

A01　A01底板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

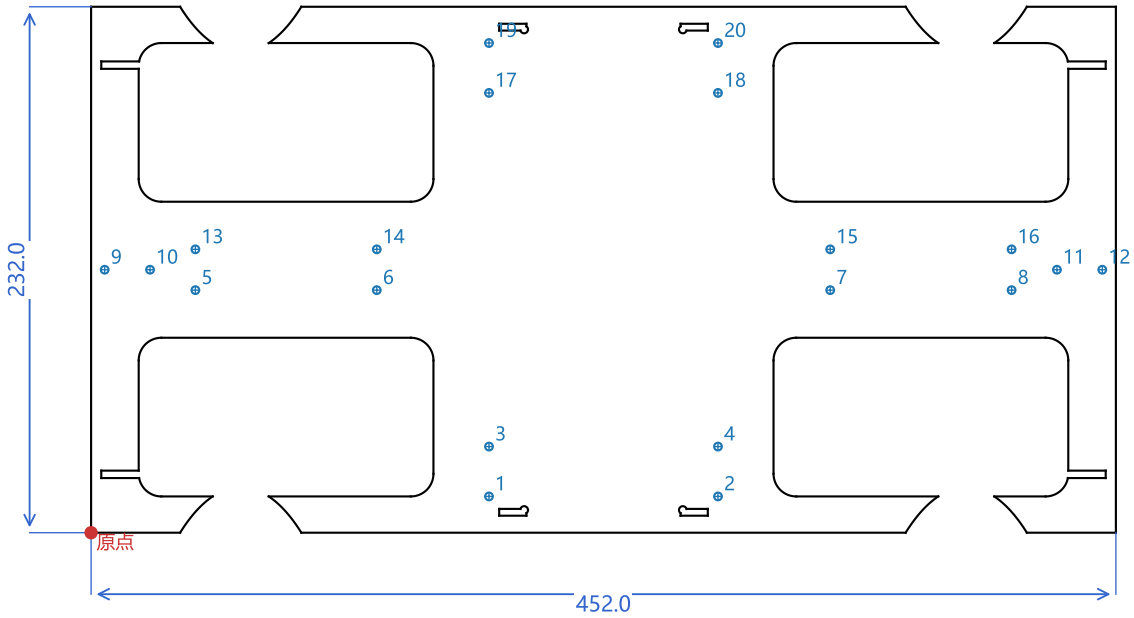


孔位表（共 20 个：Φ3.4×20）

1	Φ3.4	175.5	16.0
2	Φ3.4	276.5	16.0
3	Φ3.4	175.5	38.0
4	Φ3.4	276.5	38.0
5	Φ3.4	46.0	107.0
6	Φ3.4	126.0	107.0
7	Φ3.4	326.0	107.0
8	Φ3.4	406.0	107.0
9	Φ3.4	6.0	116.0
10	Φ3.4	26.0	116.0
11	Φ3.4	426.0	116.0
12	Φ3.4	446.0	116.0
13	Φ3.4	46.0	125.0
14	Φ3.4	126.0	125.0
15	Φ3.4	326.0	125.0
16	Φ3.4	406.0	125.0
17	Φ3.4	175.5	194.0
18	Φ3.4	276.5	194.0
19	Φ3.4	175.5	216.0
20	Φ3.4	276.5	216.0

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A01_A01底板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A01	A01底板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A02 A02外摆隔板前 厚 5.0 ×2 （孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

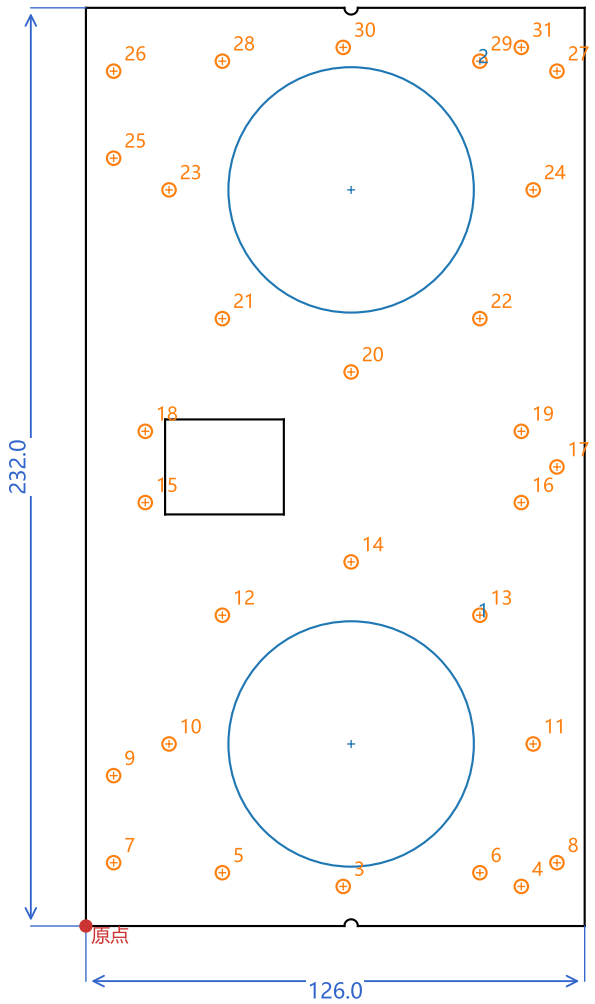

孔位表（共 31 个：Φ62×2 Φ3.4×29）


1	Φ62	67.0	46.0
2	Φ62	67.0	186.0
3	Φ3.4	65.0	10.0
4	Φ3.4	110.0	10.0
5	Φ3.4	34.5	13.5
6	Φ3.4	99.5	13.5
7	Φ3.4	7.0	16.0
8	Φ3.4	119.0	16.0
9	Φ3.4	7.0	38.0
10	Φ3.4	21.0	46.0
11	Φ3.4	113.0	46.0
12	Φ3.4	34.5	78.5
13	Φ3.4	99.5	78.5
14	Φ3.4	67.0	92.0
15	Φ3.4	15.0	107.0
16	Φ3.4	110.0	107.0
17	Φ3.4	119.0	116.0
18	Φ3.4	15.0	125.0
19	Φ3.4	110.0	125.0
20	Φ3.4	67.0	140.0
21	Φ3.4	34.5	153.5
22	Φ3.4	99.5	153.5
23	Φ3.4	21.0	186.0
24	Φ3.4	113.0	186.0
25	Φ3.4	7.0	194.0
26	Φ3.4	7.0	216.0
27	Φ3.4	119.0	216.0
28	Φ3.4	34.5	218.5
29	Φ3.4	99.5	218.5
30	Φ3.4	65.0	222.0
31	Φ3.4	110.0	222.0

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A02_A02外摆隔板前.dxf

外摆电机安装耳 8-M3 在 Φ92（官方尺寸图），中间 Φ62 孔让背面台阶 + 驱动穿过去

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A02	A02外摆隔板前	6061-T6 铝板	激光切割	2	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A03 A03侧梁左　厚 3.0　×2　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

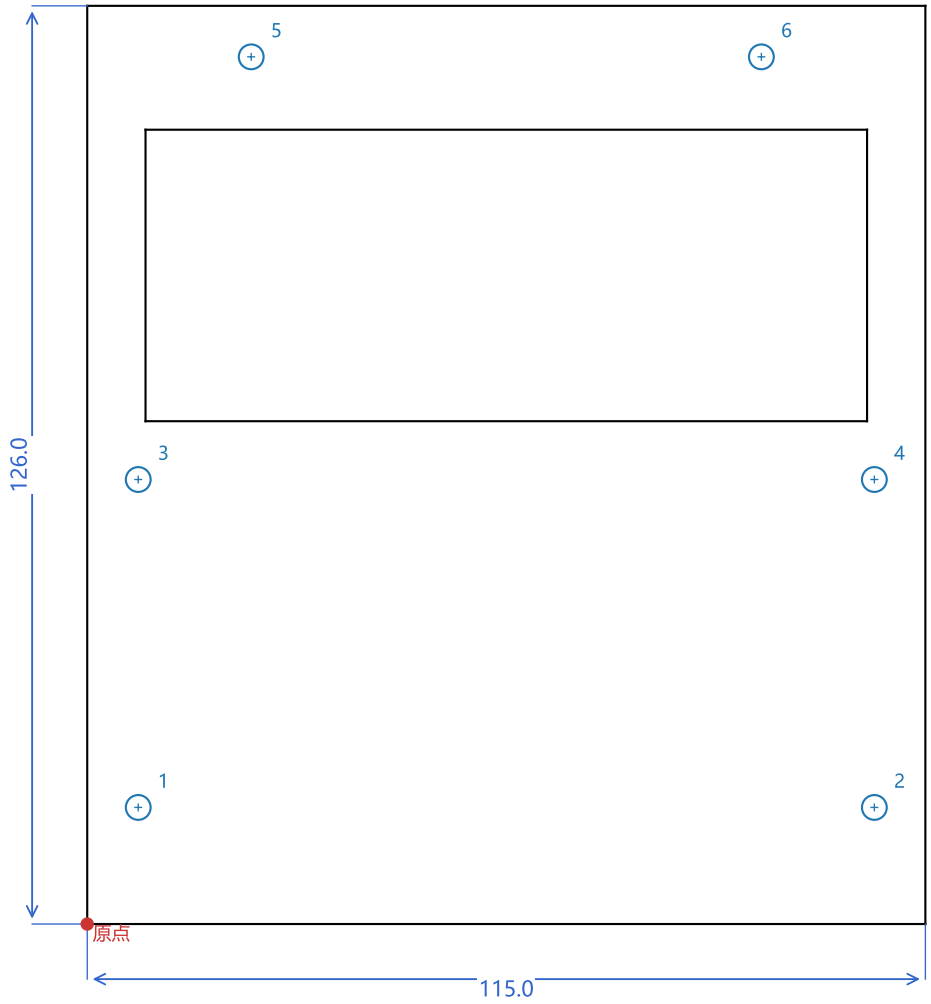


孔位表（共 6 个：Φ3.4×6）

1	Φ3.4	(7.0,	16.0)
2	Φ3.4	(108.0,	16.0)
3	Φ3.4	(7.0,	61.0)
4	Φ3.4	(108.0,	61.0)
5	Φ3.4	(22.5,	119.0)
6	Φ3.4	(92.5,	119.0)

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A03_A03侧梁左.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A03	A03侧梁左	6061-T6 铝板	激光切割	2	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A04 A04纵梁前左　厚 4.0　×4　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

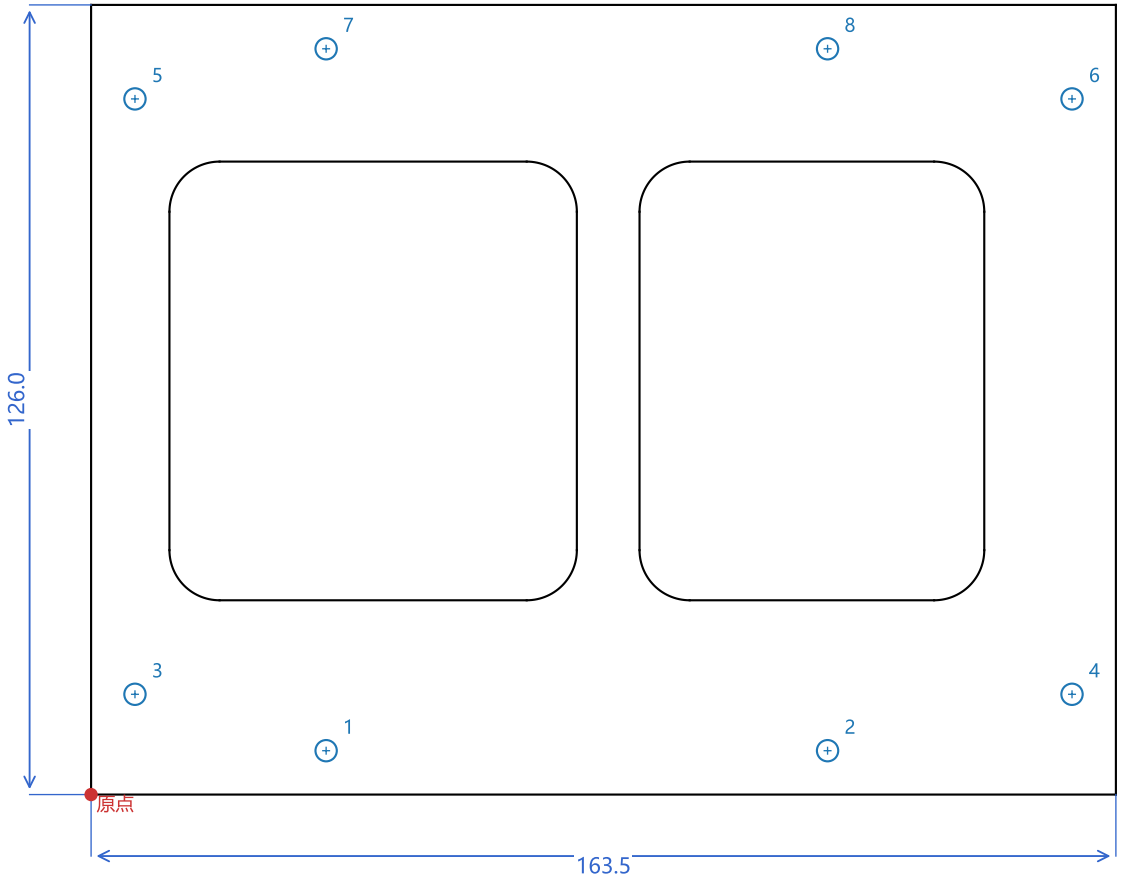


孔位表（共 8 个：Φ3.4×8）

1	Φ3.4	(37.5,	7.0)
2	Φ3.4	(117.5,	7.0)
3	Φ3.4	(7.0,	16.0)
4	Φ3.4	(156.5,	16.0)
5	Φ3.4	(7.0,	111.0)
6	Φ3.4	(156.5,	111.0)
7	Φ3.4	(37.5,	119.0)
8	Φ3.4	(117.5,	119.0)

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A04_A04纵梁前左.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A04	A04纵梁前左	6061-T6 铝板	激光切割	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A05 A05前端板 厚 4.0 ×1 （孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

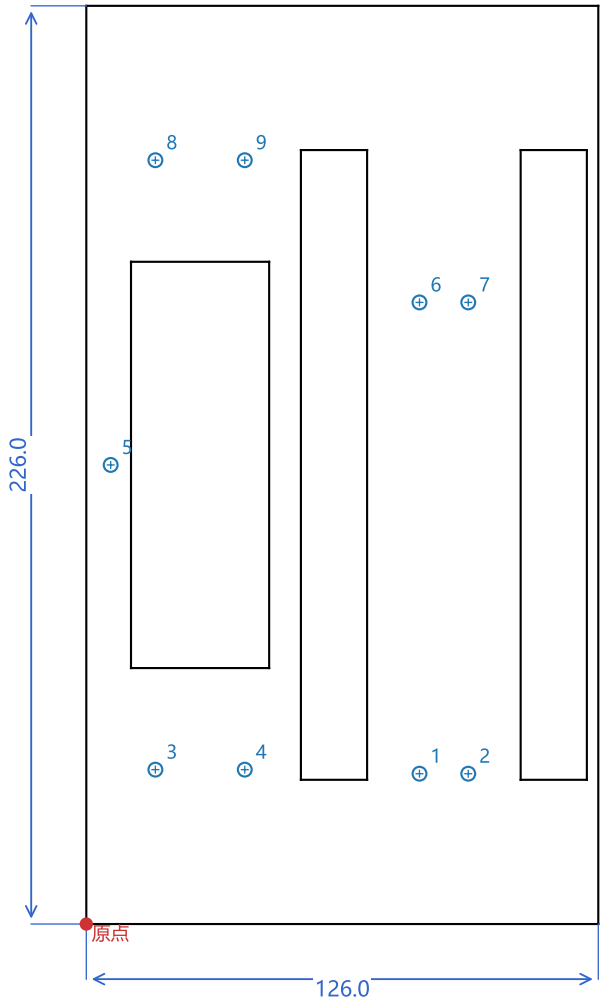

孔位表（共 9 个：Φ3.4×9）


1	Φ3.4	(82.0,	37.0)
2	Φ3.4	(94.0,	37.0)
3	Φ3.4	(17.0,	38.0)
4	Φ3.4	(39.0,	38.0)
5	Φ3.4	(6.0,	113.0)
6	Φ3.4	(82.0,	153.0)
7	Φ3.4	(94.0,	153.0)
8	Φ3.4	(17.0,	188.0)
9	Φ3.4	(39.0,	188.0)

头弧形滑道：两条同心弧形槽（R29–41.5），中间横梁拧头支架

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A05_A05前端板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A05	A05前端板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A06 A06后端板　厚 4.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

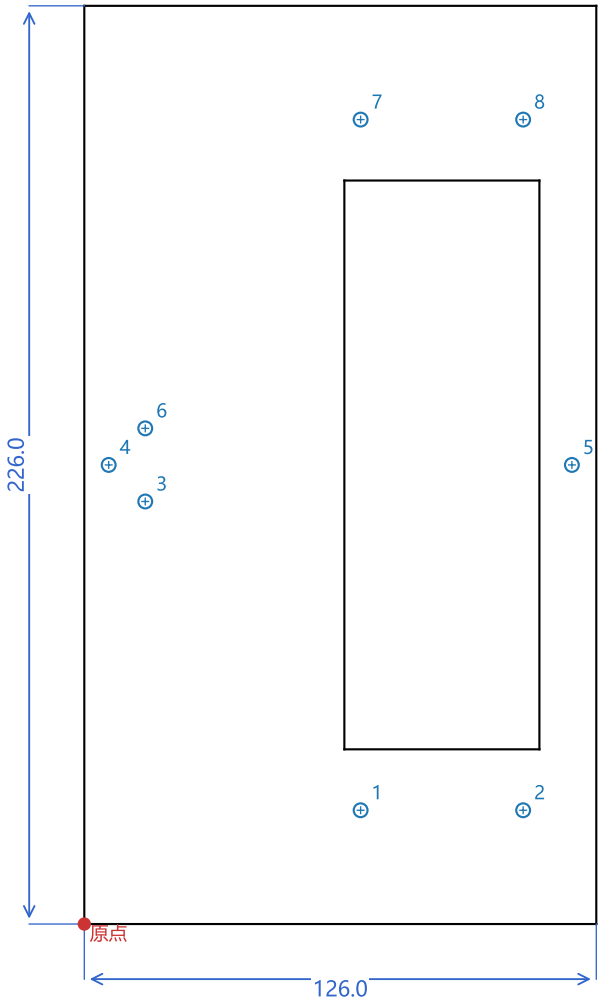


孔位表（共 8 个：Φ3.4×8）

1	Φ3.4	(68.0,	28.0)
2	Φ3.4	(108.0,	28.0)
3	Φ3.4	(15.0,	104.0)
4	Φ3.4	(6.0,	113.0)
5	Φ3.4	(120.0,	113.0)
6	Φ3.4	(15.0,	122.0)
7	Φ3.4	(68.0,	198.0)
8	Φ3.4	(108.0,	198.0)

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A06_A06后端板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A06	A06后端板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A07　A07顶板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

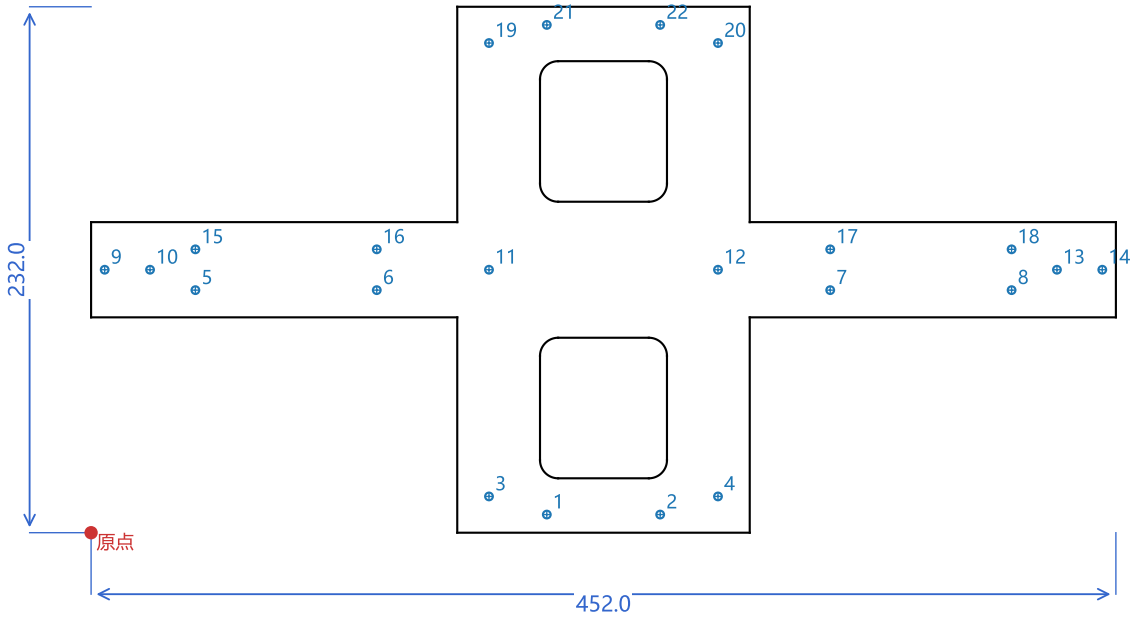


孔位表（共 22 个：Φ3.4×22）

1	Φ3.4	(201.0,	8.0)
2	Φ3.4	(251.0,	8.0)
3	Φ3.4	(175.5,	16.0)
4	Φ3.4	(276.5,	16.0)
5	Φ3.4	(46.0,	107.0)
6	Φ3.4	(126.0,	107.0)
7	Φ3.4	(326.0,	107.0)
8	Φ3.4	(406.0,	107.0)
9	Φ3.4	(6.0,	116.0)
10	Φ3.4	(26.0,	116.0)
11	Φ3.4	(175.5,	116.0)
12	Φ3.4	(276.5,	116.0)
13	Φ3.4	(426.0,	116.0)
14	Φ3.4	(446.0,	116.0)
15	Φ3.4	(46.0,	125.0)
16	Φ3.4	(126.0,	125.0)
17	Φ3.4	(326.0,	125.0)
18	Φ3.4	(406.0,	125.0)
19	Φ3.4	(175.5,	216.0)
20	Φ3.4	(276.5,	216.0)
21	Φ3.4	(201.0,	224.0)
22	Φ3.4	(251.0,	224.0)

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A07_A07顶板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A07	A07顶板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L01 大腿外板　厚 4.0　×4　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）

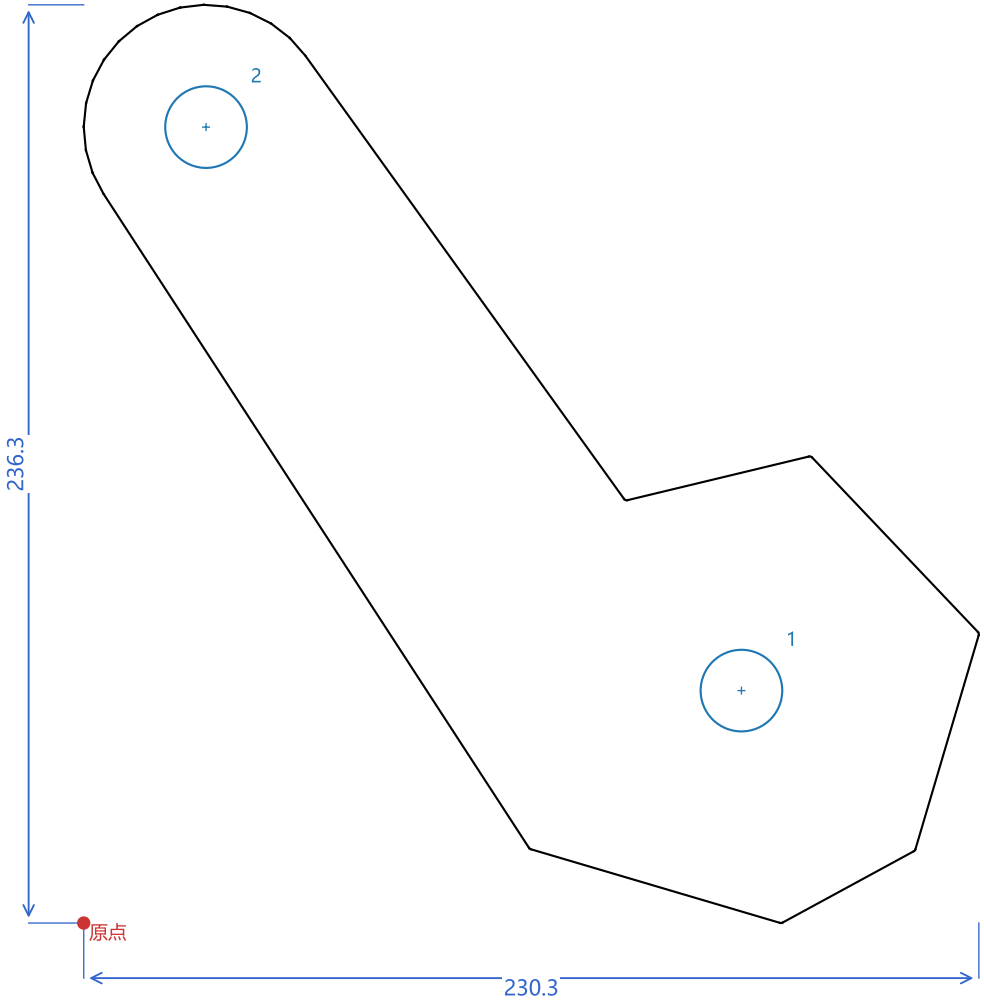

孔位表（共 2 个：Φ21×2）


1	Φ21	(169.2,	59.8)
2	Φ21	(31.5,	204.8)

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/L01_大腿外板.dxf


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本
L01	大腿外板	6061-T6 铝板 4（左右各 2，镜像）	激光切割	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） **机械狗007A**

L02 大腿杯和内板　外形 224.1 × 59.0 × 231.4　×4


主视（从前往后看，x–z）

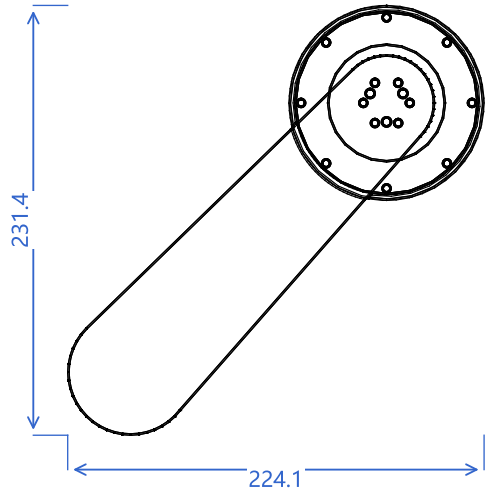


左视（从左往右看，y–z）

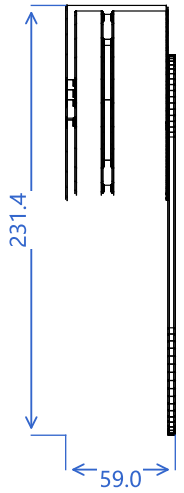

俯视（从上往下看，x–y）

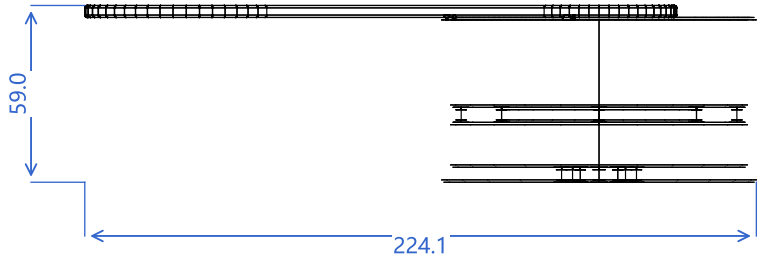

轴测（看个样子）

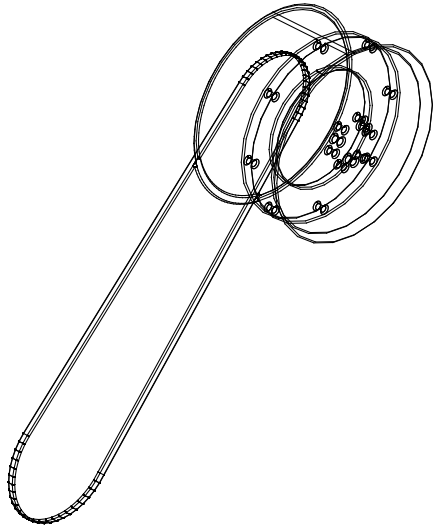


电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L02	大腿杯和内板	6061-T6，阳极氧化深灰	CNC	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L03 髋座 外形 125.0 × 47.0 × 110.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）

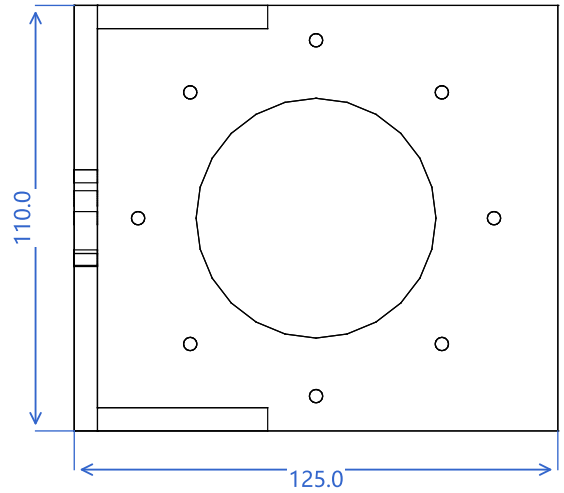


左视（从左往右看，y–z）

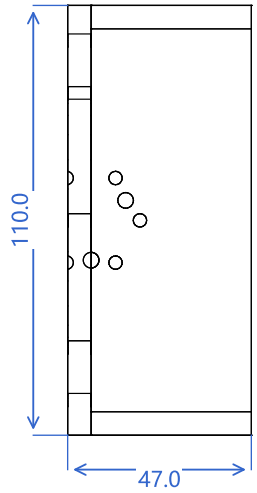

俯视（从上往下看，x–y）

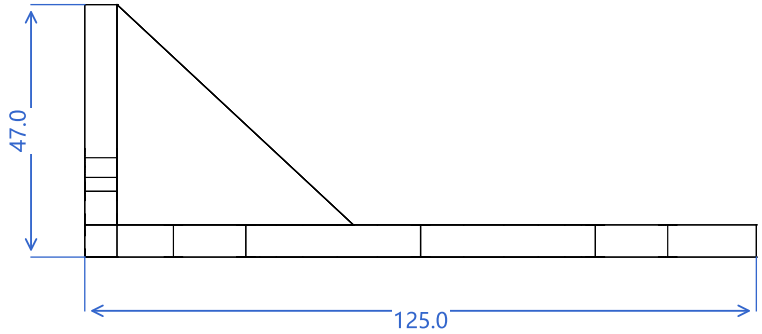

轴测（看个样子）

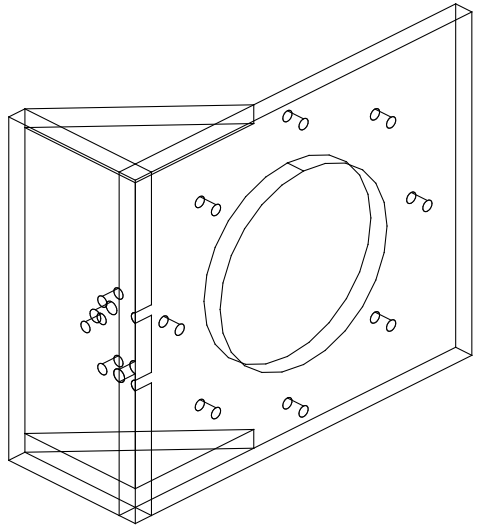


电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L03	髋座	6061-T6，阳极氧化深灰	CNC	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L04 转接盘和轴　外形 57.0 × 33.0 × 57.0　×4


主视（从前往后看，x–z）

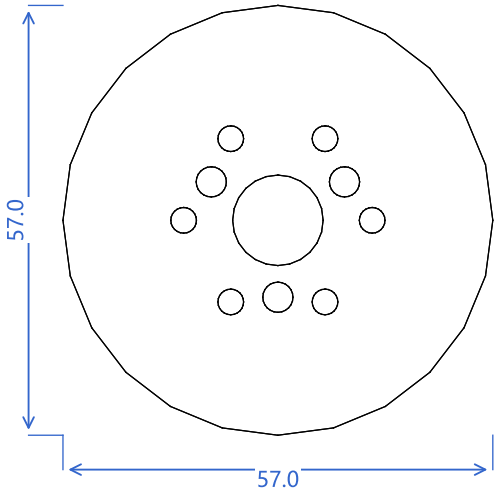


左视（从左往右看，y–z）

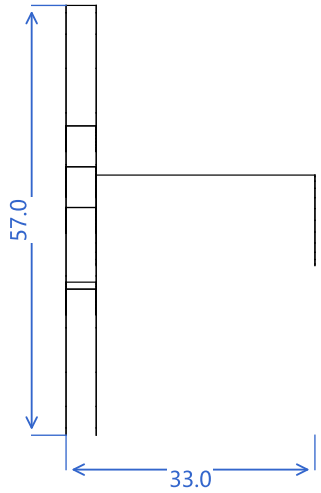

俯视（从上往下看，x–y）

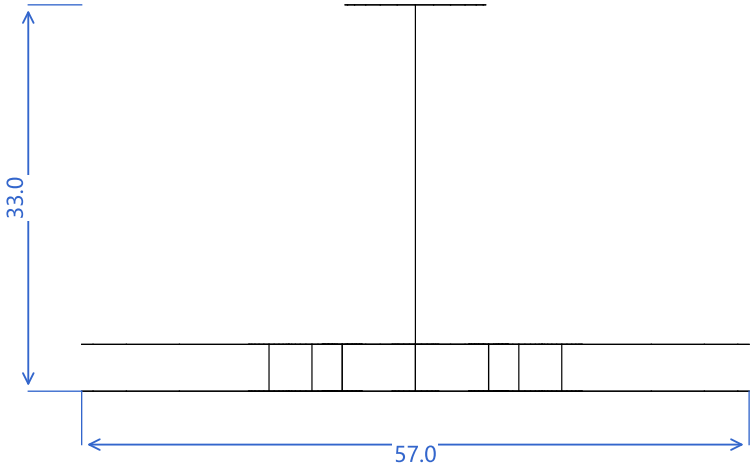

轴测（看个样子）

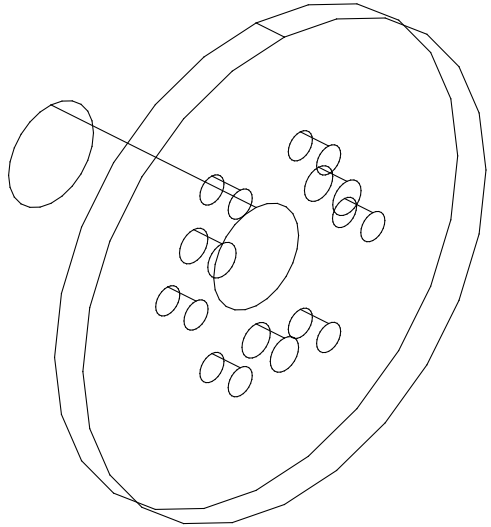


电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L04	转接盘和轴	45 钢，发黑	车削	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L05 膝轴 外形 12.0 × 38.0 × 12.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）

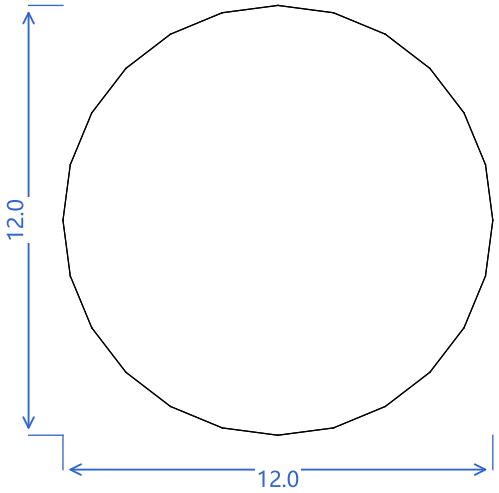


左视（从左往右看，y–z）

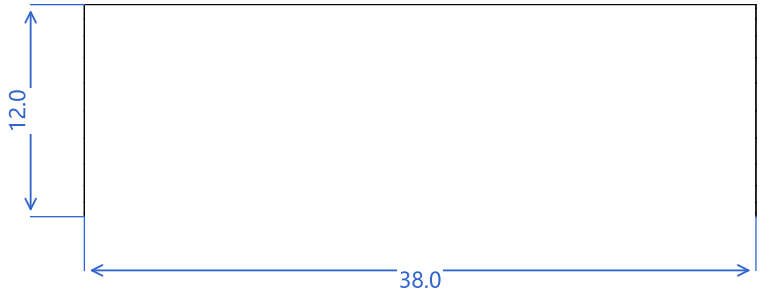

俯视（从上往下看，x–y）

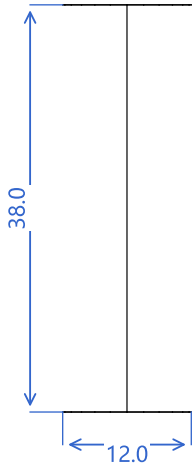


轴测（看个样子）

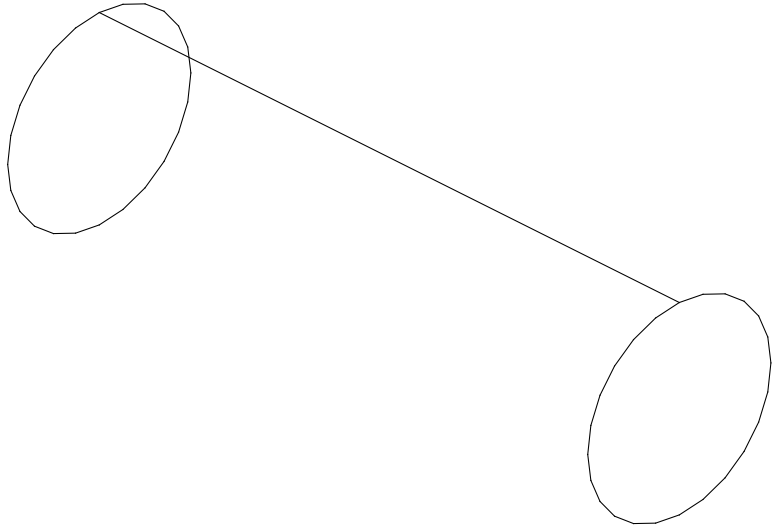


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L05	膝轴	45 钢，发黑	车削	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

H01 头支架左 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）

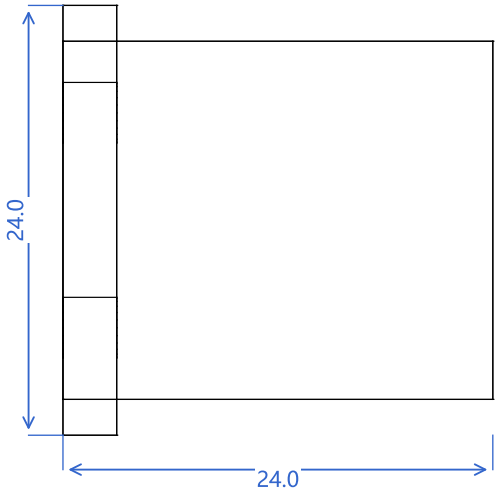


左视（从左往右看，y–z）

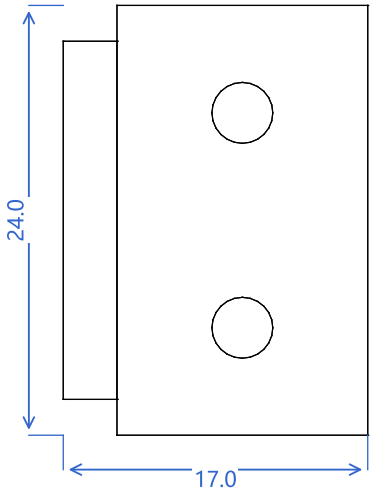

俯视（从上往下看，x–y）

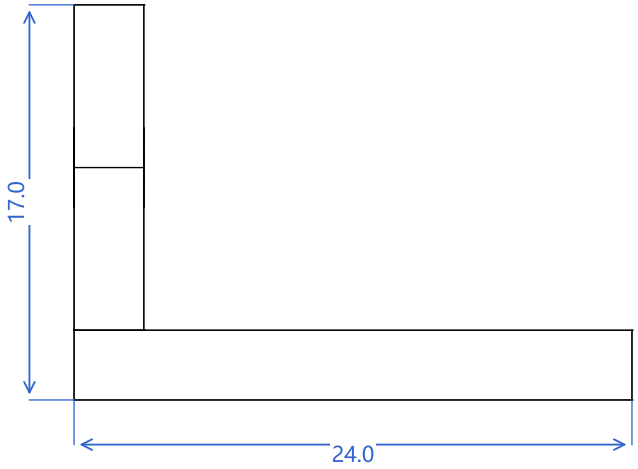

轴测（看个样子）

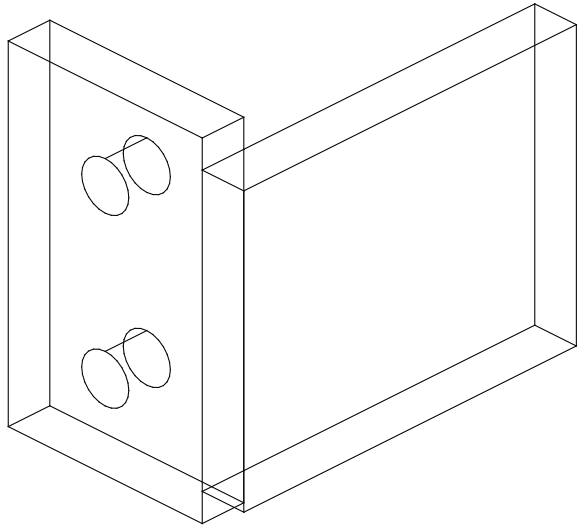


★ 舵机孔按经销商资料，到货核


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
H01	头支架左	5052 铝板 3	钣金折弯	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

H02 头支架右 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）

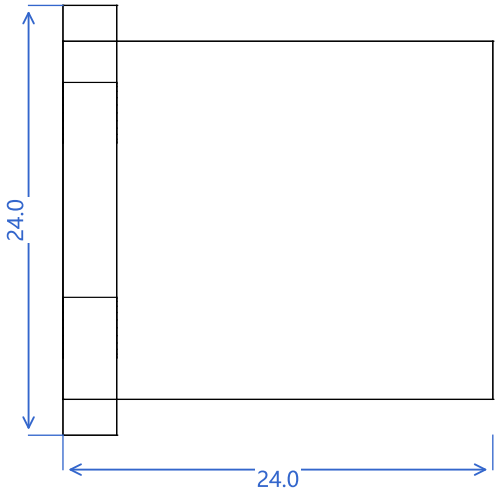


左视（从左往右看，y–z）

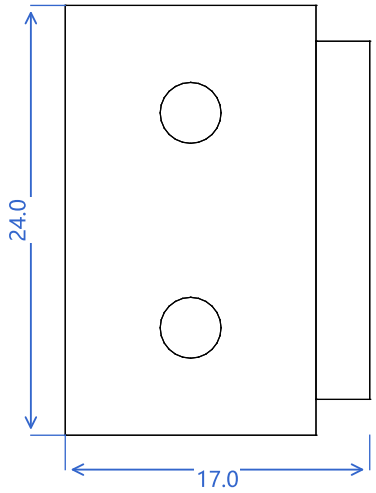

俯视（从上往下看，x–y）

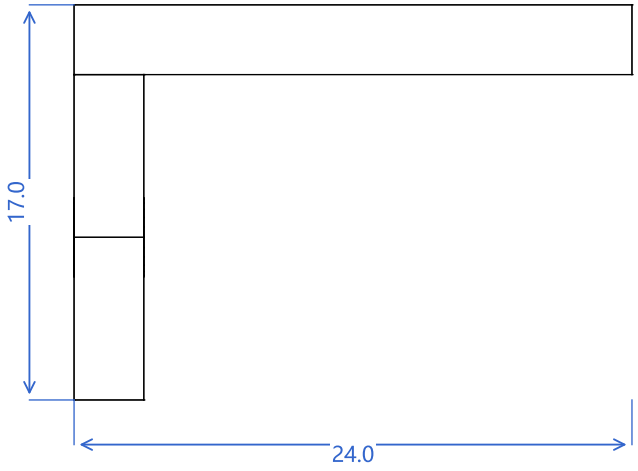


轴测（看个样子）

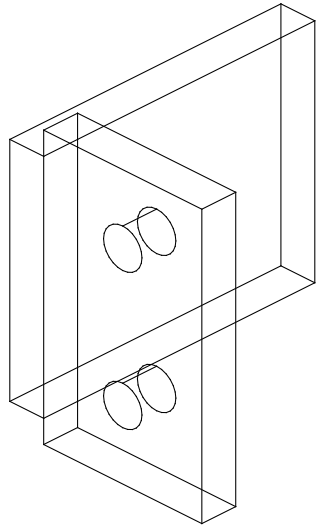

★ 舵机孔按经销商资料，到货核

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
H02	头支架右	5052 铝板 3	钣金折弯	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

C01 电子托板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）孔位表（共 0 个：）

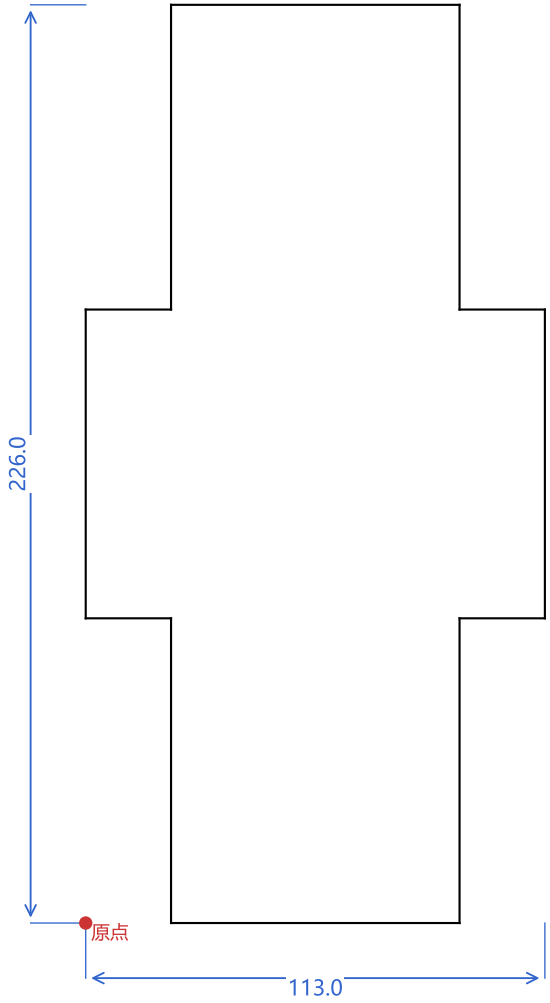

★ 树莓派、USB 转 CAN、IMU 的孔到货核

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/C01_电子托板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
C01	电子托板	黑色亚克力 3	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**