
KOSHA GUIDE

C - 21 - 2011

- (3) 해체 부재 하역 시 인양용 와이어로프에 대한 점검을 철저히 하고 파손 시에는 즉시 교체하여야 한다.
- (4) 소부재 해체는 지상에서 실시하고 부득이 상부 해체 시에는 낙하물 방지시 설을 철저히 설치하여야 한다.
- (5) 상부 용단작업 시 불꽃비산방지 시설을 설치하여야 한다.
- (6) 상부작업 시에는 하부에 작업자의 출입을 금지하여 한다.
- (7) 상부 부재 해체작업 시 발생되는 개구부 방호조치를 철저히 하고 개구부 방호조치가 곤란할 경우 작업자에게 안전대를 착용토록 하고 안전대 부착 설비를 철저히 하여야 한다.
- (8) 부재 인양 시 신호수 배치 계획을 수립하고 배치 및 신호체계 수립을 철저히 하여야 한다.

8. 케이블 안전작업

(1) 케이블 시공 순서도는 <그림 6>과 같다.

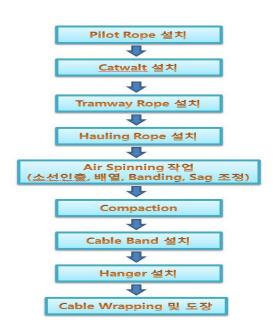

<그림 6> 케이블 시공 순서도