
(4) 보수점검은 수시로 하여야 한다.

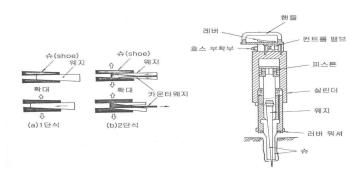

<그림 9> 쐐기 타입기의 예

5.2.9 화염방사기에 의한 해체작업

구조체를 고온으로 용융시키면서 해체하는 것으로 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다.

- (1) 화염방사기 사용 시 고온의 용융물이 비산하고 연기가 많이 발생되므로 화재 발생에 주의하여야 한다.
- (2) 소화기를 준비하여 불꽃비산에 의한 인접부분의 발화에 대비하여야 한다.
- (3) 작업자는 방열복, 마스크, 장갑 등의 보호구를 착용하여야 한다.
- (4) 산소용기가 넘어지지 않도록 밑받침 등으로 고정시키고 빈 용기와 채워진 용기를 분리하여 저장하여야 한다.
- (5) 용기 내 압력은 온도에 의해 상승하기 때문에 항상 섭씨 40도 이하로 보존 하여야 한다.
- (6) 호스는 결속철물로 확실하게 결속하고, 균열되어 있거나 노후된 것은 사용하지 말아야 한다.
- (7) 게이지의 작동을 확인하고 고장 및 작동 불량품은 교체하여야 한다.

5.2.10 절단줄톱에 의한 해체작업

와이어에 다이아몬드 절삭날을 부착하여 고속회전시켜 절단 해체할 때 사용하는 기구로써 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.