

EVENTOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

del 10 al 23 SEP Total N1+N2 6 · ACC 0 · CAAP 1 · HAP 3 · CBP 2 · vs. 14 días anteriores: 4 ▲

1 N1 · CRITICIDAD ALTA



Izaje – plan por maniobra

Verificar que toda maniobra de izaje cuente con plan específico y vigente para la carga y el equipo; el rigger lo porta en terreno y el supervisor valida que corresponda antes de autorizar el levante.

Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza.

CAAP 555505 – PUMA: plan del rigger era de descarga de cañería HDPE, no de la escala modular

HAP 555358 – PUMA: izaje de equipo de electrofusión sin plan específico



GCC + CdP Maniobras de Izaje + ASP
Plan específico / validación supervisor / fotos

2 N1 · CRITICIDAD ALTA



Izaje – segregación y comunicación

Verificar segregación efectiva y comunicación bidireccional en el área de la carga: control de acceso antes de izar, radio operador–rigger, uso de vientos y posición fuera de bordes de zanja al desacoplar.

Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje.

HAP 556119 – PUMA: maxisacos con grúa horquilla sin segregación ni comunicación

CBP 554227 – PUMA: retiro de eslinga con un pie en borde de zanja
HBP 554488: falta de vientos



GCC + CdP Maniobras de Izaje + Desafío en Terreno
Área segregada / radio / vientos / fotos

3 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA



Vehículos y equipos – pre-uso

Verificar inspección pre-uso de vehículos y equipos antes de habilitarlos: neumáticos y elementos críticos sin daño, check list con horómetro, letrero de supervisor y plan de tránsito firmado.

Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera.

HAP 553767 – J.E.J.: camioneta con neumático dañado antes del uso
HBP 554865 – PUMA: camión pluma sin letrero ni plan de tránsito firmado
HBP 554110 / 556748: generadores sin horómetro ni responsable



EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP
Check list pre-uso / letrero y plan firmados / fotos

4 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA



Andamios – liberación estricta

Verificar plataformas temporales antes de habilitar el acceso: rodapié y peldaños instalados aunque la tarjeta verde esté vigente, doble baranda en vanos y bordes, sin material acopiado.

Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso.

CBP 554901 – PUMA: andamio con tarjeta verde, sin rodapié ni peldaños
HBP 554468 – COX: material acopiado sobre plataforma a 70 cm



Inspección de Plataformas + CdP Trabajos en Altura
Rodapié y peldaños / tarjeta coherente / fotos

FOCO – SI PRO · ESTRATEGIA DE CONTROLES

Fila fija de la Gerencia SSO

Directriz GSSO · Herramienta GCC · Registro en QR o plataforma PASSO.

RECURRENTE · HBP (N3)

7

eventos HBP que se repiten en el período

Acopio y housekeeping deficiente (4)
Extensiones eléctricas sin pasacable (3)

Refuerzo transversal en todos los recorridos y al cierre de cada tarea.

EVENTOS ÚLTIMOS 14 DÍAS

del 10 al 23 SEP Total N1+N2 6 · ACC 0 · CAAP 1 · HAP 3 · CBP 2 · vs. 14 días anteriores: 4 ▲



AM · INICIO DE TURNO

Áreas: Piscinas ILS–PLS · Pila Oeste

1

Izaje – plan por maniobra

N1 · CRITICIDAD ALTA · CAAP 555505, HAP 555358

- ☐ Plan de izaje específico por maniobra
- ☐ Validación del supervisor antes del levante

Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza.

2

Izaje – segregación y comunicación

N1 · CRITICIDAD ALTA · HAP 556119, CBP 554227, HBP 554488

- ☐ Segregación y radio en área de la carga
- ☐ Vientos en uso al desacoplar

Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje.

3

Vehículos y equipos – pre-uso

N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA · HAP 553767, HBP 554865, HBP 554110 / 556748

- ☐ Check list pre-uso de vehículos y equipos

Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera.



MEDIODÍA · INTERVENCIÓN

Áreas: Pilas de Lixiviación · Botadero de Ripios · Patio Contratistas

4

Andamios – liberación estricta

N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA · CBP 554901, HBP 554468

- ☐ Rodapié, peldaños y doble baranda

Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso.

HBP ☐ Extensiones eléctricas con pasacable (recurrente)

HBP ☐ Acopio y housekeeping en zonas habilitadas (recurrente)



PM · CIERRE DE JORNADA

Áreas: Gestión SAP · CdP pendientes · Entrega de turno

- ☐ Actualizar PTS con brechas de CdP: maxisacos sobre tubería HDPE, pletinas en acople campana-espiga y venteros en desacople.

- ☐ Registrar hallazgos del turno en SAP.

- ☐ Informar los temas recurrentes en la entrega de turno.

FOCO – SI PRO · ESTRATEGIA DE CONTROLES: fila fija de la Gerencia SSO (Directriz GSSO · GCC · QR o PASSO).

RECURRENTE: 7 eventos HBP — acopio de material y housekeeping deficiente (4) · extensiones eléctricas sin pasacable (3). Refuerzo transversal en todos los recorridos.

TOTAL N1+N2

6

vs. 4 anteriores ▲

ACC

0

N1

CAAP

1

N1

HAP

3

N2

CBP

2


N2

HBP

18

N3 · evidencia / recurrente

EVENTOS POR TEMA · últimos 14 días

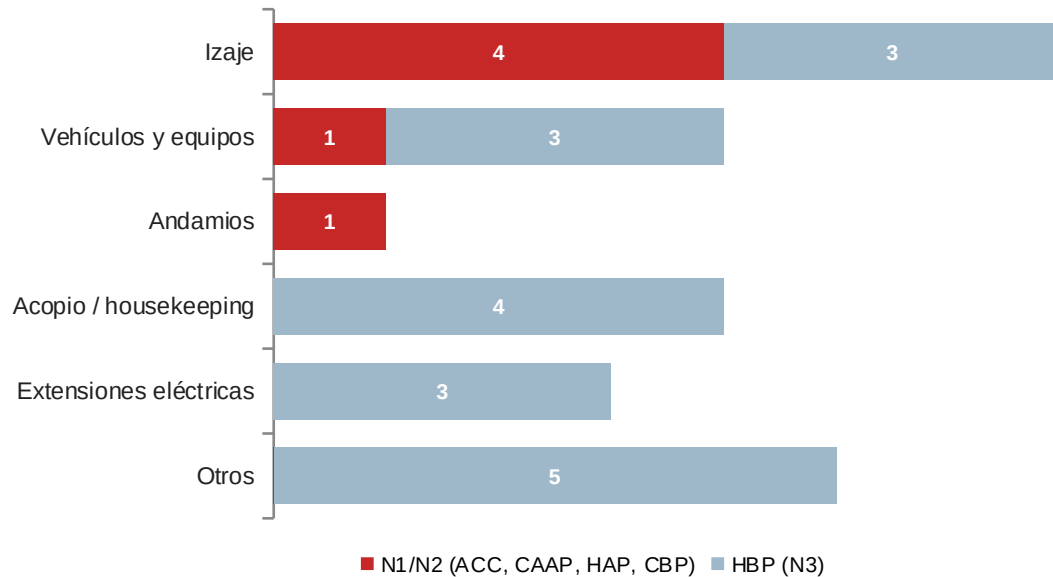

MATRIZ DE PRIORIDAD · nivel × reiteración



#	NIVEL	FOCO	EVENTOS ORIGEN	HERRAMIENTA SGE
1	N1	Izaje – plan por maniobra Detener si: Sin plan específico para la carga, no se iza.	CAAP 555505 · HAP 555358	GCC + CdP Maniobras de Izaje + ASP
2	N1	Izaje – segregación y comunicación Detener si: Sin segregación o sin radio, no se inicia el izaje.	HAP 556119 · CBP 554227 · HBP 554488	GCC + CdP Maniobras de Izaje + Desafío en Terreno
3	N2	Vehículos y equipos – pre-uso Detener si: Vehículo o equipo con daño crítico no opera.	HAP 553767 · HBP 554865 · HBP 554110 / 556748	EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP
4	N2	Andamios – liberación estricta Detener si: Andamio con piezas faltantes: prohibido el acceso.	CBP 554901 · HBP 554468	Inspección de Plataformas + CdP Trabajos en Altura
5	—	FOCO – SI PRO · Estrategia de controles	Directriz GSSO	GCC · QR o PASSO

RECURRENTE: 7 HBP — acopio de material y housekeeping deficiente (4) · extensiones eléctricas sin pasacable (3)