

2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!

업무는 AI처럼!

안전은 완벽하게!

전 파 사 항

- 공학용 목재 시공 위치 -


- 목 적 : 공학용 목재 2층 바닥을 넘어가는 경우 시공 방법
- 방 법 : 공학용 목재 측면에 구조재 블록 시공해 T&G합판과 고정
주의사항) 반드시 블럭형태로 시공해서 작업 장선이 공학용목재에 맞닿게

7) PSL 133X356 시공

보완 내용




보완 내용

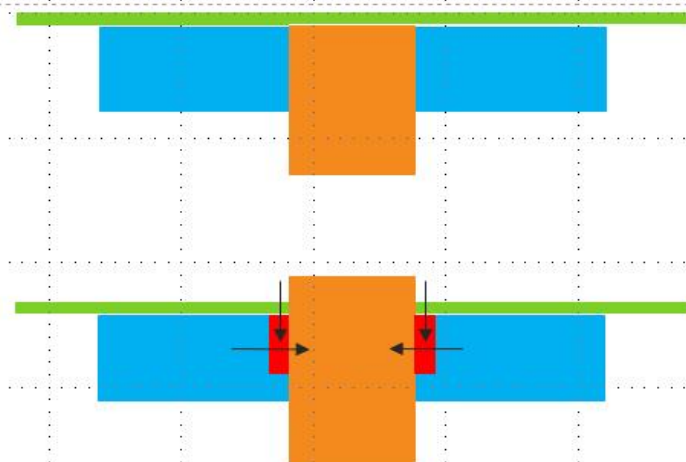

- 공학용 목재단부 보강 철물 -

- 목 적 : 공학용목재 사용 중 단부끼리 만나는 부분에 전용철물(세르파사용)
- 방 법 : 착공전 체크 해서 세르파 선발주 진행
위치에따라 2TON~6TON 가능한 제품으로 발주
(발주는 자재부 통해서 발주)

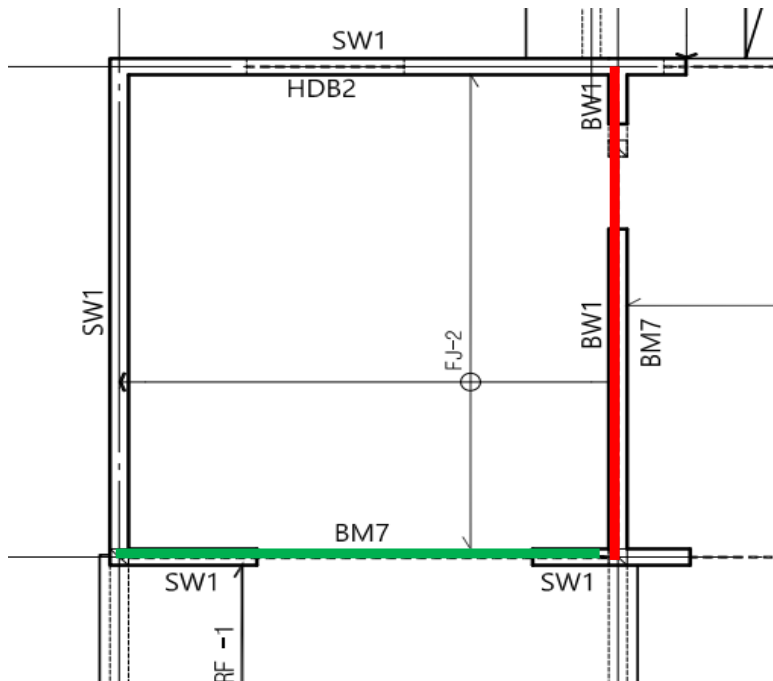

건축공사부

- 공학용 목재단부 보강 철물 -

- 목 적 : 공학용목재 사용 중 단부끼리 만나는 부분에 전용철물(세르파사용)
- 방 법 : 착공전 체크 해서 세르파 선발주 진행
위치에따라 2TON~6TON 가능한 제품으로 발주
(발주는 자재부 통해서 발주)



건축공사부

- 레인스크링 이격 및 테이핑 -

- 목 적 : 모서리부분 레인스크린 이격 및 테이핑 시공으로 우수 보호 및 배출
- 방 법 : 모서리 부분 레인스크린 20MM이상 이격 시공
모서리 테이핑 시공





- 목골조 수축 -

- 목 적 : 내장공사 마무리 중 1년동안 공사 중지로 인한 목골조 수축상태확인
- 확 인 : 방통과 목재사이 방통벤트를 포함해서 20MM이격
일반 벽쪽도 10MM정도 이격




- 기초공사 후 장비 기초상부 작업 기준 -

- 목 적 : 기초 콘크리트 압축강도 발현 전 기초 상부 장비 진입금지
- 방 법 : 기토 타설 후 14일 이후 or 압축강도 발현 후 장비 진입 가능
 압축강도 테스트는 콘크리트 타설 시 콘크리트 시험체(몰드) 준비요청(기초팀)
 장비 진입 전 압축강도테스트 진행

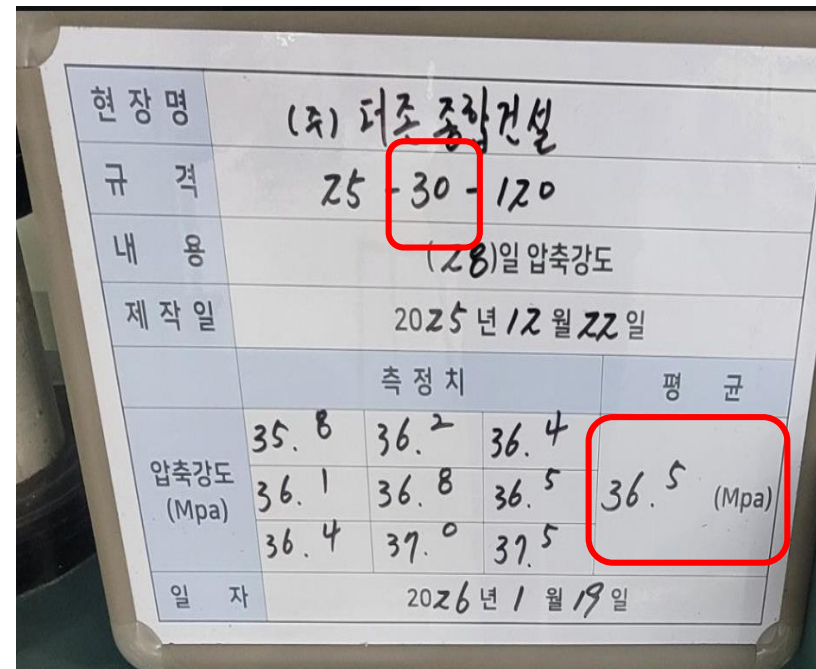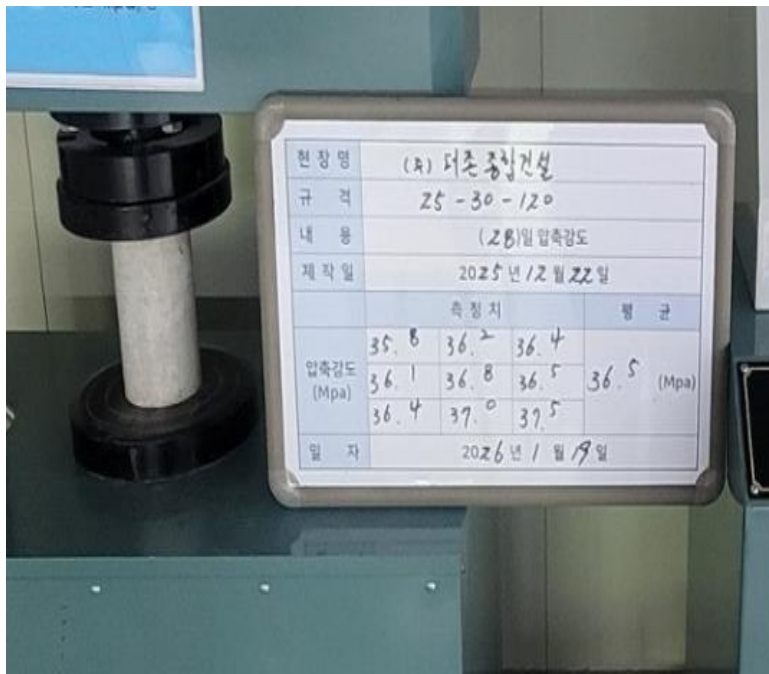

- PF보드위 바탕작업 -

- 목 적 : PF보드위 마감위한 바탕 작업 시방 확정
- 방 법 : PF보드 시공 후 -> 화스너고정 -> PF전용 프라이머 시공
 - > 화스너, 조인트 부분 **파우더몰탈**(물과 혼합해서사용자재)로 1차시공
 - > 파우더몰탈로 메쉬미장 시공 (**메쉬는 160G이상 제품사용**)

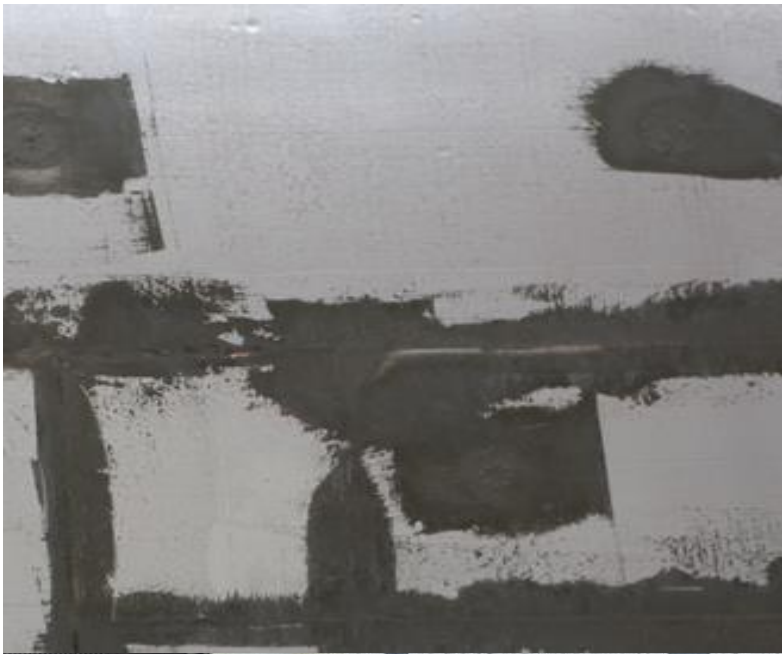

- PF보드위 바탕작업 -

- 목 적 : PF보드위 마감위한 바탕 작업 시방 확정
- 방 법 : PF보드 고정 방법 : 접착몰탈 + 화스너고정
 - 화스너 콘크리트 고정 깊이 : 35MM~40MM
 - 화스너 길이(단열재80T 기준 120 ~140MM)
 - 화스너 고정 수량 : 600X1200기준으로 최소 6이상
모서리 4개, 중앙부 2~4개
 - PF보드 시공 시 교차시공
 - 화스너고정 -> PF전용 프라이머 시공
 - > 화스너, 조인트 부분 **파우더몰탈**(물과 혼합해서사용자재)로 1차시공
 - > 파우더몰탈로 메쉬미장 시공 (**메쉬는 160G이상 제품사용**)

- 주 요 공 중 승 인 요청 -

- 목 적 : 재시공이 불가능하거나 치명적 하자가 발생하는 구간을 Hold Point로 지정하고 **감리담당자의 원격 승인 없이는 다음 공정 진행을 원천 차단**
모든 보고는 밴드를 통해 보고 / 밴드에서 승인절차를 지켜 진행
- 요 청 방 법 : **기초 타설 전** : 경계점 이격거리확인, 철근배근간격, 레미콘강도, 오.하수 배관 설치사진(구배확인) / **승인요청**
방통 타설 전: 각 실별 난방배관 설치사진, 냉.온수 파이프 설치사진 / **승인요청**
단열재 공사 후 : 각 실별 단열재 밀실 충전 , 기밀 테이핑 15초 영상 / **승인요청**
외장재 시공 중: 레인스크린(벤트확보), 우수유입 차단 코킹 및 후레싱사진 / **승인요청**
- 승 인 기 준 : 1. **감리자 직접 현장점검 후 승인**
2. **감리자 입회 불가시 밴드로 승인**

1명이 읽었습니다.



후속공정 승인요청

1. 단열재 빈틈없이 밀실 총진확인 : 양호
2. 타이백 교차부위 테이핑 밀착 : 양호
3. 방수테스트(담수완료) : 양호

첨부사진 : 각실별 단열재 시공사진 첨부 15장.
담수사진 첨부 2장
타이백 테이핑 5장
끝.

#승인대기



해시태그로 승인요청시,

감리담당: "확인했습니다,,양호합니다.등등 후속공정

😊 표정짓기

💬 댓글쓰기

- 2개 현장 관리 매뉴얼 -

- 목 적 : 2개 현장 진행으로 인해 품질, 건축주 만족, 안전 등 관리 목적
- 요 청 방 법 : 기초 타설 전 : 경계점 이격거리확인, 철근배근간격, 레미콘강도, 오.하수 배관 설치사진(구배확인) / 승인요청
방통 타설 전: 각 실별 난방배관 설치사진, 냉.온수 파이프 설치사진 / 승인요청
단열재 공사 후 : 각 실별 단열재 밀실 총진 , 기밀 테이핑 15초 영상 / 승인요청
외장재 시공 중: 레인스크린(벤트확보), 우수유입 차단 코킹 및 후레싱사진 / 승인요청
- 승 인 기 준 : 1. 감리자 직접 현장점검 후 승인
2. 감리자 입회 불가시 밴드로 승인

건축공사부

- 두개의 현장 거리가 30분이상 시 -

시간대	구분	주요 업무 내용
07:30 ~ 08:30	아침 T.B.M	당일 투입 현장(A) 직접 진행 / 미방문 현장(B) 화상 또는 사진보고 점검
08:30 ~ 10:30	오전 현장점검(A)	주요 공중 시공 상태 확인 및 구조/설계 도면 준수 여부 정밀 점검
10:30 ~ 12:00	행정 및 자재 관리	공정표 업데이트, 익일 자재 발주 확인, 협력업체 정산 및 공정 협의
13:00 ~ 16:00	오후 교차점검(B)	현장 이동 후 오후 투입 현장점검, 공중별 체크리스트 참조
16:00 ~ 17:00	마무리/본사보고	현장 정리확인, 익일 작업 지시, 밴드 업무 보고

건축공사부

- 두개의 현장 거리가 30분 미만시 -

시간대	구분	주요 업무 내용
07:30 ~ 09:00	아침T.B.M (A현장)	당일 투입 현장(A) 주요 공중 시공 상태 확인 및 구조/설계 정밀점검
09:30 ~ 11:30	아침T.B.M (B현장)	미방문 현장(B) 화상 또는 사진 보고 점검
12:00 ~ 13:00	행정 및 자재 관리	공정표 업데이트, 익일 자재 발주 확인, 협력업체 정산 및 공정 협의
13:00 ~ 15:00	오후현장 교체점검 (B현장)	현장 이동 후 오후 투입 현장점검, 공중별 체크리스트 참조
16:00 ~ 17:00	오후현장 교체점검 (B현장)	현장 정리확인, 익일 작업 지시, 밴드 업무 보고

건축공사부

- A/S기간 정리 -

- 목 적 : 방수기간 3년으로 변경 / 외장공사 내용 추가
앞으로 계약되는 부분부터 적용

공 종 명	세 부 공 종	하자담보책임기간			
		1년	2년	3년	5년
1. 기초공사	가. 매트기초공사				○
2. 골조공사	가. 경량목구조, ALC, RC				○
3. 창호공사	가. 창문, 현관문, 내부분	○			
	나. 유리공사	○			
4. 지붕 및 방수공사	가. 지붕공사		○		
	나. 홈통 및 우수관(공사시)공사	○			
	다. 방수공사			○	
5. 마감공사	가. 수장공사(도배, 바닥재, 도장등)	○			
	나. 외장공사	○			
	다. 타일 및 위생도기공사	○			
6. 설비공사	가. 급수 및 오하수 공사		○		
	나. 난방공사		○		
7. 전기공사	가. 배관·배선공사		○		
	나. 조명, 콘센트기기 공사	○			

- 차량 관리 및 운용 메뉴얼 -

■ 공무 수행 원칙 및 예외 규정

- 전 차량 사적 전용(개인 출퇴근, 개인 용무) 엄격히 금지
- 출퇴근 예외: 현장 관리 책임자(현장소장)에 한해 원활한 관리 및 긴급 대응 목적으로 예외적 허용 (단, 지정 경로 이탈 절대 불가)

■ 화물 차량 특수 목적 및 자재 관리 의무 (★중요)

- 화물 차량은 자재 운반, 폐기물 처리, 현장 내 소운반 전용으로만 운용됨
- 운전자는 회사에서 지급되는 모든 사급 자재를 직접 수령하여 현장에 납품해야 할 의무가 있음
- KPI 페널티: 사전 준비 부족으로 불가피한 추가 외주 운반비(용달), 택배, 퀵서비스 비용 발생 시 현장 완료 평가(KPI)에 감점 및 페널티로 반영됨

■ 법규 준수 및 비용 부담

- 신호 위반, 과속, 지시 외 임의 과적 등 교통법규 위반으로 발생하는 벌칙금 및 과태료는 해당 운전자가 전액 부담

- 차량 관리 및 운용 메뉴얼 -

■ 연료 효율 제고 및 공회전 제한

- 여름철(냉방) 및 겨울철(난방) 차량 대기 시 불필요한 장시간 공회전 엄격 통제
- 과도한 공회전 및 비정상적 유류 소모 확인 시 비용 지급이 제한될 수 있음

■ 소모품 적기 교체 및 관리 태만 책임 (★중요)

- 엔진오일, 미션오일, 냉각수 등 차량 주요 소모품의 교환 주기를 반드시 엄수해야 함
- 관리 태만(엔진오일 미교체 등)으로 인하여 엔진 고장(퍼짐 현상) 등 중대한 결함 발생 시, 해당 운전자에게 수리 비용의 전액 또는 일부에 대한 변상 책임이 청구됨

■ 사고 발생 시 대응 프로세스

- 긴급 조치: 관련 법령에 의거한 구호 조치 및 현장 보존 최우선 시행
- 초기 보고: 지체 없이 주관 부서 담당자에게 사고 사실 1차 구두 보고
- 공식 보고: 현장 수습 후 사고 경위서를 작성하여 서면 보고 완료

- 차량 관리 및 운용 메뉴얼 -

■ 블랙박스 증빙 의무화 및 페널티 (★핵심)

- 사고 경위 보고 시 블랙박스 영상 등 객관적인 증빙 자료 제출 필수
- 미제출 시: 사유를 불문하고 시말서 제출이 의무화되며, 사규에 따른 징계 및 향후 차량 배정 제한 등 불이익 조치 수반

■ 보험 자부담금 부담 원칙

- 차량 보험은 본사 일괄 가입이나, 사고 발생 시의 면책금(자부담금)은 사고 원인을 제공한 운전자가 부담함

■ 차량 운행 기록부 작성

- 모든 운행 건에 대하여 운행 전후 적산 거리, 목적지, 구체적 운행 사유 상세 기록 필수

■ 유지보수 사전 승인제

- 정비 및 부품 교체가 필요한 경우, 주관 부서에 사전 보고 및 승인 후 진행
- 임의 수리 불허: 사전 승인 없는 임의 수리 및 소모품 교체 비용은 회사 청구 불가
(전액 본인 부담)

- 차량 관리 및 운용 메뉴얼 -

■ 증빙 제출 및 정산 반려

- 유류비, 통행료 등 차량 관련 비용 청구 시 '차량 운행 기록부' 반드시 첨부
- 기록이 불분명하거나 객관적 증빙(일지, 영수증) 미비 시 정산 반려 및 귀책 사유자 부담 처리


- 두겹 방수шит 시공 메뉴얼 -

- 목 적 : 1.그레이스 아이스 워터 시공 위치
(2층 난간설치되는 두겹, 파티오, 폴딩도어 하부)
두겹 상부는 목골조면에 부착
두겹 측면 투습방수지 바깥쪽으로 부착
벽체에 만나는부분은 투습방수지 안쪽으로 부착



- 두겹 방수шит 시공 메뉴얼 -

- 목 적 : 1. 그레이스 아이스 워터 시공 위치
(2층 난간설치되는 두겹, 파티오, 폴딩도어 하부)
두겹 상부는 목골조면에 부착
두겹 측면 투습방수지 바깥쪽으로 부착
벽체에 만나는부분은 투습방수지 안쪽으로 부착

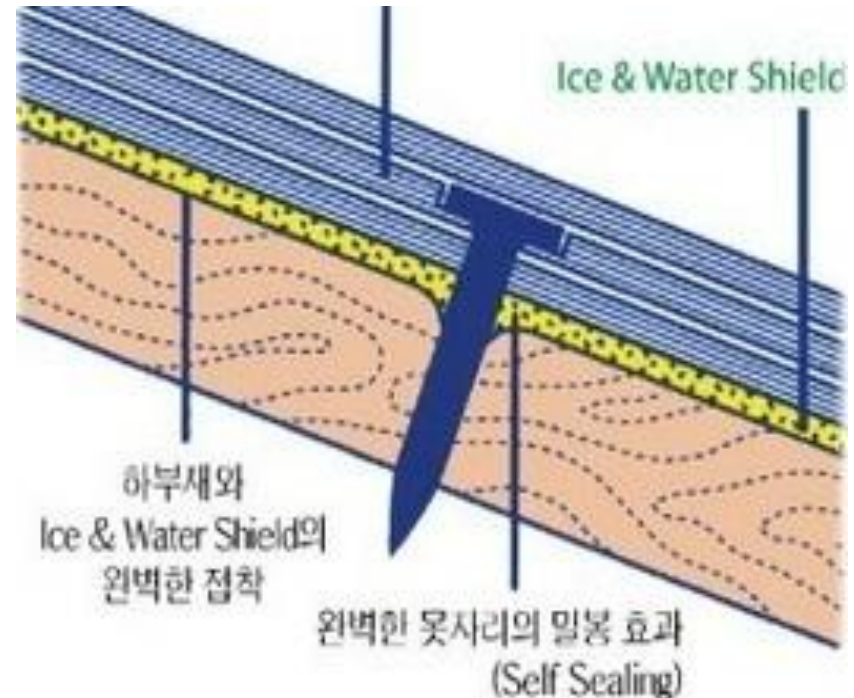

- 두겹 방수шит 시공 메뉴얼 -

- 목 적 : 1.그 외에 두겹 방수шит 시공
(난간설치되지 않는 두겹, 지붕파라펫)
투습방수지 위에 방수шит 시공 시 의미 없음



건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인재공자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



날 짜	보양사진	구 분	현관문
내 용	현관문 보양 (외부) - 보양자재 : 종이, 폴라베이니아(PVC), 끈끈이 남지 않는 테이프		



분 류	보양사진	구 분	현관문
내 용	현관문보양 (내부) - 보양자재 : 종이, 폴라베이니아(PVC), 끈끈이 남지 않는 테이프		

건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인재공자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



분 류	보양사진	구 분	현관
내 용	현관문을 보양 - 보양자재 : PE커버 U-Wide타입(본사자재), 끈끈이 남지 않는 테이프		



분 류	보양사진	구 분	현관 바닥
내 용	현관바닥(석재,타일) 보양 - 보양자재 : 종이, 폴라베이니아(PVC), 끈끈이 남지 않는 테이프		

건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인재공자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



분 류	보양사진	구 분	타일바닥
내 용	바닥 타일 보양 (이물질들어가지 않도록 테이핑처리) - 보양자재 : 종이, 폴라베이나(PVC), 끈끈이 남지 않는 테이프		



분 류	보양사진	구 분	마감 벽면
내 용	벽체 마감 완료 후 바닥마감(타일 등) 공사시 - 보양자재 : 커버링 테이프 or 폴라베이나로 보양		

건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인가공사자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



분 류	보양사진	구 분	마감 벽면
내 용	벽체 마감 완료 후 바닥마감(타일 등) 공사시 - 보양자재 : 커버링 테이프 or 폴라베이나로 보양		



분 류	보양사진	구 분	계단
내 용	계단 보양 (이물질들어가지 않도록 테이핑처리) - 보양자재 : 종이, 폴라베이나(PVC), 끈끈이 남지 않는 테이프		

건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인재공자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



날 짜	보양사진	구 분	보양자재
내 용	문틀보양자재 - 보양자재 : PE커버 U-Wiide타입(본사자재), 끈끈이 남지 않는 테이프		



분 류	보양사진	구 분	내부도어
내 용	내부도어 보양 - 보양자재 : PE커버 U-Wiide타입(본사자재), 끈끈이 남지 않는 테이프		

건축공사부


- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인가공사 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성



분 류	보양사진	구 분	창호
내 용	창호 보양 (외부)_해당업체에서 진행 - 보양자재 : 비닐, 끈끈이 남지 않는 테이프		

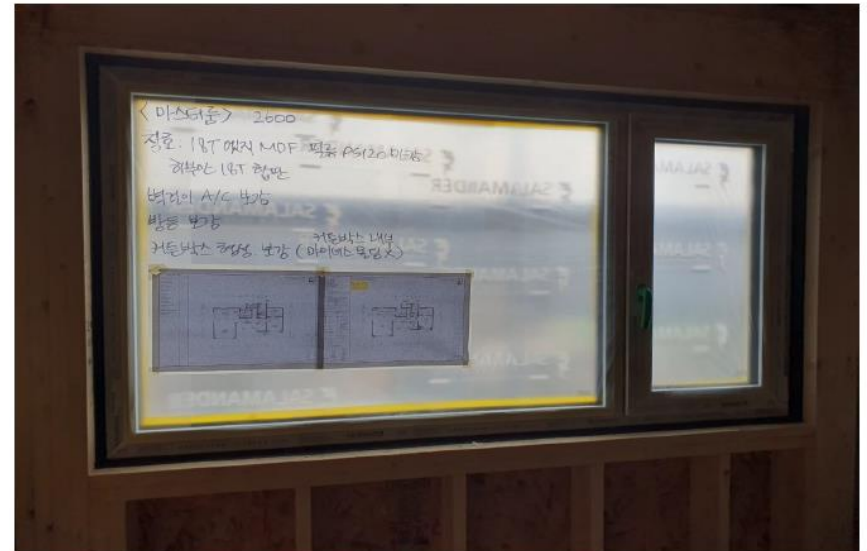


분 류	보양사진	구 분	창호
내 용	창호 보양(내부) - 창호 프레임 및 유리 커버링테이프 or 비닐로 보양		

건축공사부

- 보양 작업 기준 -

- 목 적 : 마감재 손상 및 오염방지

마감재 손상으로 원인재공자 찾지못해 회사 비용 발생 시
패널티 및 경위서작성

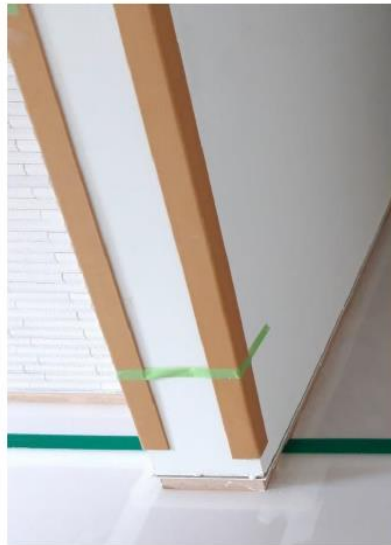

분 류	보양사진	구 분	도배
내 용	도배 코너 각재 보양_해당업체에서 진행 - 보양자재 : PVC, 종이, 끈끈이 남지 않는 테이프		



분 류	보양사진	구 분	전등
내 용	전등 보양 (청소 후 제거) - 보양자재 : 비닐, 끈끈이 남지 않는 테이프		

- 탄탄보드 -

구분	기존 (시멘트보드+메쉬미장)	신공법 (탄탄보드 올인원)
공사 기간	최소 3~4일 (양생 대기 필수)	당일 시공 및 타일 작업 가능
공사 난이도	숙련 미장공 필요, 현장 오염 심함	단순 부착 방식, 건식 작업으로 청결
단열/방수	별도 공정 필요 (하자 지점 발생)	일체형 보드로 결로/누수 근본 차단



XPS 심재의 온도 한계성

XPS 보드는 75°C를 기점으로 물리적 연화(수축/변형)가 시작됩니다.
여름철 검정색 외장 마감 시 표면 온도는 90°C에 도달할 수 있습니다.

45°C

밝은색 마감

75°C

XPS 변형 시작점

90°C

검정색 마감 (위험)

- 탄탄보드 -

- ❗ **직접 고정 금지:** 세면대, 상부장 등 중량물을 보드에만 고정할 경우 폼 함몰로 인한 탈락 사고 발생.
- ✅ **스터드 직접 고정:** 반드시 배면 골조(스터드)에 직접 피스를 체결해야 함.
- ✅ **사전 보강판:** 설계 단계에서 지정된 위치에 합판 등 보강재 선매립 필수.

"보드는 방수지만, 연결부 처리는 실력입니다."

해외 하자 사례의 90%는 보드 간 이음매 처리 부실에서 발생했습니다.

전용 방수 밴드(Sealing Tape) 및 실란트 사용 필수

건물 거동(진동)에 대비한 탄성 이음매 확보

코너 부위 이중 보강 작업 확인

- 탄탄보드 -

- ☒ **부자재 궁합:** XPS를 녹이는 솔벤트 성분 접착제 사용 여부 (금지)
- ☒ **접착 방식:** 일반 몰탈이 아닌 고성능 '탄성 접착제' 사용 확인
- ☒ **마감 색상:** 외단열 시 어두운 톤 마감재 사용 제한 권고
- ☒ **중량물 위치:** 주방/욕실 집기 설치 부위 보강 확인

이슈 사항

교 육 내 용

건축공사부

- 방통 레벨 단차 -

- 원 인 : 마루시공 후 바닥레벨이 20MM가량 차이 확인
- 대 처 : 바닥 샌딩 후 마루 재시공 예정
- 재발방지 : 1. 방통 타설 후 내장자재 투입 전 방통레벨체크
2. 난방가동 후 마루 시공 전 방통레벨체크
레벨 편차 심할 경우 보고 후 바닥 샌딩진행





교 육 내 용

건축공사부

- 화장실 내부 도어 빛 비침 -

- 원 인 : 화장내 내부에서 전등 끄고 있으면 실내 쪽 빛이 들어옴
- 대 처 : 도어 조정하여 최대한 빛 막음
- 재발방지 : 1. 도어 시공 시 밀착 될 수 있도록 시공 필요

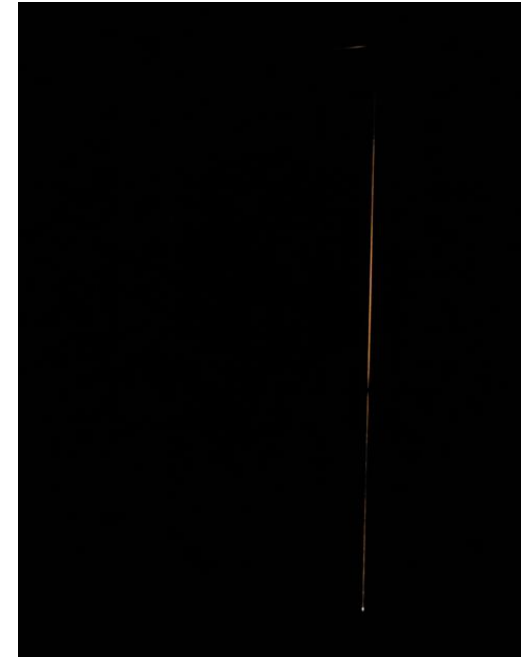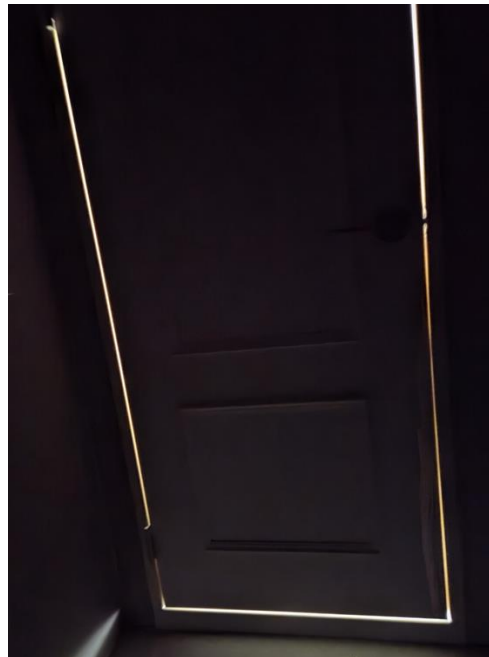

교육 내용

건축공사부

- 펫 장판 시공 -

- 원 인 : 방통 변형 및 얇은 장판으로 바닥과 본딩 시공으로 인해 울음 발생
- 대 처 : 장판 상부에 추가 한겹 더 시공
- 재발방지 : 1. 펫 장판 시공 시 건축주에게 해당 내용 고지 해달고 요청



교육 내용

건축공사부

- 마루 클레임 -

- 원 인 : 마루 사이 줄눈 간격으로 클레임 발생
- 대 처 : 현장에서 시공 상태 확인 및 줄눈 간격 확인하여 해결
- 재발방지 : 현재 품질관련한 건축주들의 기준이 높아져 제대로 된 대응 필요





교육 내용

건축공사부

- 기초데크 슬로프 -

- 원 인 : 평면도상 슬로프 미표기, 입면에는 표시 되었으나 확인되지 않음
- 대 처 : 계단형태로 만들자고 협의 완료
- 재발방지 : 1. 도면상 슬로프 표시 필요
2. 입면도 확인으로 도면 숙지 필요

*** 설계에서 잘못해도 회사, 시공에서 잘못해도 회사 모두 회사에서 비용이 지출 ***

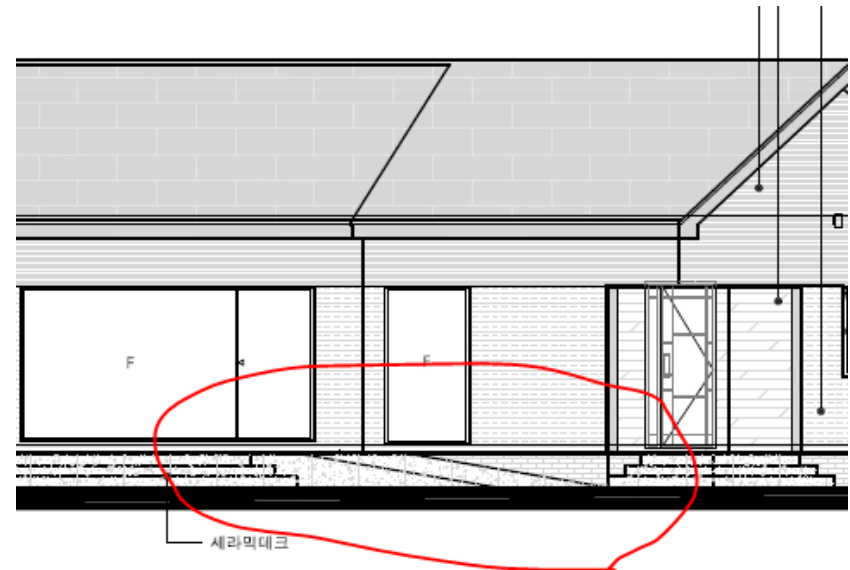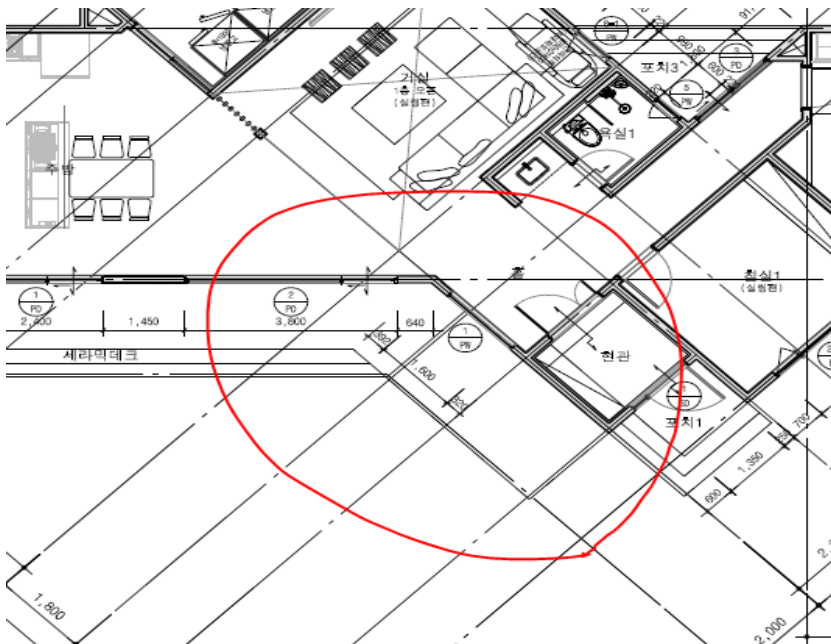


교 육 내 용

건축공사부

- 내부 유리 파손 및 손상-

- 원 인 : 내부 유리 보양 미흡 및 관리소홀로 유리 파손 및 손상발생
- 대 처 : 방통 타설 전 유리 보양 반드시 진행 후 방통 타설
- 재발방지 : 1. 50만원 발생
2. 유리 생산 불량으로 비용 협의 중
(시공 후 바로 체크해야 되었는데 늦었음)

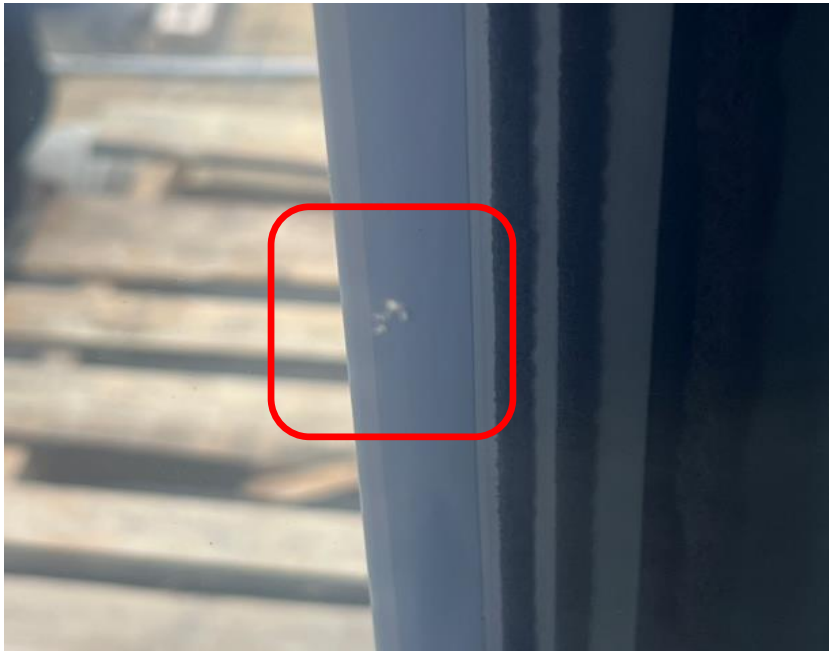


교육 내용

건축공사부

- 지중보 터파기 오류 -

- 원 인 : 지중보 시공 위치 오류
- 대 처 : 타설전 지중보 사이즈 키워서 해결
- 재발방지 : 1. 버림 타설 후 먹메김 시 반드시 지중보 위치 확인

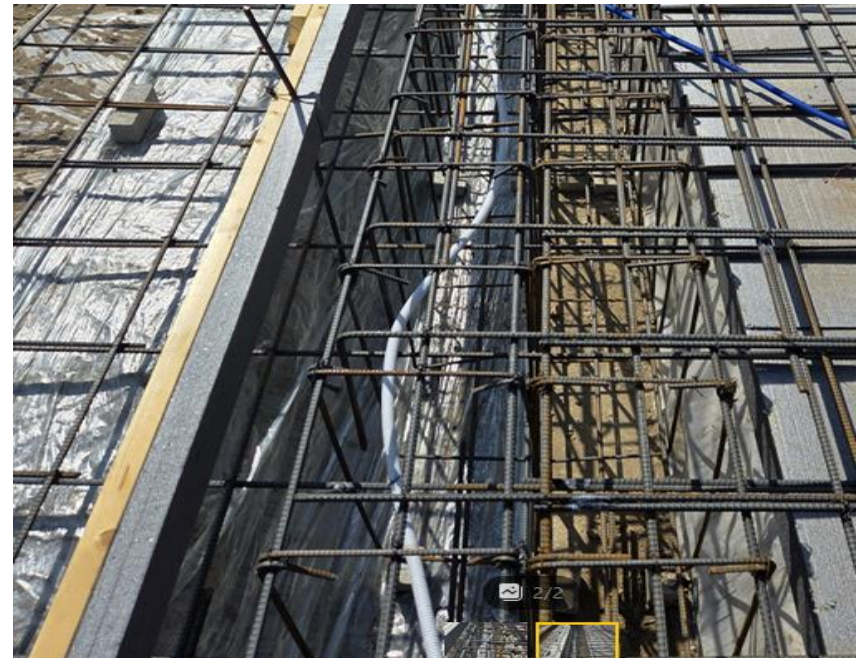


교 육 내 용

건축공사부

- 화장실 기초 방수턱 누락 -

- 원 인 : 기초공사 시 화장실 방수턱 시공 누락
- 대 처 : 무수축 몰탈 방수턱 시공
- 재발방지 : 1. 버림 타설 후 먹메김 시 반드시 지중보 위치 확인

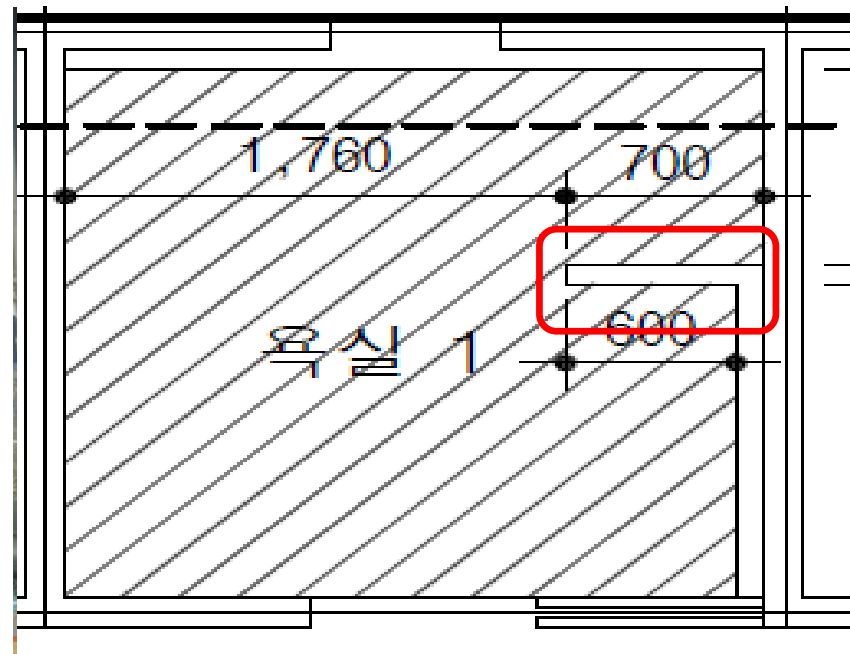

교 육 내 용

건축공사부

- 화장실 기초 방수턱 누락 -

- 원 인 : 기초공사 시 화장실 방수턱 시공 누락
- 대 처 : 무수축 몰탈 방수턱 시공 / 양카로 고정
- 재발방지 : 1. 버림 타설 후 먹메김 시 반드시 지중보 위치 확인




교 육 내 용

건축공사부

- 폴딩도어 방충망 누락 -

- 원 인 : 폴딩도어 금액에 방충망 포함으로 착각
- 대 처 : 방충망 설치 후 미포함 확인되어 50만원 추가 비용
- 재발방지 : 폴딩도어는 방충망 별도 또는 설치 안하는 경우가 있어 확인 필요


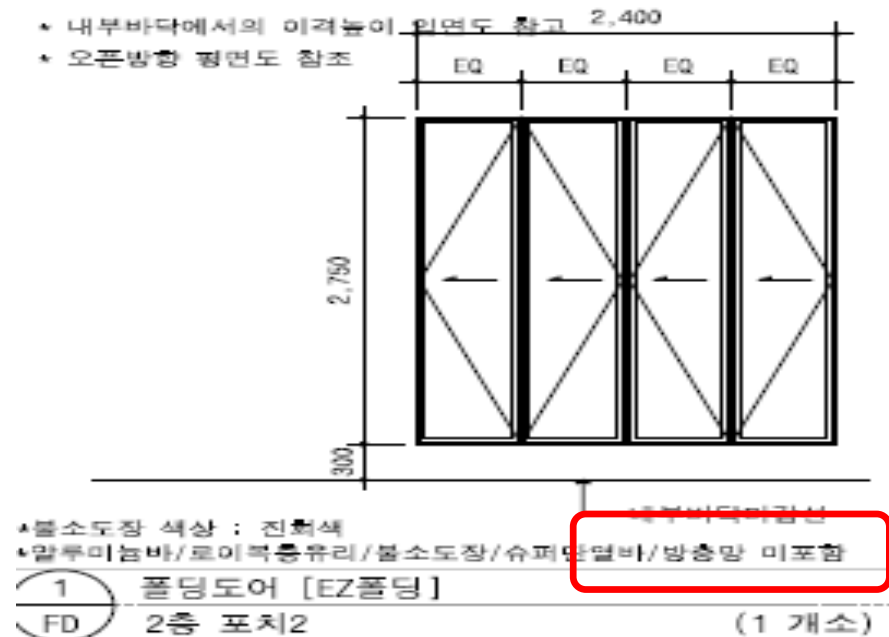


교 육 내 용

건축공사부

- 내부 도어 오발주 -

- 원 인 : 설계도면과 인테리어도면 개구부 사이즈 다름 / 소장과 자재부 크로스체크 미흡
- 대 처 : 도어 재발주해 시공 예정
- 투입비용 : 1. 55만원투입

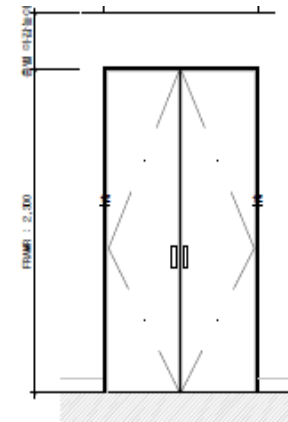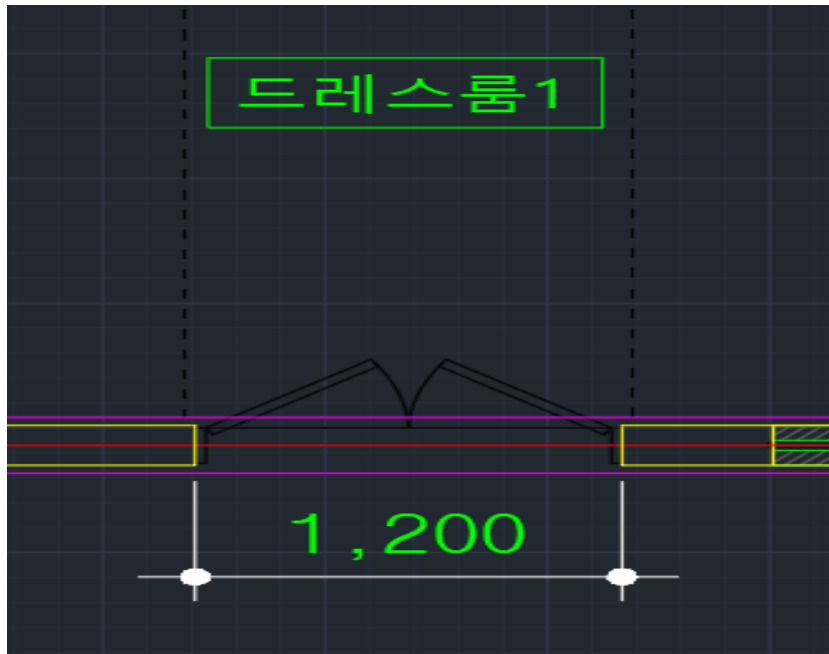

10	설치위치	2F 드레스룸1,2		
WD	마 감	도어 : 지정 램핑마감	문틀 : 지정 램핑마감	
2 SET	문틀크기	드1:1000/도2:1200 * 2300 * 180 * 2EA		
	도어크기	※현장치수 고려하여 발주		
	람 마	람마없음	종류 : 양개도어	

- 감리 전파 사항
 - 전체적인 시공품질 저하로 인한 철거
 - 다운구간 기초와 플레이트 단차 발생, 우천으로 인한 청태발생 등 많은 이유로 현장관리 및 품질관리 못하여 목골조 완료 후 철거진행 했던 현장임 철거 후 똑같이 다시 공사 진행

※ 현장에서 사소한 문제라고 할 수 있지만 소비자 입장에서는 전혀 그렇지 않은 상황이 발생하니 사소한 것 하나까지도 챙겨야합니다.







- 감리 전파 사항
- 우천 보양
- 100평이 넘는 목조주택 시공 중 우천으로 인해 곰팡이, 청태 발생하여, 전체철거하고 재시공 하였던 현장입니다. 많은 비용과 인력이 투입



※ 우천예보시 무조건 이유불문하고 천막 보양 진행 ※

안전교육

- 현장 비치 안전 용품 (상시 보유)-

1. 안전모 : 10개
2. 안전화 : 3개 (260mm, 270mm, 280mm)
3. 안전벨트 : 5개
4. 보호경 : 5개

- 현장 개설 시 지급 (관계자미팅시)


- 지급시 지급확인서 작성하여 자재부에 지급 업체, 내용 전달

금일 1층 창고에서 개인별 안전용품 지급 예정
공사부 지시에 따라 각자 수령하여 관리
지급확인서 및 사진자료 없이 지급시 페널티

건축공사부

- 안전난간 미설치로 인한 고용노동부 지적 -

- 원 인 : 현장소장이 작업성을 이유로 계단 안전난간 해체
- 대 처 : 안전난간설치 후 제출
- 재발방지 : 작업성이 떨어진다는 이유로 안전난간 해체는 절대 해서는 안됨

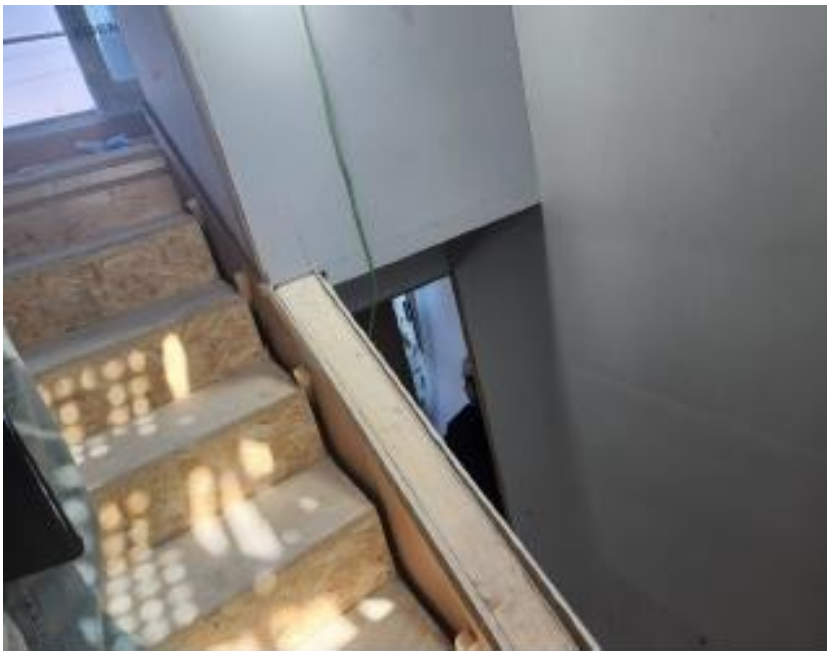

- 오픈천장 발판 설치 -

- 위 치 : 종전 - 1층 탑플레이 하단 -> **2층 바닥으로 변경**
종전 발판은 내장 작업 시 낮아 불편함 발생

