


# 中华人民共和国国家标准

GB/T 212-2001 代替 GB/T 212-1991

# 煤的工业分析方法

# Proximate analysis of coal

(ISO 11722:1999, Solid mineral fuels—Hard coal—Determination of mositure in the general analysis test sample by drying in nitrogen, eqv)
(ISO 1171:1997, Solid mineral fuels—Determination of ash content, eqv)
(ISO 562:1998, Hard coal and coke—Determination of volatile matter, eqv)

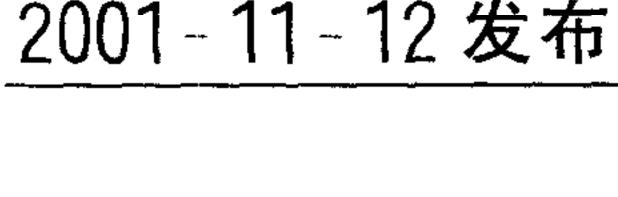

2002-08-01 实施



# 日次

前言	
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 水分的测定	1
3.1 方法 A(通氮干燥法)	1
3.2 方法 B(空气干燥法)	2
3.3 结果的计算	2
3.4 水分测定的精密度	3
4 灰分的测定····································	3
4.1 缓慢灰化法	3
4.2 快速灰化法	4
4.3 结果的计算	4
4.4 灰分测定的精密度	5
5 挥发分的测定	
5.1 方法提要	5
5.2 仪器、设备	5
5.3 分析步骤	6
5.4 焦渣特征分类	
5.5 结果的计算	6
5.6 挥发分测定的精密度	
6 固定碳的计算	7
7 空气干燥基挥发分换算成干燥无灰基挥发分及干燥无矿物质基挥发分	7
7.1 干燥无灰基挥发分	7
7.2 干燥无矿物质基挥发分	7
附录 A(规范性附录) 快速灰分测定仪	9

# 前言

本标准对应于下列国际标准,一致性程度为修改采用(等效):ISO 11722:1999《固体燃料——硬煤通氮干燥法测定一般分析试验煤样的水分》;ISO 1171:1997《固体矿物燃料——灰分测定》;ISO 562:1998《硬煤和焦炭——挥发分的测定》。

#### 主要差异如下:

- 一一增加了水分测定的空气干燥法;
- 一一增加了灰分测定的快速灰化法;
- ——在挥发分测定程序中,规定回升温度和时间为:(900±10)°C,3 min。
- 本标准代替 GB/T 212-1991《煤的工业分析方法》。
- 本标准与 GB/T 212-1991 相比主要变化如下:
- ---删去了水分测定中的甲苯蒸馏法(1991年版的 2.2);
- 一一修改了挥发分结果的部分换算公式(1991年版的4.5、6;本版的5.5、7)。
- 本标准的附录A为规范性附录。
- 本标准由中华人民共和国原煤炭工业局提出。
- 本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。
- 本标准起草单位:煤炭科学研究总院煤炭分析试验室、云南煤田地勘公司143队。
- 本标准主要起草人:林玉佳、陈科全、韩立亭。
- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
- ——GB 212—1963,GB 212—1977,GB/T 212—1991。

# 煤的工业分析方法

#### 1 范围

本标准规定了煤的水分、灰分和挥发分的测定方法和固定碳的计算方法。本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 218 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法(eqv ISO 925)

GB/T 7560 煤中矿物质的测定方法(neq ISO 602)

#### 3 水分的测定

本标准规定了煤的两种水分测定方法。其中方法A适用于所有煤种,方法B仅适用于烟煤和无烟煤。

在仲裁分析中遇到有用空气干燥煤样水分进行校正以及基的换算时,应用方法 A 测定空气干燥煤样的水分。

### 3.1 方法 A (通氨干燥法)

#### 3.1.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样,置于105~110 C干燥箱中,在干燥氮气流中干燥到质量恒定。然后根据煤样的质量损失计算出水分的质量分数。

- 3.1.2 试剂
- 3.1.2.1 氮气: 纯度 90.9%, 含氧量小于 0.01%。
- 3.1.2.2 无水氯化钙(HGB 3208):化学纯,粒状。
- 3.1.2.3 变色硅胶:工业用品。
- 3.1.3 仪器、设备
- 3.1.3.1 小空间干燥箱:箱体严密,具有较小的自由空间,有气体进、出口,并带有自动控温装置,能保持温度在105~110℃范围内。
- 3.1.3.2 玻璃称量瓶:直径 40 mm, 高 25 mm, 并带有严密的磨口盖(见图 1)。
- 3.1.3.3 干燥器:内装变色硅胶或粒状无水氯化钙。
- 3.1.3.4 干燥塔:容量 250 mL,内装干燥剂。
- 3.1.3.5 流量计:量程为100~1000 mL/min。
- 3.1.3.6 分析大平:感量 0.1 mg。
- 3.1.4 分析步骤
- 3.1.4.1 在预先干燥和已称量过的称量瓶内称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样(1±0.1)g,称准至 0.000 2 g 平摊在称量瓶中。

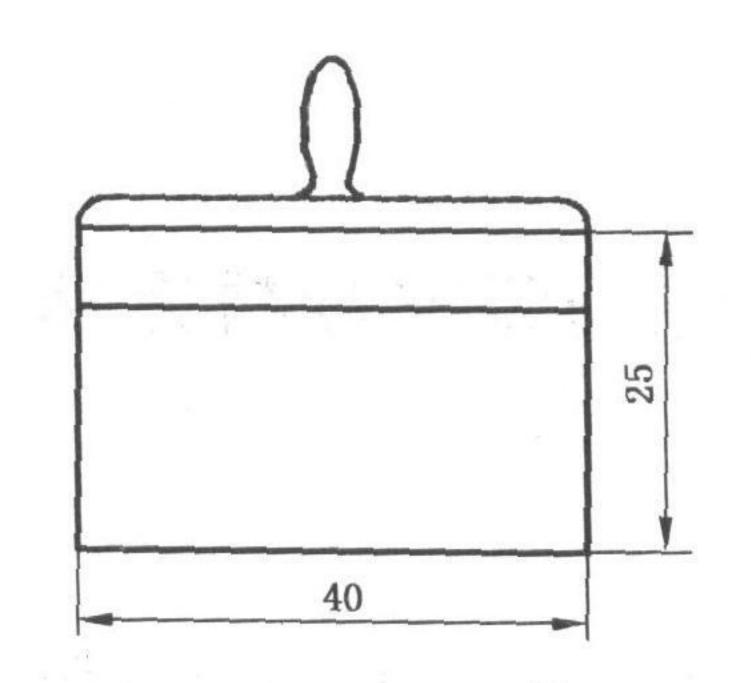


图 1 玻璃称量瓶

3.1.4.2 打开称量瓶盖,放入预先通入干燥氮气并已加热到 105~110 C的干燥箱(3.1.3.1)中。烟煤干燥 1.5 h,褐煤和无烟煤干燥 2 h。

注:在称量瓶放入干燥箱前10 min 开始通氮气,氮气流量以每小时换气15次为准。

- 3.1.4.3 从干燥箱中取出称量瓶,立即盖上盖,放入干燥器中冷却至室温(约20 min)后称量。
- 3.1.4.4 进行检查性干燥,每次 30 min,直到连续两次干燥煤样质量的减少不超过 0.001 0 g 或质量增加时为止。在后一种情况下,采用质量增加前一次的质量为计算依据。水分在 2.00%以下时,不必进行检查性干燥。

#### 3.2 方法 B(空气干燥法)

#### 3.2.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样,置于105~110℃干燥箱内,于空气流中干燥到质量恒定。根据煤样的质量损失计算出水分的质量分数。

- 3.2.2 仪器、设备
- 3.2.2.1 鼓风干燥箱:带有自动控温装置,能保持温度在105~110℃范围内。
- 3.2.2.2 玻璃称量瓶:同3.1.3.2。
- 3.2.2.3 干燥器:同3.1.3.3。
- 3.2.2.4 分析天平:同3.1.3.6。
- 3.2.3 分析步骤
- 3.2.3.1 在预先干燥并已称量过的称量瓶内称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样(1±0.1)g,称准至 0.000 2 g,平摊在称量瓶中。
- 3.2.3.2 打开称量瓶盖,放入预先鼓风并已加热到 105~110℃的干燥箱(3.2.2.1)中。在一直鼓风的条件下,烟煤干燥 1 h,无烟煤干燥 1~1.5 h。

注:预先鼓风是为了使温度均匀。将装有煤样的称量瓶放入干燥箱前3~5 min 就开始鼓风。

- 3.2.3.3 从干燥箱中取出称量瓶,立即盖上盖,放入干燥器中冷却至室温(约20 min)后称量。
- 3.2.3.4 进行检查性干燥,每次30 min,直到连续两次干燥煤样的质量减少不超过0.0010g或质量增加时为止。在后一种情况下,采用质量增加前一次的质量为计算依据。水分在2.00%以下时,不必进行检查性干燥。

#### 3.3 结果的计算

空气干燥煤样的水分按式(1)计算:

式中:

Mad 一 空气干燥煤样的水分,单位为百分数(%);

m——称取的空气干燥煤样的质量,单位为克(g);

m1——煤样干燥后失去的质量,单位为克(g)。

#### 3.4 水分测定的精密度

水分测定的重复性如表 1 规定:

表〔

水分(Mad)/%	重复性限/%
< 5.00	0.20
5.00~10.00	0.30
>10.00	0.40

#### 4 灰分的测定

本标准包括两种测定煤中灰分的方法——缓慢灰化法和快速灰化法。缓慢灰化法为仲裁法。

#### 4.1 缓慢灰化法

#### 4.1.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样,放入马弗炉中,以一定的速度加热到(815±10)℃,灰化并灼烧到质量恒定。以残留物的质量占煤样质量的百分数作为煤样的灰分。

#### 4.1.2 仪器、设备

4.1.2.1 马弗炉:炉膛具有足够的恒温区,能保持温度为(815±10)℃。炉后壁的上部带有直径为(25~30)mm的烟囱,下部离炉膛底(20~30)mm 处有一个插热电偶的小孔,炉门上有一个直径为20 mm 的通气孔。

马弗炉的恒温区应在关闭炉门下测定,并至少每年测定一次。高温计(包括毫伏计和热电偶)至少每年校准一次。

4.1.2.2 灰皿:瓷质,长方形,底长 45 mm,底宽 22 mm,高 14 mm(见图 2)。

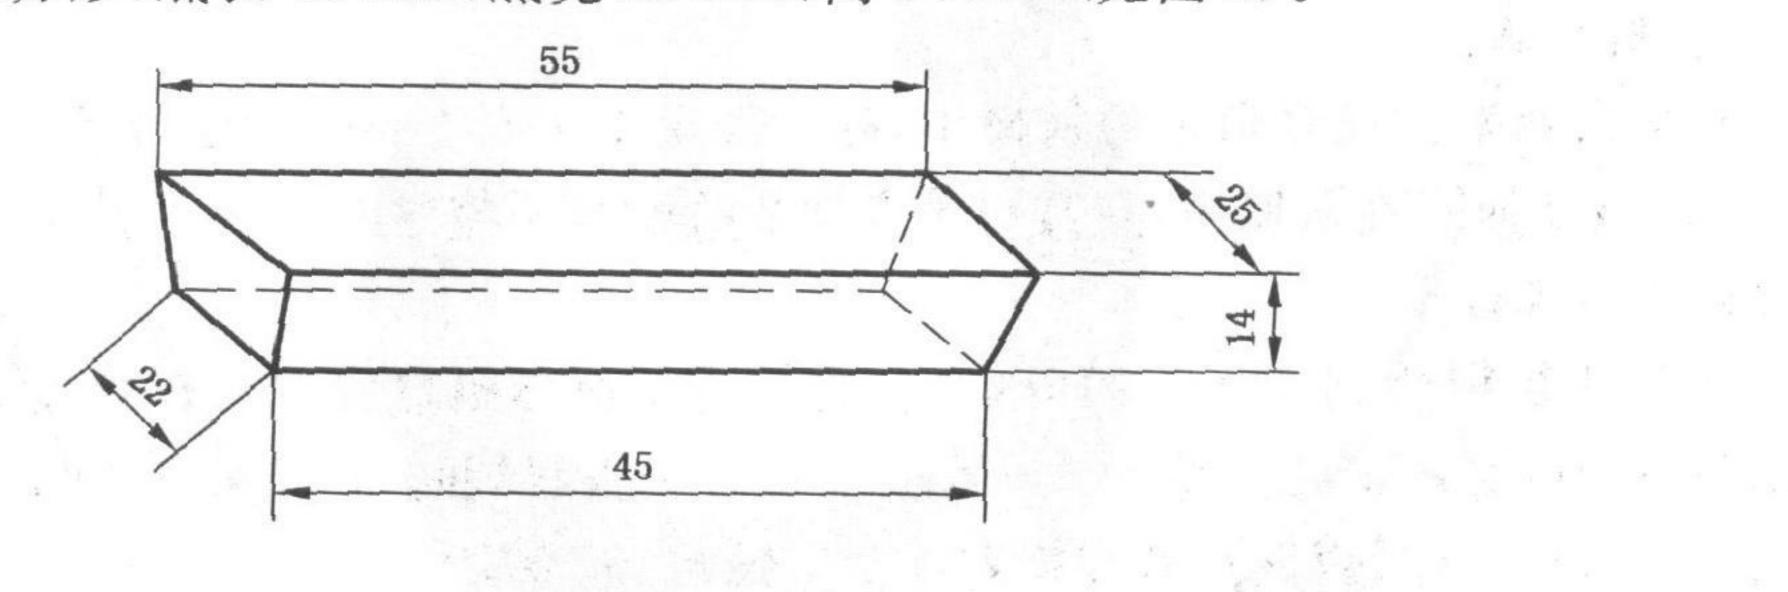


图 2 灰皿

- 4.1.2.3 干燥器:同3.1.3.3。
- 4.1.2.4 分析天平:同3.1.3.6。
- 4.1.2.5 耐热瓷板或石棉板。

#### 4.1.3 分析步骤

4.1.3.1 在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样(1±0.1)g,称准至 0.000 2 g,均匀地摊平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过 0.15 g。

- 4. 1. 3. 2 将灰皿送入炉温不超过 100℃的马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有 15 mm 左右的缝隙。在不少于 30 min 的时间内将炉温缓慢升至 500℃,并在此温度下保持 30 min。继续升温到(815±10)℃,并在此温度下灼烧 1 h。
- 4.1.3.3 从炉中取出灰皿,放在耐热瓷板或石棉板上,在空气中冷却 5 min 左右,移入干燥器中冷却至室温(约 20 min)后称量。
- 4.1.3.4 进行检查性灼烧,每次20 min,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.001 0 g 为止。以最

#### GB/T 212-2001

后一次灼烧后的质量为计算依据。灰分低于15.00%时,不必进行检查性灼烧。

#### 4.2 快速灰化法

本标准包括两种快速灰化法:方法 A 和方法 B。

#### 4.2.1 方法 A

#### 4.2.1.1 方法提要

将装有煤样的灰皿放在预先加热至(815±10)℃的灰分快速测定仪的传送带上,煤样自动送入仪器内完全灰化,然后送出。以残留物的质量占煤样质量的百分数作为煤样的灰分。

4.2.1.2 专用仪器:快速灰分测定仪(见附录 A)

#### 4.2.1.3 分析步骤

- a) 将快速灰分测定仪预先加热至(815±10)℃。
- b) 开动传送带并将其传送速度调节到17 mm/min 左右或其他合适的速度。

注:对于新的灰分快速测定仪,应对不同煤种进行与缓慢灰化法的对比试验、根据对比试验结果及煤的灰化情况,调节传送带的传送速度。

- c) 在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样(0.5±0.01)g,称准至 0.000 2 g,均匀地摊平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过 0.08 g。
  - d) 将盛有煤样的灰皿放在快速灰分测定仪的传送带上,灰皿即自动送入炉中。
- e) 当灰皿从炉内送出时,取下,放在耐热瓷板或石棉板上,在空气中冷却; min 左右,移入干燥器中冷却至室温(约20 min)后称量。

#### 4.2.2 方法

#### 4.2.2.1 方法提要

将装有煤样的灰皿由炉外逐渐送入预先加热至(815±10)℃的马弗炉中灰化并灼烧至质量恒定。以 残留物的质量占煤样质量的百分数作为煤样的灰分。

4.2.2.2 仪器设备:同4.1.2。

#### 4.2.2.3 分析步骤

- a) 在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样(1±0.1)g,称准至 0.000 2 g,均匀地推平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过 0.15 g。将盛有煤样的灰皿预先分排放在耐热瓷板或石棉板上。
- b) 将马弗炉加热到 850℃,打开炉门,将放有灰皿的耐热瓷板或石棉板缓慢地推入马弗炉中,先使第一排灰皿中的煤样灰化。待 5~10 min 后煤样不再冒烟时,以每分钟不大于 2 cm 的速度把其余各排灰皿顺序推入炉内炽热部分(若煤样着火发生爆燃,试验应作废)。
  - c) 关上炉门,在(815±10) C温度下灼烧 40 min。
  - d) 从炉中取出灰皿,放在空气中冷却 5 min 左右,移入干燥器中冷却至室温(约 20 min)后,称量。
- e) 进行检查性灼烧,每次20 min,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010 g 为止。以最后一次灼烧后的质量为计算依据。如遇检查性灼烧时结果不稳定,应改用缓慢灰化法重新测定。灰分低于15.00%时,不必进行检查性灼烧。

#### 4.3 结果的计算

空气干燥煤样的灰分按式(2)计算:

式中:

Aad 一空气干燥煤样的灰分,单位为百分数(%);

m——称取的空气干燥煤样的质量,单位为克(g);

m<sub>1</sub>——灼烧后残留物的质量,单位为克(g)。

#### 4.4 灰分测定的精密度

灰分测定的重复性和再现性如表 2 规定:

表 2

灰分/%	重复性限 $A_{ad}/\%$	再现性临界差 Ad/%
<15.00	0.20	0.30
15.00~30.00	0.30	0.50
>30.00	0.50	0.70


#### 5 挥发分的测定

#### 5.1 方法提要

称取一定量的空气于燥煤样,放在带盖的瓷坩埚中,在(900±10)℃下,隔绝空气加热 7 min。以减少的质量占煤样质量的百分数,减去该煤样的水分含量作为煤样的挥发分。


#### 5.2 仪器、设备

5.2.1 挥发分坩埚、带有配合严密盖的瓷坩埚,形状和尺寸如图 3 所示。坩埚总质量为 15~20 g。

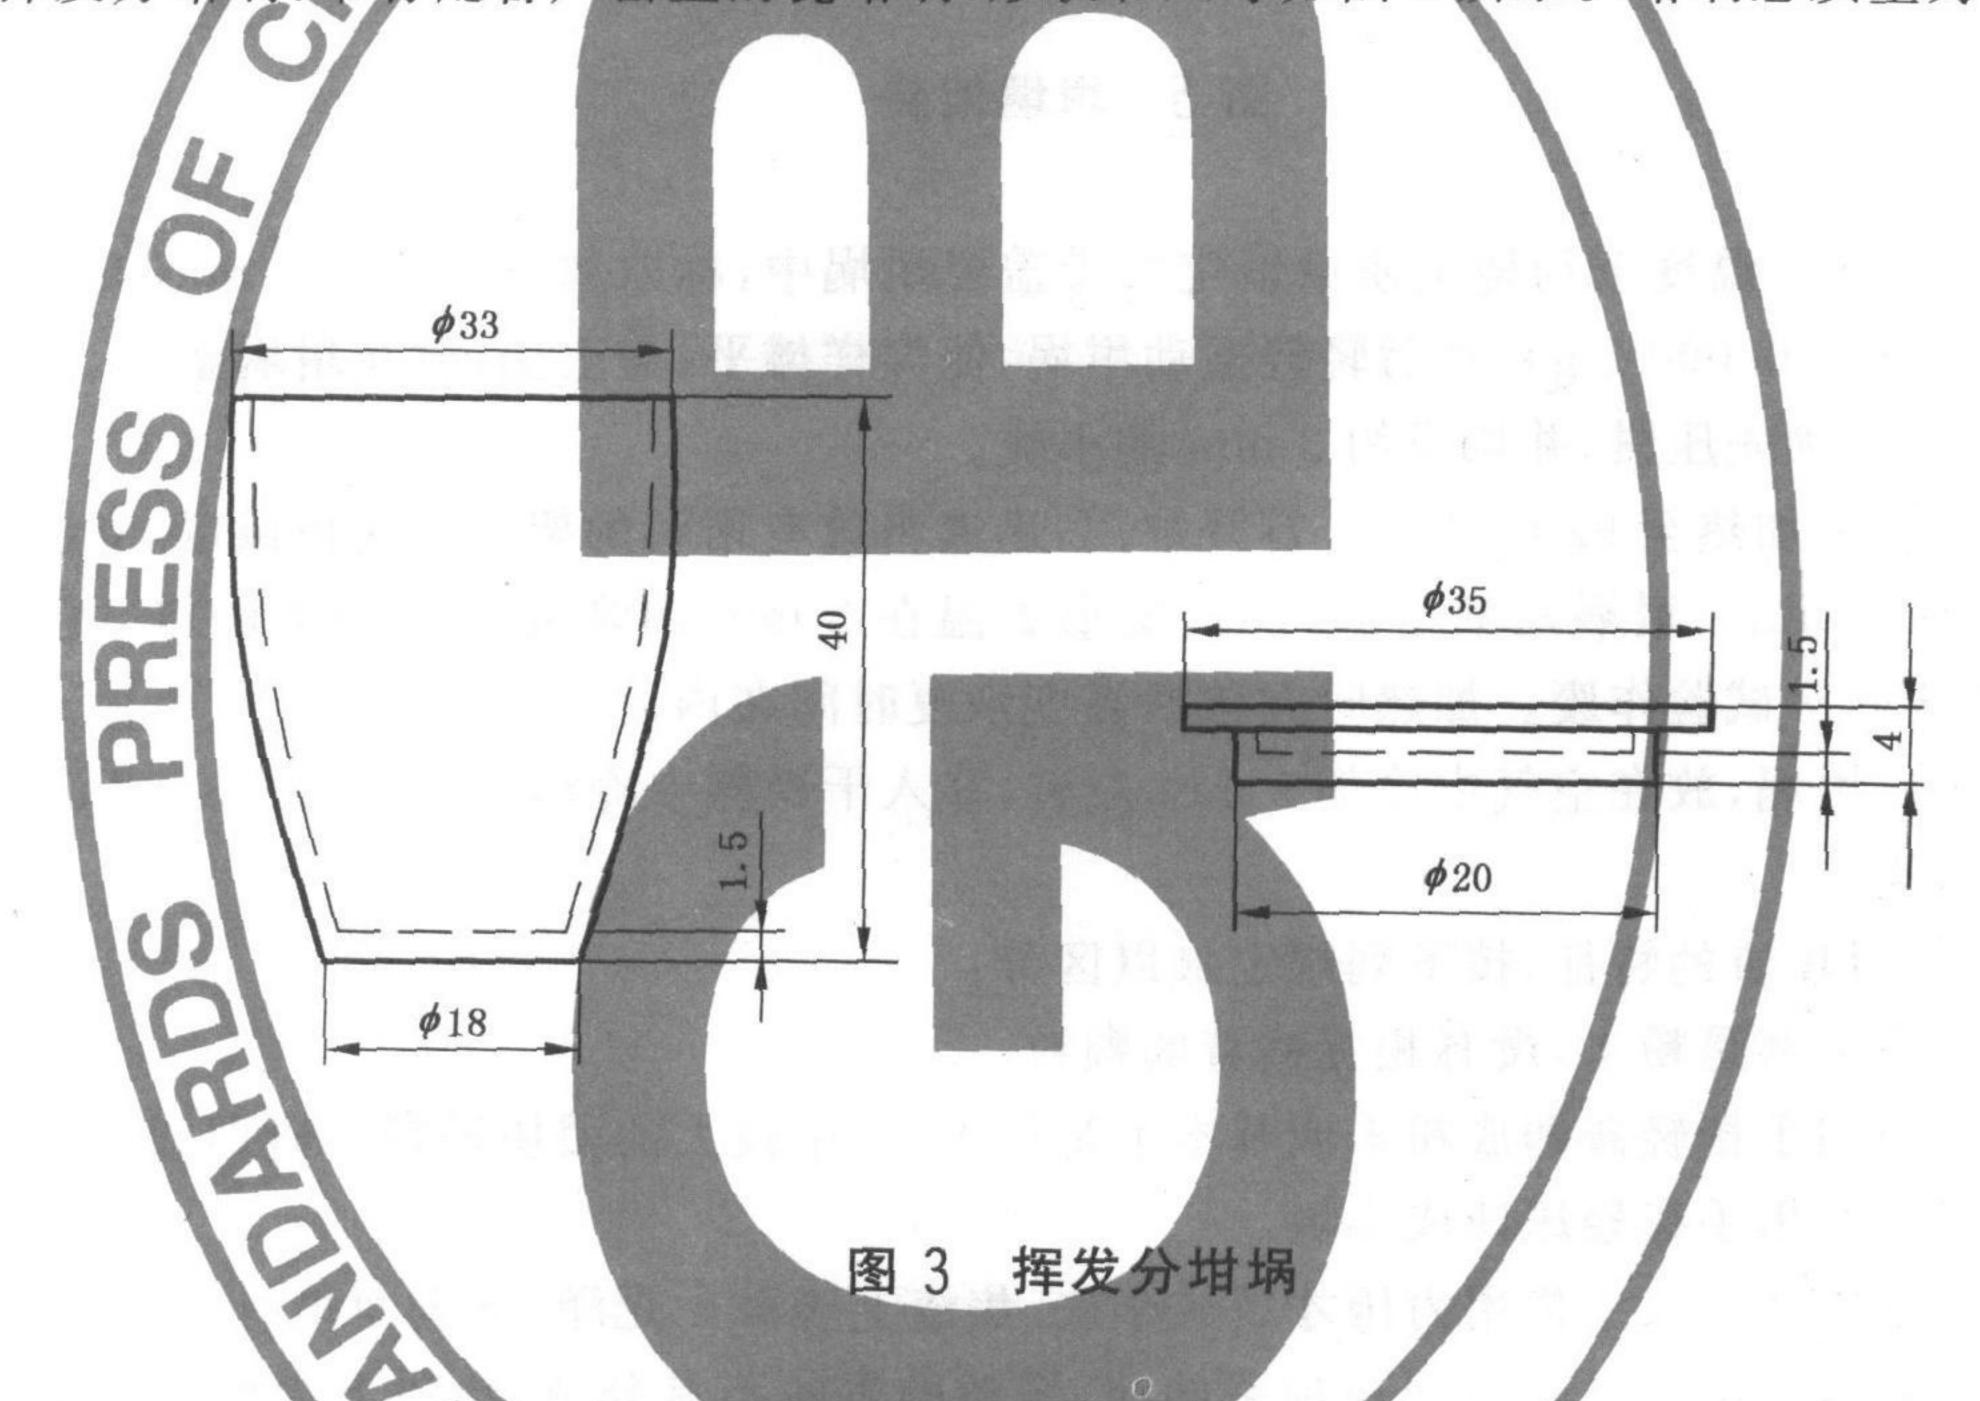


马弗炉的恒温区应在关闭炉门下测定,并至少每年测定一次。高温计(包括毫伏计和热电偶)至少每年校准一次。

- 5.2.3 坩埚架:用镍铬丝或其他耐热金属丝制成。其规格尺寸以能使所有的坩埚都在马弗炉恒温区内,并且坩埚底部紧邻热电偶热接点上方(见图 4)。
- 5.2.4 坩埚架夹(见图 5)。
- 5.2.5 干燥器:同3.1.3.3。
- 5.2.6 分析天平;同 3.1.3.6。
- 5.2.7 压饼机:螺旋式或杠杆式压饼机,能压制直径约10 mm的煤饼。
- 5.2.8 秒表。

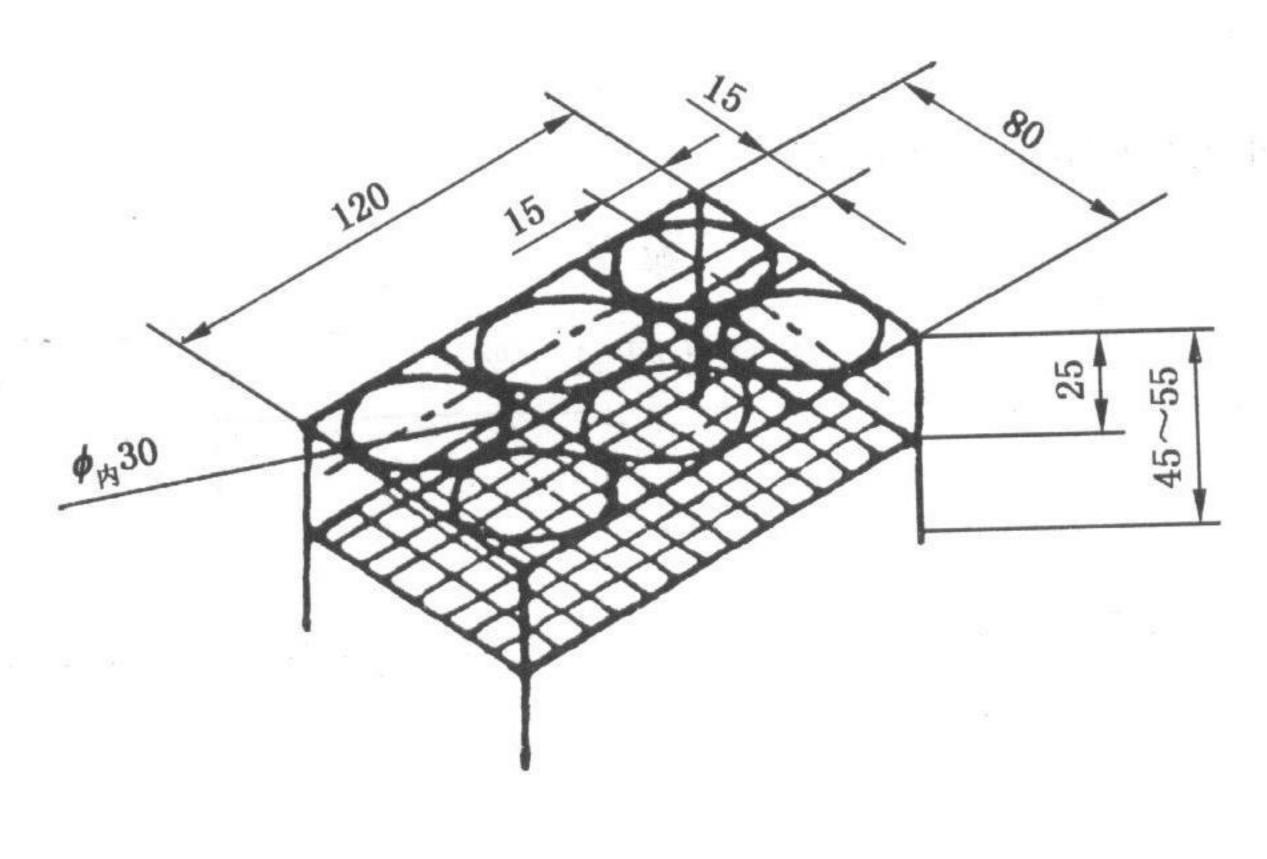

坩埚架

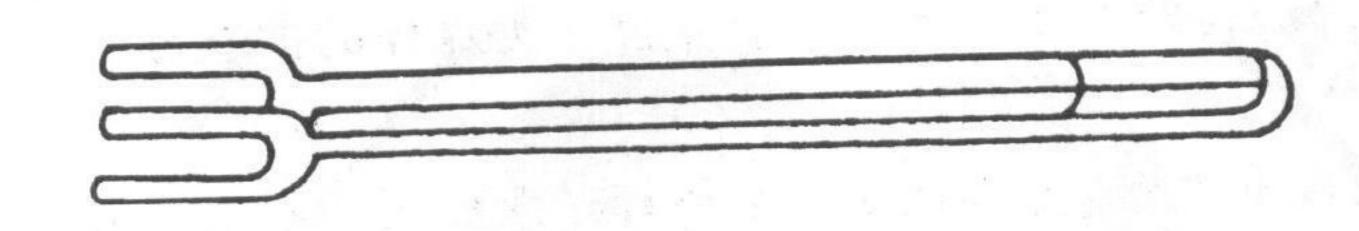

坩埚架夹

#### 分析步骤

在预先于900℃温度下灼烧至质量恒定的带盖瓷坩埚中,称取粒度小于0.2 mm的空气干燥煤 样(1±0.01)g(称准至0.0002g),然后轻轻振动坩埚,使煤样摊平,盖上盖,放在坩埚架上。

褐煤和长焰煤应预先压饼,并切成约3 mm的小块。

- 5.3.2 将马弗炉预先加热至920℃左右。打开炉门,迅速将放有坩埚的架子送入恒温区,立即关上炉门 并计时,准确加热 7 min。坩埚及架子放入后,要求炉温在 3 min 内恢复至(900±10)℃,此后保持在 (900±10)℃,否则此次试验作废。加热时间包括温度恢复时间在内。
- 5.3.3 从炉中取出坩埚,放在空气中冷却 5 min 左右,移入干燥器中冷却至室温(约 20 min)后称量。

## 焦渣特征分类

测定挥发分所得焦渣的特征,按下列规定加以区分:

- 粉状——全部是粉末,没有相互粘着的颗粒。
- 粘着——用手指轻碰即成粉未或基本上是粉末,其中较大的团块轻轻一碰即成粉未。
- 弱粘结——用手指轻压即成小块。
- 不熔融粘结——以手指用力压才裂成小块,焦渣上表面无光泽,下表面稍有银白色光泽。
- 不膨胀熔融粘结——焦渣形成扁平的块,煤粒的界线不易分清,焦渣上表面有明显银白色金 属光泽,下表面银白色光泽更明显。
- (6) 微膨胀熔融粘结——用手指压不碎,焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽,但焦渣表面具有 较小的膨胀泡(或小气泡)。
  - 膨胀熔融粘结——焦渣上、下表面有银白色金属光泽,明显膨胀,但高度不超过15 mm。
  - 强膨胀熔融粘结——焦渣上、下表面有银白色金属光泽,焦渣高度大于15 mm。

为了简便起见,通常用上列序号作为各种焦渣特征的代号。

## 5.5 结果的计算

空气干燥煤样的挥发分按式(3)计算:

式中:

Vad 一空气干燥煤样的挥发分,单位为百分数(%);

m——空气干燥煤样的质量,单位为克(g);

m<sub>1</sub>——煤样加热后减少的质量,单位为克(g);

 $M_{\text{ad}}$ ——空气干燥煤样的水分,单位为百分数(%)。

#### 5.6 挥发分测定的精密度

挥发分测定的重复性和再现性如表 3 规定:

表 3

挥发分/%	重复性限 V <sub>ad</sub> /%	再现性临界差 Va/%
<20.00	0.30	0.50
20.00~40.00	0.50	1.00
>40.00	0.80	1.50

#### 6 固定碳的计算

空气干燥基固定碳按式(4)计算:

式中:

FCad-空气干燥基固定碳,单位为百分数(%);

 $M_{\text{ad}}$ ——空气干燥煤样的水分,单位为百分数(%);

 $A_{ad}$  一空气干燥煤样的灰分,单位为百分数(%);

 $V_{ad}$ ——空气干燥煤样的挥发分,单位为百分数(%)。

#### 7 空气干燥基挥发分换算成干燥无灰基挥发分及干燥无矿物质基挥发分

#### 7.1 干燥无灰基挥发分

$$V_{\text{daf}} = \frac{V_{\text{ad}}}{100 - M_{\text{ad}} - A_{\text{ad}}} \times 100 \qquad \dots (5)$$

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳质量分数为2%~12%时,则:

$$V_{\text{daf}} = \frac{V_{\text{ad}} - (\text{CO}_2)_{\text{ad}}}{100 - M_{\text{ad}} - A_{\text{ad}}} \times 100 \qquad \dots (6)$$

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳质量分数大于12%时,则

$$V_{\text{daf}} = \frac{V_{\text{ad}} - [(\text{CO}_2)_{\text{ad}} - (\text{CO}_2)_{\text{ad}(\underline{\#}\underline{\#})}]}{100 - M_{\text{ad}} - A_{\text{ad}}} \times 100 \qquad (7)$$

式中:

 $V_{daf}$  一一干燥无灰基挥发分,单位为百分数(%);

(CO<sub>2</sub>)<sub>ad(焦渣)</sub>—— 空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳的质量分数(按 GB/T 218 测定),单位为百分数(%); (CO<sub>2</sub>)<sub>ad(焦渣)</sub>—— 焦渣中二氧化碳对煤样量的质量分数,单位为百分数(%)。

#### 7.2 干燥无矿物质基挥发分

$$V_{\rm dmmf} = \frac{V_{\rm ad}}{100 - (M_{\rm ad} + MM_{\rm ad})} \times 100 \qquad \dots (8)$$

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳质量分数为2%~12%时,则:

$$V_{\rm dmmf} = \frac{V_{\rm ad} - (CO_2)_{\rm ad}}{100 - (M_{\rm ad} + MM_{\rm ad})} \times 100 \qquad \dots (9)$$

#### GB/T 212-2001

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳质量分数大于12%时,则

$$V_{\text{dmmf}} = \frac{V_{\text{ad}} - [(\text{CO}_2)_{\text{ad}} - (\text{CO}_2)_{\text{ad}} (\text{£}^{\frac{1}{2}})]}{100 - (M_{\text{ad}} + \text{MM}_{\text{ad}})} \times 100 \quad \dots (10)$$


式中:

V<sub>dmmf</sub> ——干燥无矿物质基挥发分,单位为百分数(%);

MM<sub>ad</sub>——空气干燥基煤样的矿物质质量分数(按 GB/T 7560 测定),单位为百分数(%)。

# 附录 A (规范性) (规范性) (规范性) (规范性) (规定) (规定) (规定) (现定)

- A.1 图 A1 是一种比较适宜的快速灰分测定仪。它由马蹄形管式电炉、传送带和控制仪三部分组成,各部分结果如下:
- a) 马蹄形管式电炉:炉膛长约 700 mm,底宽约 75 mm,高约 45 mm,两端敞口,轴向倾斜度为 5° 左右,其恒温带要求: (815±10) C部分长约 140 mm,750~825 C部分长约 270 mm,出口端温度不高于 100 C。
- b) 链式自动传送装置(简称传送带):用耐高温金属制成,传送速度可调。在1000°C下不变形,不掉皮。
- c) 控制仪:主要包括温度控制装置和传送带传送速度控制装置。温度控制装置能将炉温自动控制在(815±10) C;传送带传送速度控制装置能将传送速度控制在 15~50 mm/min 之间。
- A.2 凡能达到以下要求的其他形式的灰分快速测定仪都可使用:
  - a) 高温炉能加热至(815±10)C并具有足够长的恒温带;
  - b) 炉内有足够的空气供煤样燃烧;
  - c) 煤样在炉内有足够长的停留时间,以保证灰化完全;
  - d) 能避免或最大限度地减少煤中硫氧化生成的硫氧化物与碳酸盐分解生成的氧化钙接触。

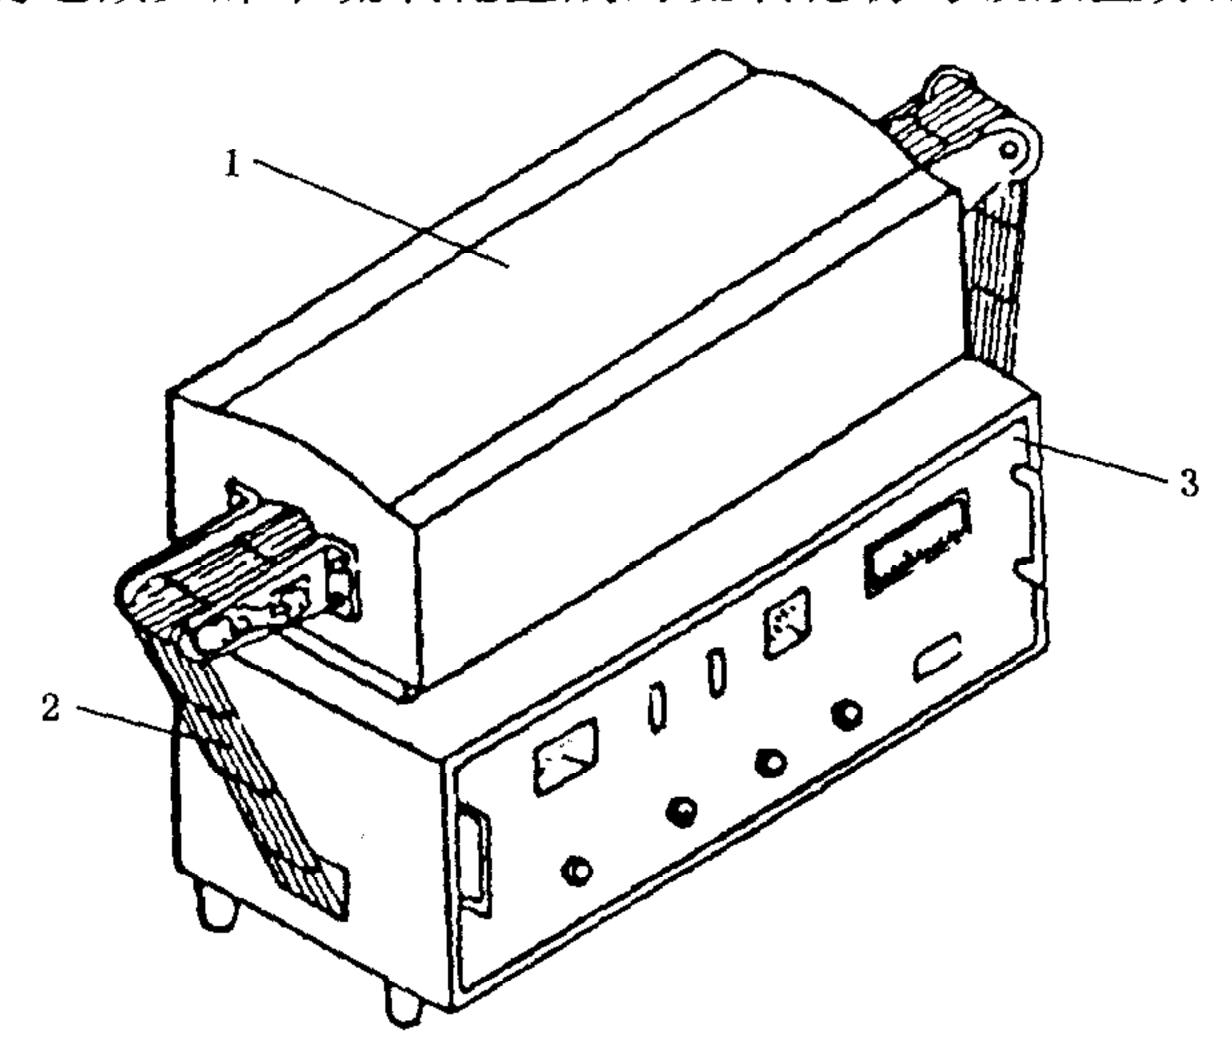

1一管式电炉;2一传送带;3一控制仪图 A1 快速灰分测定仪

# 中华人民共和国法外国外国外的工业分析方法

GB/T 212-2001

中国标准出版社出版 北京复兴门外三里河北街 16号 邮政编码:100045

电话:68523946 68517548中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字 2002 年 7 月第一版 2003 年 12 月第八次印刷 印数 5 551-6 550

X

书号:155066 • 1-18509 定价 12.00 元 网址 www.bzebs.com

科目 608-667

版权专有 侵权必究 举报电话:(010)68533533



GB/T 212-2001