


随动热态轻击、前侧送丝与退位时序


HJ-009

根道/盖面使用独立Z高度；轻击跟随已凝固焊道，停弧后快速扫尾

两剖面叠加示意，枪—锤周向错开

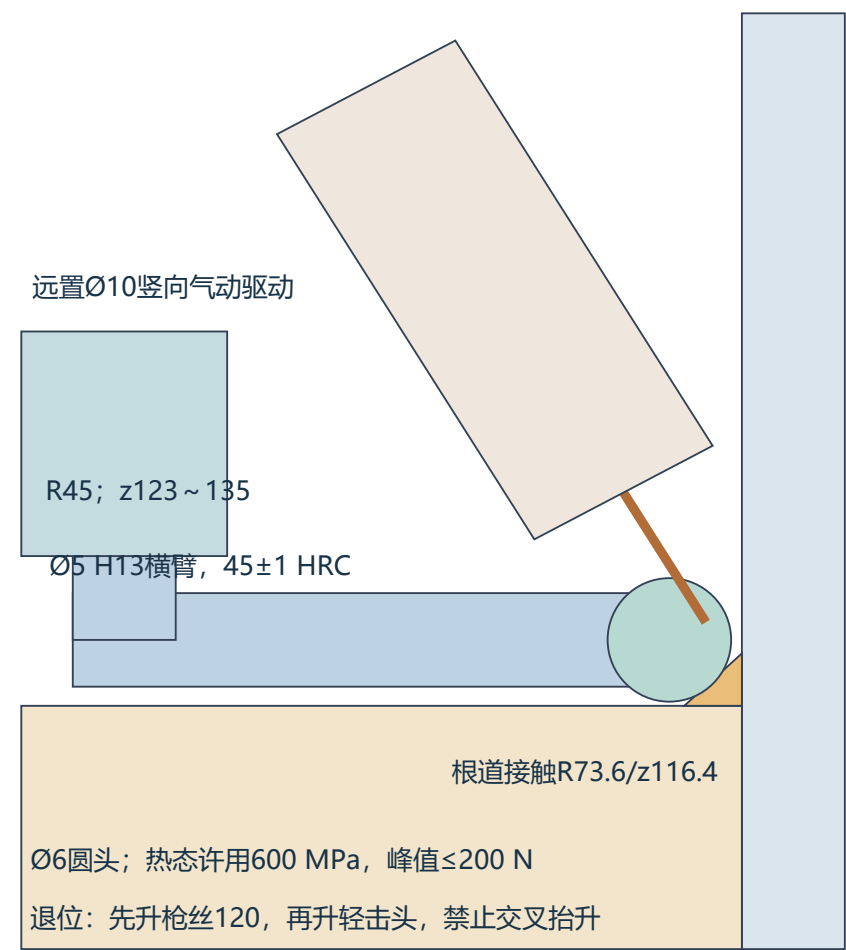

俯视运动与段尾覆盖 (NTS)

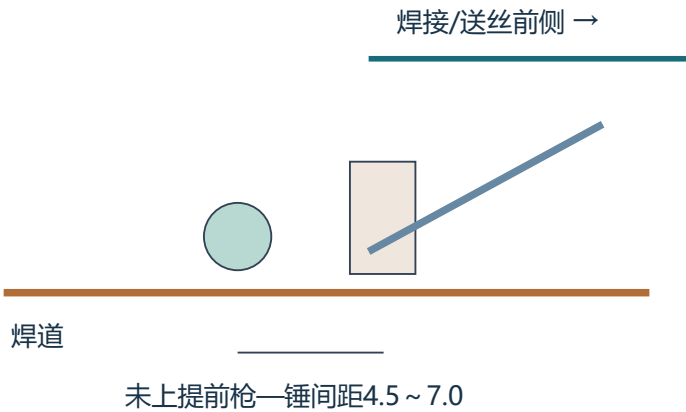

根道枪74.5/117.3；丝73.2/116.0
盖面枪74.0/118.0；丝72.7/116.7
丝沿(-0.35,+0.93,+0.11225)延伸15后转竖直
100 Hz；实测接触宽 ≥ 0.72 ，压痕深 ≤ 0.05
扫尾 $\leq 18\text{ mm/s}$ 、 $\leq 300\text{ mm/s}^2$ ，搭接 $\geq 75\%$
表面 $400\sim 500^\circ\text{C}$ ；测温/指令总延迟 $\leq 20\text{ ms}$
停弧0.20 s内枪丝升40，轻击轴继续扫尾
气压0.2~0.4 MPa；驱动行程 ≤ 2 ，力另校准
段两端各0.5及QT/焊趾/熔合线不施击
坐标为热态R/z；枪/丝/锤各落点误差 ≤ 0.05

工艺设计图·单位mm·未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：H13 / 气动驱动 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------