

M.Gourmelon
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE

Le 10/01/2024
A ST-NAZAIRE

Object : Résultat de notre étude immobilier avant-vente du logement de fonction A.016 de l'IUT DE ST NAZAIRE (SITE HEINLEX)

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis pour donner suite à la réalisation d'une prestation sur le bien désigné ci-dessous :

Désignation du propriétaire

Nom / Société : **NANTES UNIVERSITE - IUT DE SAINT NAZAIRE**
Adresse : **58 RUE MICHEL ANGE**
CP : **44600**
Ville : **ST NAZAIRE (France)**
Tel : **02.40.17.81.59**
Mail : **iut.sn@univ-nantes.fr**

Désignation du ou des bâtiments

Adresse : **58 RUE MICHEL ANGE**
Code Postal : ... **44600**
Ville : **ST NAZAIRE (France)**
Département : **Loire-Atlantique**
Précision : **Bat. A0.16; Esc. 1; Etage 3; Porte Face**
Section cadastrale DO, Parcelle(s) n°
0891

Objet de la mission :

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Constat amiante avant-vente | ☒ Métrage (Loi Carrez) | ☒ Etat des Installations électriques |
| ☒ Etat relatif à la présence de termites | ☐ Métrage (Loi Boutin) | ☐ Diagnostic Technique (DTG) |
| ☐ Etat parasitaire | ☒ Exposition au plomb (CREP) | ☒ Diagnostic performance énergétique |
| ☒ Etat des Risques naturels | ☐ Exposition au plomb (DRIPP) | ☐ Ascenseur |
| ☒ Etat des lieux | ☐ Diag Assainissement | ☒ Diag ventilation |
| ☐ Infiltrométrie | ☒ Etat des Installations gaz | |
| ☒ Pathologie (clos/couvert) | ☒ Sécurité Incendie | |

Il est rappelé que des études non réalisées dans ce contrat peuvent le compléter et demandée lors de la vente.

Chacun des diagnostics peut avoir une date d'expiration (prendre connaissance au début de chaque diagnostic)

Un droit de réserve est posé sur l'éventuelle présence de mэрule, termite, amiante ainsi que plomb (doit être obligatoirement effectué avant travaux non sur l'avant-vente (permis de construire après 1949))

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. En vous remerciant pour votre confiance, recevez, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Noel Yanis

Ordre de mission

Objet de la mission :

☒ Constat amiante avant-vente	☒ Métrage (Loi Carrez)	☒ Etat des Installations électriques
☒ Etat relatif à la présence de termites	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (DTG)
☐ Etat parasitaire	☒ Exposition au plomb (CREP)	☒ Diagnostic performance énergétique
☒ Etat des Risques naturels	☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Ascenseur
☒ Etat des lieux	☐ Diag Assainissement	☒ Diag ventilation
☐ Infiltrométrie	☒ Etat des Installations gaz	
☒ Pathologie (clos/couvert)	☒ Sécurité Incendie	

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Type : **Propriétaire**
 Nom / Société : **NANTES UNIVERSITE - IUT DE SAINT NAZAIRE - M. Fedele-Benoit**
 Adresse : **58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE (France)**
 Téléphone : **02.40.17.81.59**
 Mail : **iut.sn@univ-nantes.fr**

Désignation du propriétaire

Nom / Société : **NANTES UNIVERSITE - IUT DE SAINT NAZAIRE**
 Adresse : **58 RUE MICHEL ANGE**
 CP : **44600**
 Ville : **ST NAZAIRE (France)**
 Tel : **02.40.17.81.59**
 Mail : **iut.sn@univ-nantes.fr**

Désignation du ou des bâtiments

Adresse : **58 RUE MICHEL ANGE**
 Code Postal : ... **44600**
 Ville : **ST NAZAIRE (France)**
 Département : .. **Loire-Atlantique**
 Précision : **Bat. A0.16; Esc. 1; Etage 3; Porte Face**


Locataire

Nom / Société : **NANTES UNIVERSITE - IUT DE SAINT NAZAIRE (Bouygues Batimen(bureau))**

Mission

Personne agréée au diagnostic : **NOEL YANIS**
 Type de bien à expertiser : **Habitation (partie privative d'immeuble)**
 Catégorie du bien : **Résidentiel**
 Date du permis de construire : **1972**
 Section cadastrale : **Section cadastrale Section cadastrale DO, Parcelle(s) n° 0891**
 Lots rattachés : ☒ Cave : , ☐ Garage , ☐ Terrain , ☒ Autre : Vide-Ordures
 Périmètre de repérage : **Diagnostic effectué dans les parties communes (escaliers/cave/hall) et l'appartement à l'étage 3 ainsi que extérieur**
 Autres informations : **111,31m²**
 Remise des clés : **A récupérer à l'adresse suivante : secrétariat du département génie civil**
 Date et heure de la visite : **14/11/2023 ET 13,14/12/2023 durée approximative 02 h 00**

Précisions : **Logement collectif de 4 niveaux avec 4 appartements. Il se compose d'un bloc principal mesurant environ 11.32 x 13.12 x 11.67m (visité) et un second sur 2 niveaux faisant 7.2 x 5.05 x 5.47m (non visité)**

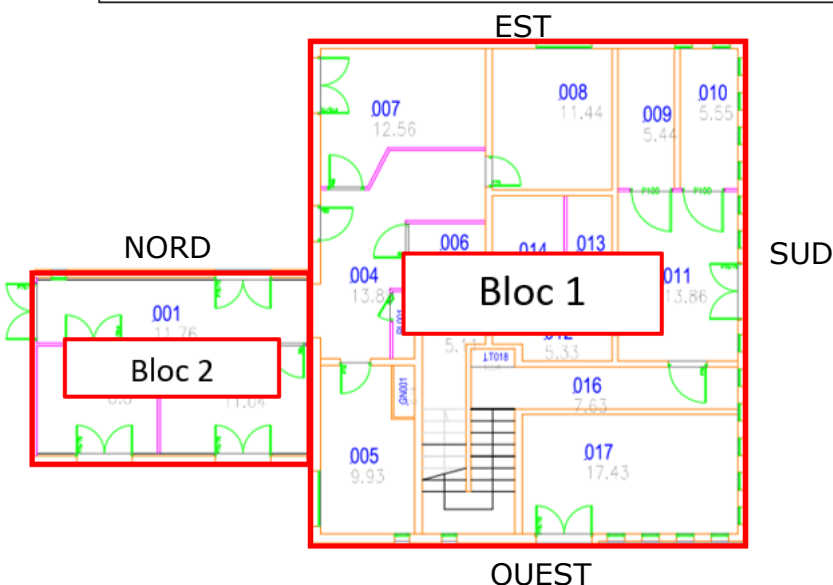

Conclusion



CONCLUSION ETAT DE SURFACE

Surface certifiée en application de la « Loi Carrez » : **105,96m²**



CONCLUSION DPE

Frais annuels d'énergie :

Entre 4 220 € et 5 770 €

Etiquette consommation énergétique :

G

Etiquette émissions de gaz à effet de serre :

C

Rappel : La durée de validité du rapport est de 10 ans (la date de référence est la date de la visite)



CONCLUSION ELECTRICITE

- ☐ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- ☒ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Rappel : La durée de validité du rapport est de 3 ans pour la vente, 6 ans pour la location



CONCLUSION AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Produit ou matériau contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur :

- Amiante ciment [liste B] (Salle de bain, Cuisine)
- Colle amiantée pour revêtement du sol (Visible entrée cuisine) [liste B] (Hall, Couloir principal, Chambre 308/309)
Possible pour les autres revêtements stratifiés
- Descentes d'eaux (conduits amianté) [liste B] (Toilette)
- Vide-ordure (conduit amianté) [liste B] (Cuisine)



CONCLUSION TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites

Rappel : La durée de validité du rapport est de 6 mois (la date de référence est la date de la visite)



CONCLUSION VENTILATION

Des modifications sont à prévoir mais privilégier une isolation thermique avant toutes modification sur le système de ventilation.

COMPLEMENTAIRE INCENDIE

Recommandation de modifications à prévoir :



- Depuis 1989 des normes de sécurités incendie sont mises en place. Une trappe de désenfumage doit être installer à la place du landerneau. Elle doit pouvoir être déclencher depuis le RDC, ainsi que des détecteurs de fumées
- Des portes coupe-feu avec fermeture automatique doivent être installe dans les parties communes.
- Des attentions particulières sont à mettre en place dans le local poubelle et local ménage qui sont des lieux a fort risque d'incendie.



Rapport de l'état du bien

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département..... Loire-Atlantique Adresse..... 58 RUE MICHEL ANGE Ville..... 44600 ST-NAZAIRE Précision..... Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse..... ,

Résultat de l'état général du bien

Appartement correct et correspondance de son âge cependant signe d'humidité a plusieurs reprises dans les pièces humides. Des travaux sont à prévoir se référer aux différents diagnostics effectuées.

Visite effectuée le 14/11/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 20/12/2023 par YANIS NOEL





Composition principale du bâtiment

Informations transmises par le donneur d'ordre :

Elément	Description
Façades extérieur	Préfabriquées : Parement béton 6 cm/isolant polystyrène 6 cm/béton armé 13 cm
	Revêtement : Enduit (blanc)
Refend intérieur	Préfabriquées : Béton armé 18 cm
Plancher	Dalle préfabriquées 15cm
Charpente	/
Couverture	Toiture terrasse étanchéité bitumineuse (suspicion amiante)
Cloisons	Préfabriquées : béton armé 10cm Ou placo
Ouvertures extérieurs	Doubles vitrages pour les appartements/ Ouvertures en simple pour la porte d'entrée de l'immeuble

Informations complémentaires du diagnostiqueur :




Cage ascenseur (2eme-3eme étage) : Observation de fissures dans les parties communes. La forme de la fissure sur l'image ci-contre nous informe sur la réelle composition du mur en brique ou BBM.

Etat des pièces

Hall d'entrée 301	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint blanc	Très bon	
Sol	Dalle PVC (colle amiante)	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	/	/	
Porte 1 (entrée)	Bois	Mauvais (traces d'usures)	
Porte 2 (couloir)	Bois/Vitrage	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (mais vétuste)	



Séjour 302	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint (blanc)	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte (Séjour)	Bois/Vitrage (Double)	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Très mauvais (Vétuste et mal installé)	

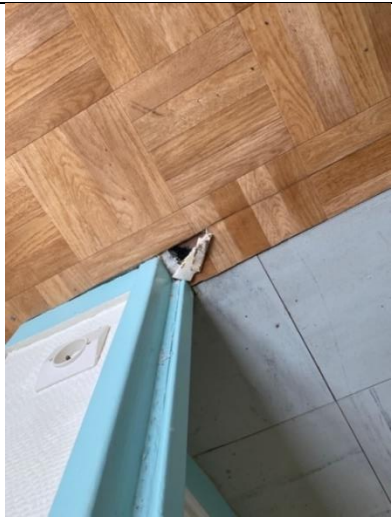Chambre 304	Type	Etat	Photo
Mur	Peinture blanc	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Mauvais Décollement du revêtement entrée gauche de la pièce, manque de barre de seuil	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte	Bois (Simple)	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (mais Vétuste)	



Chambre 305	Type	Etat	Photo
Mur	Papier Paint (vert, blanc, motif)	Mauvais	
Sol	PVC (Lino)	Mauvais Trous apparent	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte	Bois (Simple)	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (mais Vétuste)	



Chambre 306	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint (blanc)	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Très mauvais Déchirée (entrée de pièce)	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	

SDB 307	Type	Etat	Photo
Mur	Peinture (blanc) et carrelage	Très bon	
Sol	Carrelage	Très bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	/	/	/
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	



Chambre 308	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint (blanc), Carrelage au niveau du petit évier	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	

Chambre 309	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint (blanc)	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	PVC double vitrage	Très bon	
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	
Garde-corps fenêtre	Métal	Très mauvais état ! danger de chute !	




Cuisine 310	Type	Etat	Photo
Mur	Papier Paint (blanc, motifs), carrelage	Bon	
Sol	Carrelage	Bon	
Plafond	Peinture (blanc)	Très mauvais Effritement de la peinture	
Vitrage/Volets		Fenêtre dégradé difficile à refermer	
Porte	Bois/vitrage	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	



WC 311	Type	Etat	Photo
Mur	Crépit	Très mauvais Effritement	
Sol	Carrelage	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très mauvais Effritement	
Vitrage/Volets	/	/	/
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	

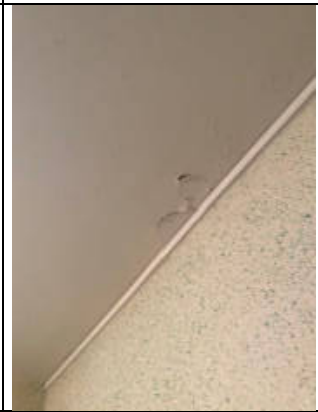

SDB 312	Type	Etat	Photo
Mur	Crépit Carrelage	Crépit : Très mauvais Effritement/Fissures/Traces d'enduit de rebouchage Carrelage : Très bon	
Sol	Carrelage	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très mauvais Effritement	
Vitrage/Volets	/	/	
Porte	Bois	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Mauvais (Mais Vétuste)	



Couloir 313	Type	Etat	Photo
Mur	Papier peint (blanc)	Très bon	
Sol	PVC (Lino)	Bon	
Plafond	Peinture sur plâtre (Blanc)	Très bon	
Vitrage/Volets	/	/	
Porte	Bois/Vitrage	Bon	
Eclairage/interrupteur	Plastique	Très mauvais (Vétuste/fils apparent)	
Prises électriques	Plastique	Bon (Mais Vétuste)	

Certificat de superficie de la partie privative

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative du bien, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département..... Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE
Désignation de l'opérateur de diagnostic	
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,	
Superficie privative en m² du lot	

Surface loi Carrez totale : 105,96m²

Visite effectuée le 14/11/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 14/11/2023 par YANIS NOEL






Résultat du repérage

Date du repérage : **14/12/2023**

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

- Plan de l'appartement :

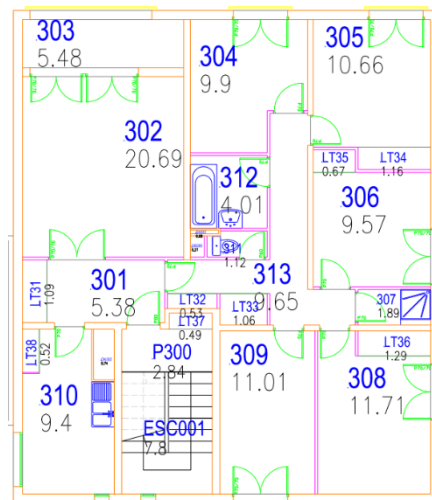

Accompagnateur :

M. Gourmelon

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens **Loi Carrez** :

Les présents placards sont tous situés au même niveau que celui des pièces, ils sont donc comptabilisés.

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Motif de non prise en compte
3ème EA0.16 - Esc001	0	7,8	Pièce dont la fonction l'exclut de la surface carrez
3ème EA0.16 - Palier 300	0	2,84	Pièce dont la fonction l'exclut de la surface carrez
- 3ème EA0.16 - Palier 300 LT37	0	0,49	Pièce dont la fonction l'exclut de la surface carrez
3ème EA0.16 - Hall 301	5,38	5,38	
- 3ème EA0.16 - Hall LT31	1,09	1,09	
3ème EA0.16 - Séjour 302	20,69	20,69	
3ème EA0.16 - Loggia 303	0	5,48	Pièce dont la fonction l'exclut de la surface carrez
3ème EA0.16 - Chambre 304	9,9	9,9	
3ème EA0.16 - Chambre 305	10,66	10,66	
- 3ème EA0.16 - Chambre 305 LT34	1,16	1,16	
3ème EA0.16 - Chambre 306	9,57	9,57	
- 3ème EA0.16 - Chambre 306 LT35	0,67	0,67	
3ème EA0.16 - Salle de Bain 307	1,89	1,89	
3ème EA0.16 - Chambre 308	11,71	11,71	
- 3ème EA0.16 - Chambre 308 LT36	1,29	1,29	
3ème EA0.16 - Chambre 309	11,01	11,01	
3ème EA0.16 - Cuisine 310	9,4	9,4	
- 3ème EA0.16 - Cuisine LT38	0,52	0,52	
3ème EA0.16 - Wc 311	1,12	1,12	
3ème EA0.16 - Salle de Bain 312	4,01	4,01	
3ème EA0.16 - Couloir 313	9,65	9,65	
- 3ème EA0.16 - Couloir LT32	0,52	0,52	
- 3ème EA0.16 - Couloir LT33	1,06	1,06	

Surface loi Carrez totale : 105,96 m²

Rapport de Diagnostic de Performance Energetique

Rapport de mission de repérage de l'état de l'installation intérieure électrique de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département..... Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face Surface habitable 105,96 m² Année de construction 1972	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE


Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse

Résultat du repérage


Dans le cadre de la mission du présent rapport, j'ai pu tirer les conclusions suivantes :

Frais annuels d'énergie estimée : Entre **4 220 €** et **5 770 €** par an

Etiquette consommation énergétique :

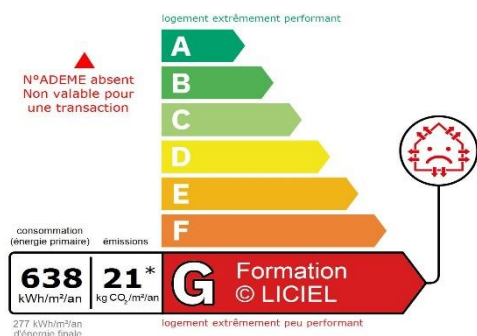

Etiquette émissions de gaz à effet de serre :

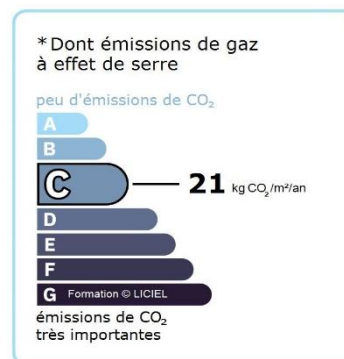

Pour le moment le logement n'est donc pas louable au vu de son étiquette de consommation énergétique.

Durée de validité du rapport : 10 ans, rapport valide jusqu'au 12/12/2033

Visite effectuée le 13/12/2023

Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le jeudi 14/12/2023 par YANIS NOEL



Contenu du diagnostic et justificatifs

Descriptif du logement et de ses équipements (résultat de la visite sur place)

Enveloppe

Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Mur 1 Nord	Surface du mur	28,48 m ²	Mur 2 Ouest	Surface du mur	17,93 m ²	Mur 3 Ouest	Surface du mur	24,58 m ²
	Type de local adjacent	L'extérieur		Type de local adjacent	L'extérieur		Type de local adjacent	Des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
	Matériau mur	Mur sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)		Matériau mur	Mur sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)		Surface Aiu	26.42 m ²
	Epaisseur mur	≥ 25 cm		Epaisseur mur	≥ 25 cm		Etat isolation des parois Aiu	Non isolé
	Isolation	Oui		Isolation	Oui		Surface Aue	5.71 m ²
Mur 4 Sud	Surface du mur	24,08 m ²	Mur 5 Est	Surface du mur	14,85 m ²		Etat isolation des parois Aue	Non isolé
	Type de local adjacent	L'extérieur		Type de local adjacent	L'extérieur		Matériau mur	Mur en béton banché
	Matériau mur	Mur sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)		Matériau mur	Mur sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)		Epaisseur mur	≤ 20 cm
	Epaisseur mur	≥ 25 cm		Epaisseur mur	≥ 25 cm		Isolation	Non
	Isolation	Oui		Isolation	Oui			

Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Plancher	Surface de plancher bas	105,96 m ²	Plafond	Surface de plancher haut	105,96 m ²
	Type de local adjacent	Un local chauffé		Type de local adjacent	L'extérieur (terrasse)
	Type de pb	Dalle béton		Type de ph	Plafond structure inconnu (sous terrasse)
	Isolation : oui / non / inconnue	Non		Isolation	Non

Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Porte	Surface de porte	1,84 m ²
	Placement	Mur 3 Ouest
	Type de local adjacent	Des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	26.42 m ²
	Etat isolation des parois Aiu	non isolé
	Surface Aue	5.71 m ²
	Etat isolation des parois Aue	non isolé
	Nature de la menuiserie	Porte simple en bois
	Type de porte	Porte opaque pleine
	Présence de joints d'étanchéité	non
	Positionnement de la menuiserie	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Lp: 5 cm

Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Fenêtre 1 Nord	Surface de baies	1,56 m ²	Fenêtre 2 Ouest	Surface de baies	3,3 m ²
	Placement	Mur 1 Nord		Placement	Mur 2 Ouest
	Orientation des baies	Nord		Orientation des baies	Ouest
	Inclinaison vitrage	Vertical		Inclinaison vitrage	Vertical
	Type ouverture	Fenêtres battantes		Type ouverture	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	PVC		Type menuiserie	PVC
	Type de vitrage	Double vitrage		Type de vitrage	Double vitrage
	Epaisseur lame air	14 mm		Epaisseur lame air	14 mm
	Présence couche peu émissive	Non		Présence couche peu émissive	Non
	Gaz de remplissage	Air		Gaz de remplissage	Air
	Positionnement de la menuiserie	Au nu intérieur		Positionnement de la menuiserie	Au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Lp : 5 cm		Largeur du dormant menuiserie	Lp : 5 cm
	Type volets	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)		Type volets	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
Fenêtre 3 Sud	Type de masques proches	Absence de masque proche	Fenêtre 4 Est	Type de masques proches	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	Absence de masque lointain		Type de masques lointains	Absence de masque lointain
	Surface de baies	5,96 m ²		Surface de baies	12,09 m ²
	Placement	Mur 4 Sud		Placement	Mur 5 Est
	Orientation des baies	Sud		Orientation des baies	Est
	Inclinaison vitrage	Vertical		Inclinaison vitrage	Vertical
	Type ouverture	Fenêtres battantes		Type ouverture	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	PVC		Type menuiserie	PVC
	Type de vitrage	Double vitrage		Type de vitrage	Double vitrage
	Epaisseur lame air	14 mm		Epaisseur lame air	14 mm
	Présence couche peu émissive	Non		Présence couche peu émissive	Non
	Gaz de remplissage	Air		Gaz de remplissage	Air
	Positionnement de la menuiserie	Au nu intérieur		Positionnement de la menuiserie	Au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Lp : 5 cm		Largeur du dormant menuiserie	Lp : 5 cm
	Type volets	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)		Type volets	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	Absence de masque proche		Type de masques proches	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	Absence de masque lointain		Type de masques lointains	Absence de masque lointain



Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Pont Thermique 1	Type de pont thermique	Mur 1 Nord / Fenêtre 1 Nord	Pont Thermique 2	Type de pont thermique	Mur 2 Ouest / Fenêtre 2 Ouest	Pont Thermique 3	Type de pont thermique	Mur 4 Sud / Fenêtre 3 Sud
	Type isolation	ITR		Type isolation	ITR		Type isolation	ITR
	Longueur du PT	5 m		Longueur du PT	8,7 m		Longueur du PT	11,5 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Lp : 5 cm		Largeur du dormant menuiserie Lp	Lp : 5 cm		Largeur du dormant menuiserie Lp	Lp : 5 cm
	Position menuiseries	Au nu intérieur		Position menuiseries	Au nu intérieur		Position menuiseries	Au nu intérieur
Pont Thermique 4	Type de pont thermique	Mur 5 Est / Fenêtre 4 Est	Pont Thermique 5	Type PT	Mur 1 Nord / Plafond	Pont Thermique 6	Type PT	Mur 1 Nord / Plancher
	Type isolation	ITR		Type isolation	ITR / non isolé		Type isolation	ITR / non isolé
	Longueur du PT	21,5 m		Longueur du PT	12,6 m		Longueur du PT	12,6 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Lp : 5 cm						
	Position menuiseries	Au nu intérieur						
Pont Thermique 7	Type PT	Mur 2 Ouest / Plafond	Pont Thermique 8	Type PT	Mur 2 Ouest / Plancher	Pont Thermique 9	Type PT	Mur 4 Sud / Plafond
	Type isolation	ITR / non isolé		Type isolation	ITR / non isolé		Type isolation	ITR / non isolé
	Longueur du PT	8,9 m		Longueur du PT	8,9 m		Longueur du PT	12,6 m
Pont Thermique 10	Type PT	Mur 4 Sud / Plancher	Pont Thermique 11	Type PT	Mur 5 Est / Plafond	Pont Thermique 12	Type PT	Mur 5 Est / Plancher
	Type isolation	ITR / non isolé		Type isolation	ITR / non isolé		Type isolation	ITR / non isolé
	Longueur du PT	12,6 m		Longueur du PT	11,3 m		Longueur du PT	11,3 m

Systèmes

Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée	Donnée d'entrée		Valeur renseignée
Ventilation	Type de ventilation	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013	Chauffage	Type d'installation de chauffage	Installation de chauffage simple	Eau chaude sanitaire	Nombre de niveaux desservis	1
	Année installation	1948 - 1974		Nombre de niveaux desservis	1		Type générateur	Electrique - Chaudière électrique
	Energie utilisée	Electrique		Type générateur	Electrique - Chaudière électrique		Année installation générateur	1948 - 1974
	Façades exposées	Plusieurs		Année installation générateur	1948 - 1974		Energie utilisée	Electrique
	Logement Traversant	Oui		Energie utilisée	Electrique		Type production ECS	Chauffage et ECS
Chauffage	Chaudière murale	Non		Type émetteur	Radiateur monotube sans robinet thermostatique		Chaudière murale	Non
	Température de distribution	Inférieure à 65°C		Température de distribution	Inférieure à 65°C		Type de distribution	Production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Année installation émetteur	Inconnue		Année installation émetteur	Inconnue		Type de production	Instantanée
	Type de chauffage	Central		Type de chauffage	Central			
	Equipement intermittence	Sans système d'intermittence		Equipement intermittence	Sans système d'intermittence			

Vue d'ensemble du logement et de ses équipements

Logements :

	Description	Isolation
 Murs	Mur sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée) d'épaisseur ≥ 25 cm avec isolation répartie donnant sur l'extérieur Mur en béton banché d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur	insuffisante
 Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé	Sans objet
 Toiture/plafond	Plafond structure inconnu (sous terrasse) non isolé donnant sur l'extérieur (terrasse)	insuffisante
 Portes et fenêtres	Fenêtres battantes pvc, double vitrage Porte(s) bois opaque pleine	moyenne

Equipements

	Description
 Chauffage	Chaudière individuelle électrique. Emetteur(s) : radiateur monotube sans robinet thermostatique
 Eau chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage
 Climatisation	Néant
 Ventilation	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013 Ventilation mécanique ponctuelle dans la salle de bain.
 Pilotage	Sans système d'intermittence

Des idées de solutions vous sont proposées par la suite

Montant et consommation annuels d'énergie :

Grace à mon logiciel Liciel j'ai pu estimer les différents frais annuels d'énergie de votre habitation, répartie ici dans ce tableau :

Usage	Consommation d'énergie			Frais annuels d'énergie
	(en kWh énergie primaire)			(fourchette d'estimation*)
 chauffage	 Electrique	63 081	(27 427 é.f.)	entre 3 760 € et 5 110 €
 eau chaude	 Electrique	3 859	(1 678 é.f.)	entre 230 € et 320 €
 refroidissement	/	/	/	/
 éclairage	 Electrique	494	(215 é.f.)	entre 20 € et 40 €
 auxiliaires	 Electrique	3 657	(1 590 é.f.)	entre 210 € et 300 €

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile et une consommation d'eau chaude de 134 l par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) (au vu de l'inflation en cours ses prix sont à titre informative et à vérifier au prêt de votre fournisseur d'électricité).

Recommandation d'usage, de gestion et d'entretien des équipements (sans travaux)

Chauffage :

- Régler le thermostat à 19 °C (réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie) et la nuit à 17°C.
- On recommande de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
- Une absence prolongée, on conseille une température "horsgel" fixée aux environs de 8°C.
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- !! Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs, ...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur !!
- Purger les radiateurs

Eau chaude sanitaire :

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche

Aération :

- Aérer quotidiennement le logement cela permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger.

Eclairage :

- Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
- Optez pour des lampes basse consommation (Led).
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...), ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour. En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, ...).

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandation d'amélioration de la performance

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique.

	Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	$R > 4,5 \text{ m}^2.K/W$
	Plafond	Isolation des plafonds par l'extérieur. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété	$R > 5 \text{ m}^2.K/W$
	Portes et fenêtres	/	/
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.	SCOP = 4
	Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage	COP = 4
	Ventilation	Hygro A, pas forcément du simple flux car beaucoup de travaux à prévoir.	


Montant estimé : 39100 à 58700€ selon une estimation de « Liciel » a titre indicatif

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié

- Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : <http://www.ademe.fr>
- Sur France Rénov (conseil gratuit) : <https://france-renov.gouv.fr/preparer-projet/trouver-conseiller>
- Bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux : <https://france-renov.gouv.fr/aides/simulation#/>

Evolution de la performance énergétique après travaux :

Evolution de la classe du bâtiment possible, si les efforts de gestions et de travaux sont réalisés dans de bonnes conditions et correctement réalisés.

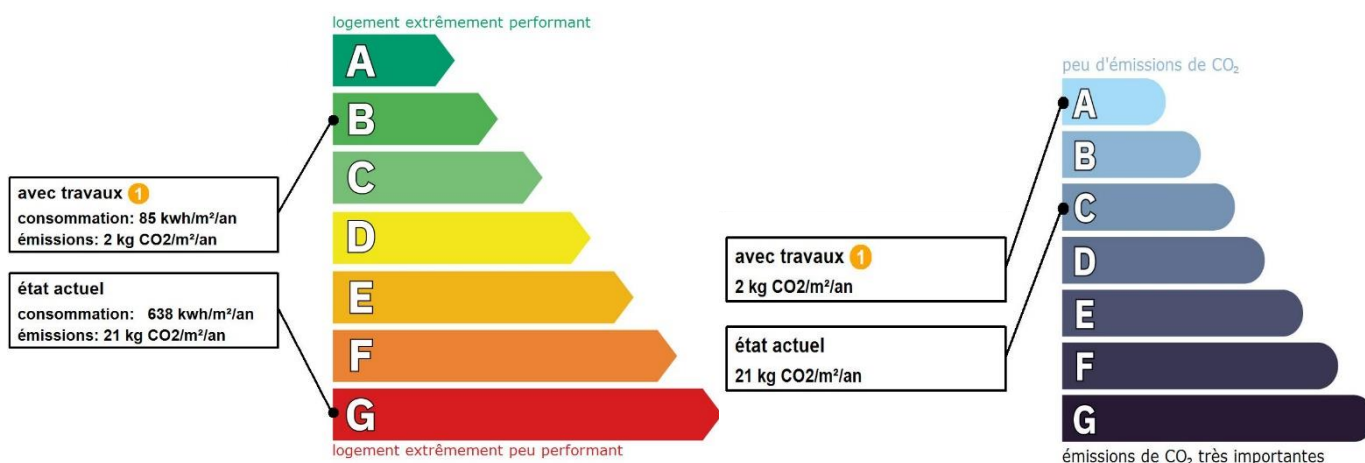



Rapport de l'état de l'installation intérieure électrique

Rapport de mission de repérage de l'état de l'installation intérieure électrique de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,

Résultat du repérage

Dans le cadre de la mission du présent rapport, il a été repéré des anomalies sur l'installation électrique.

- L'absence de disjoncteur de branchement
- Le tableau électrique en dehors du logement de plus au R+2 (palier)
- Câbles apparents (dénudés) sur l'ensemble de l'appartement
- Prises mal installées ou dangereuses
- Contrôler la réelle protection des habitants contre les chocs électriques avec protection à la terre

La présente mission consiste à établir un état de l'installation électrique en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Il est exécuté sans démontage.

Afin d'éliminer toutes les anomalies relevées le jour de la visite, nous vous conseillons de faire appel à un électricien professionnel qualifié.

Durée de validité du rapport : 3 ans, rapport valide jusqu'au 12/12/2026

Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le jeudi 14/12/2023 par YANIS NOEL






Résultat du repérage

La présente mission consiste à établir un état de l'installation électrique en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Il est exécuté sans démontage, ni déplacement de meubles ou d'isolants.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

- Plan de l'appartement :

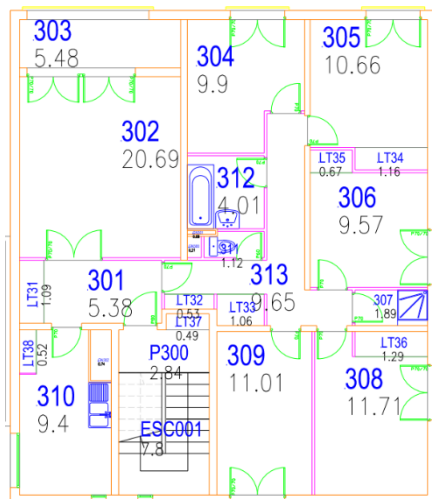

Accompagnateur :

M. Gourmelon

Pièce	Anomalies	Photo
Palier R+2	1° Le tableau électrique est situé en dehors de l'appartement. Cela ne respecte pas la norme. En cas de danger l'accessibilité étant difficile cela peut amener à un danger. 2° Ce tableau électrique n'est pas équipé d'un disjoncteur de branchement. Il n'y a donc pas de sécurité pour couper le tableau électrique au complet si un problème électrique subvient l'habitation ainsi que l'immeuble est en danger	



Pièce	Anomalies	Photo
Cuisine 310	Dans la cuisine une prise de courant sécurisé normalement servant à l'électroménagers. Ici le câble a juste été coupé et donc laisse les câbles apparents aux yeux de tous. Dans le séjour une des prises est installée dans le mauvais sens. Le câble qui sort de la prise dans la SDB permet de rendre la prise plus sécurisée en la reliant a la terre cependant avoir un fil a découvert dans une pièce humide n'est pas autorisé.	
Séjour 302		
SDB 312		
Hall 301	Toutes les lumières au plafond ont les fils apparents et dénudée il y a même l'utilisation de dominos On retrouve aussi cette anomalie dans les pièces humide encore une fois dans la SDB qui a déjà le fil de terre qui sort.	
Couloir 313		
Cuisine 310		
Séjour 302		
WC 311		
SDB 312/307		
Chambre 304/305/306/308/309		
		



Chambre 308	En vérifiant les placards dans la chambre 308, on peut voir la présence de nombre fils dénudées et accessible Cela représente un réel danger, cela peut être la raison d'un départ de feu dans l'appartement De plus cette installation est installée juste au-dessus d'un point d'eau.	
Chambre 309	Un câble sortant du mur et logent la porte par la droite est présent.	

Repérage Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
Localisation du ou des bâtiments : Département..... Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse

Résultat du repérage

Dans le cadre de la mission du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

- **Produit ou matériau contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur :**
 - **Colle amiantée pour revêtement du sol (Visible entrée cuisine) [liste B] (Hall, Couloir principal, Chambre 308/309)**
 - **Possible pour les autres revêtements stratifiés**
 - **Descentes d'eaux (conduits amianté) [liste B] (Toilette)**
 - **Vide-ordure (conduit amianté) [liste B] (Cuisine)**

En l'absence d'autorisation de sondages destructifs, il ne nous a pas été possible d'effectuer la dépose, le démontage et de sondages destructifs sur les matériaux permettant de garantir la présence ou non d'amiante. Lors de travaux ultérieurs, faire réaliser un repérage amiante approfondi des cloisons / murs / sols / coffrages afin de révéler ou non la présence d'amiante dans les matériaux non visibles.

Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 20/12/2023 par YANIS NOEL



Cadre de la mission et méthode d'investigation

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble et susceptible de libérer des fibres d'amiante dans l'usage des locaux (chocs et frottements) ou à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.

La mission consiste exclusivement à rechercher et constater visuellement la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste A et à la liste B définie en annexe 13.9 du Code de la Santé Publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante.

Remarques importantes :

Le repérage ne comporte aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux plafond, grille de ventilation ou trappes de visite (accessible sans démontage), ni investigation destructive à l'exclusion des prélèvements de matériaux. En conséquence notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de la visite, ou nécessitant un arrachage de revêtements destructif ou des démolitions, ou nécessitant des démontages de matériels ou des déplacements de meubles.


Par ailleurs, toutes modifications ultérieures substantielles de l'ouvrage ou de son usage qui rendraient accessibles des matériaux qui n'étaient pas visibles précédemment, nécessitera la mise à jour de ce rapport de repérage, et annulera tout ou partie des conclusions données.

Conformément à la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministère de la Santé et accréditation COFRAC (programme 144), sont seuls maîtres de la méthode d'analyse choisie (MOLP, META, MEBA) pour déterminer la présence ou non d'amiante dans les échantillons qui leurs sont transmis, et responsables des résultats induits.

Contenu du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

- Plan de l'appartement :

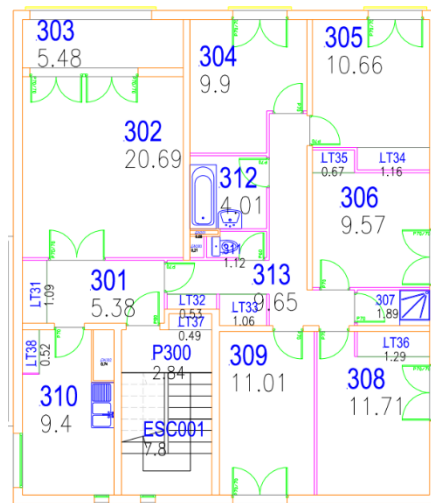

Locaux Non visités et visités :

- Non visités : Appartement niveau 1 et 2, Caves personnels, Espaces condamnées à la visite
- Visités : Appartement niveau 3 (Complet), Espaces communs (hall, escaliers, cave)

Tableau général de repérage :

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

Composant à sonder ou à vérifier	Observée ou non
Flocages	Non Observé
Calorifugeages	Non Observé
Faux plafonds	Non Observé

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-41

Élément de construction	Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder	Observée ou non
1. Parois verticales intérieures	Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.	Sans objet
		Enduits projetés, panneaux de cloisons	Sans objet
2. Planchers et plafonds	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. E	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.	Sans objet
	Planchers.	Dalles de sol.	 Matériau ou produit contenant de l'amiante
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).		
	Clapets/ volets coupe-feu.	Conduits, enveloppes de calorifuges.	 Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Portes coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.	Sans objet
	Vide-ordures.	Joints (tresses, bandes)	Sans objet
4. Éléments extérieurs	Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Conduits.	 Matériau ou produit contenant de l'amiante
		Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.	Sans objet

Matériaux repérés dans le cadre de la mission :


Pièce	Composants	Partie du composant	Illustration
Cuisine 310	Vide ordure	Conduit du vide ordure. Il fait lien avec tous les appartements jusqu'à la cave.	
Hall 301, Couloir 313, Chambre 308/309	Revêtement de sol	Colle pour dalle (Noir)	

Toilette 311	Conduits de fluides (air, eau, autre fluides)	Conduits	
--------------	--	----------	--


Annexe : Croquis



Produit ou matériau
contenant de l'amiante sur
décision de l'opérateur



Zone avec un revêtement
amianté

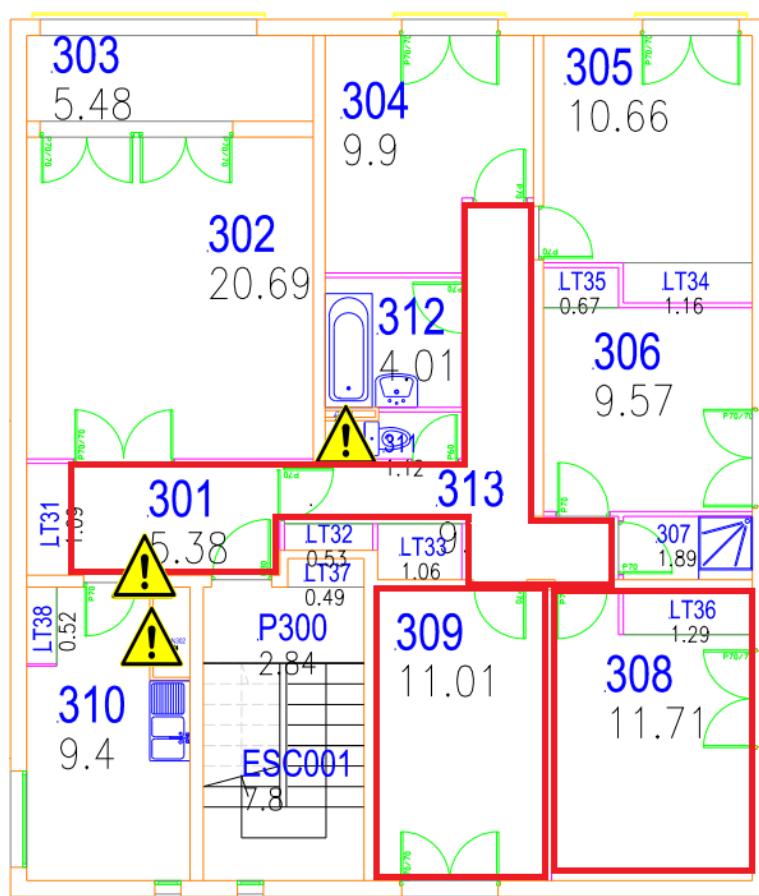

Repérage Plomb

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
Localisation du ou des bâtiments : Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,

Résultat du repérage

Dans le cadre de la mission du présent rapport, il n'a pas été nécessaire de réaliser le repérage dans ce présent appartement. Etant en mission pour une avant-vente et étudiant un appartement construit après 1949 il n'y a pas d'obligation.

Cependant, je pose un droit de réserve sur la présence ou non de plomb dans ce présent appartement.

De plus ce repérage est obligatoire avant travaux conformément au code du travail article L1334-9. Après 1944 la présence de plomb peut s'avérer positif, un test avec une machine à fluorescence X doit être mise en place pour cette vérification pour un diagnostiqueur agréé.

Le test doit être effectuée sur les différents revêtements du logement (peinture anciennes, plâtre, briques, ...)

Revêtements :

- Peintures
- Enduits

Autres matériaux et produits :

- Plomb métallique
- Feuilles de plomb laminé :
 - o Couverture
 - o Accessoires de couverture (exemple : bavette /couvertine / étanchéité)

Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 13/12/2023 par YANIS NOEL





Repérage Termites

Rapport de mission de repérage de la présence de termites pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
Localisation du ou des bâtiments : Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse

Résultat du repérage

Dans le cadre de la mission du présent rapport, il y a absence d'indices d'infestation de termites.

Ce repérage a pour but d'informer le client sur les pathologies du bois le jour de la visite. Les pathologies du bois étant évolutives, j'émetts un droit de retrait sur des dégradations qui pourraient apparaître ultérieurement. Lors de travaux ultérieurs, faire réaliser un repérage approfondi des cloisons / murs / coffrages / éléments du bâti recouverts d'isolant afin de révéler ou non la présence de termites.

Durée de validité du rapport : 6 mois, rapport valide jusqu'au 12/06/2024

Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le jeudi 14/12/2023 par YANIS NOEL





Identification des parties de bâtiments visités :

Le contrôle est effectué sur les éléments visibles et accessibles sans démontage ni manutention

Pièces visitées dans le bâtiment (Appartement 3ème) :

- Hall
- Séjour
- L'ensemble des chambres et des placards
- WC
- SDB 1
- SDB 2
- Cuisine

Commentaires : Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

Catégories de termites en cause :

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis)
- **Les termites de bois sec**, regroupant les kaloterms flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptoterms présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

Les principaux indices d'une infestation sont :


- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :


L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.



Mise en cause du lieu visité

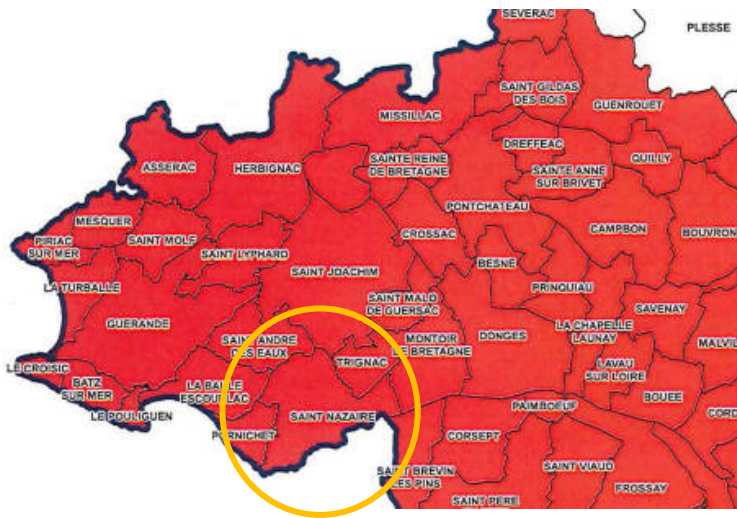

Le bien étant situé à Saint-Nazaire et d'après l'arrêté qui fait foi sur la réglementation du contrôle de la présence de termites. Ce contrôle est obligatoire et a bien été effectué.

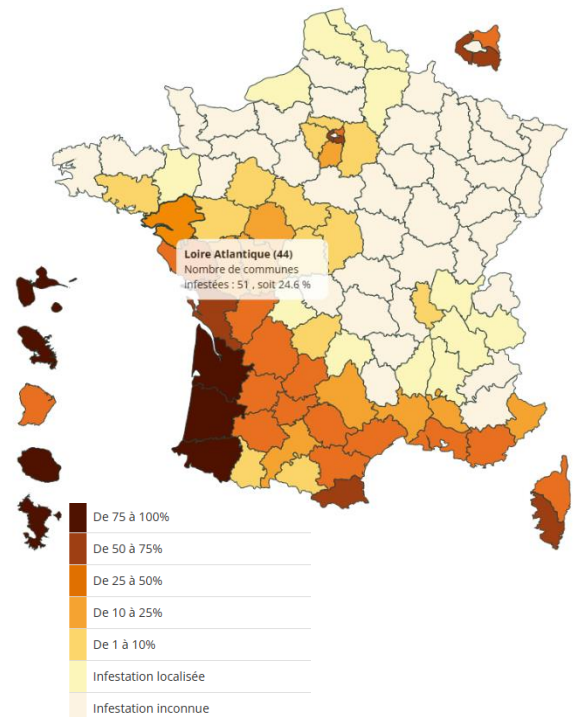

Constatations :

Aucune trace de détérioration quelconque n'a été détecté sur l'ensemble du bien, cependant j'émet un droit de réserve sur cette conclusion car une étude plus approfondie dans des lieux ou espace qui n'était pas indiqué pour montrer sa présence.

Diagnostic état des risques naturels et pollutions

Rapport de mission de la recherche des risques naturels et de pollution pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments <i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE
---	--

Désignation de l'opérateur de diagnostic Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse

Résultat du repérage



Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 27/12/2023 par YANIS NOEL





Investigation Risques Naturels

INONDATION



Risque à mon adresse **INCONNU**

Risque sur la commune **EXISTANT**

Votre adresse est située en zone inondable

Au vu de la situation géographique le bâtiment est situé sur une commune a risque dû à la présence de la mer. C'est pourquoi le bâtiment peut être impactée par des inondations. Dernière catastrophe naturelle recensé le 3/11/2018.

RISQUES CÔTIERS (SUBMERSION MARINE, TSUNAMI)



Risque à mon adresse **INCONNU**

Risque sur la commune **EXISTANT**

Certaines parties du littoral de votre commune sont exposées à des phénomènes dangereux tels que submersions marines, chocs liés aux fortes vagues ou tsunamis.

Le bâtiment n'a pas contact direct avec le front de mer mais des dommages collatéraux de tsunami peuvent apparaître. Exemple fissure du au séisme crée par le tsunami. Dernier en date le 13/03/2010.


SÉISME



Risque à mon adresse **MODÉRÉ**

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Des tremblements de terre, séismes, peuvent toucher votre adresse

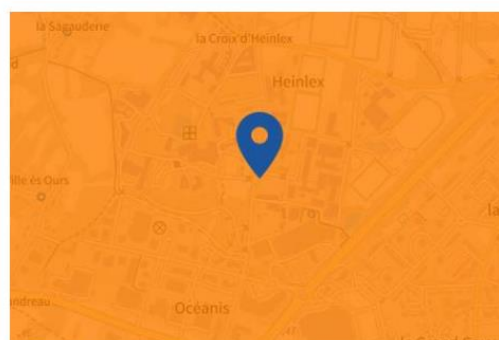

Légende :



MOUVEMENTS DE TERRAIN



Risque à mon adresse **INCONNU**

Risque sur la commune **EXISTANT**

Votre adresse est exposée à des mouvements de terrain

Dans la commune de Saint-Nazaire le risque viens de l'érosion du front de mer qui me peut amener à des fissures sur les bâtiments. Dernier en date le 30/12/1999

RECU DU TRAIT DE COTE



Risque à mon adresse **INFORMATION NON DISPONIBLE**

Risque sur la commune **EXISTANT**

Votre commune : Saint-Nazaire fait partie des communes listées comme susceptibles d'être atteintes par le recul du trait de côte


RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES



Risque à mon adresse **MODÉRÉ**

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Votre adresse est exposée au retrait-gonflement des argiles

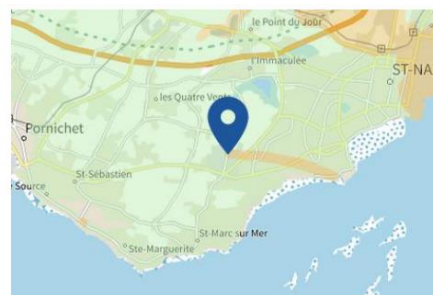

Légende :



Les effets des retraits et gonflements peut amener des fissures ou autres dégâts sur le bâtiment le dernier en date à Saint-Nazaire est le 20/10/2018



RADON



Risque à mon adresse **FAIBLE**

Risque sur la commune **FAIBLE**

Votre adresse est exposée au radon, un gaz radioactif qui s'échappe naturellement du sol

Il y a présence de Radon sur Saint-Nazaire mais en faible de quantité donc peut de risques pour la sante des occupants.



Légende :



Investigation Risques Technologiques

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)



Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Votre adresse est située à proximité d'industries ou d'établissements classés "à risque"

La région de Saint-Nazaire a une activité industrielle important avec des usines classées et des canalisations de matières dangereuses. Le sol peut donc être facilement pollué. Cela peut donc être un futur danger. En annexe voici des consignes de préventions.

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES



Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Certaines parties du territoire de votre commune sont traversées par des canalisations transportant des hydrocarbures ou des produits chimiques

POLLUTION DES SOLS



Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Votre adresse est située à proximité de sols pollués ou potentiellement pollués




QUE FAIRE EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir.
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

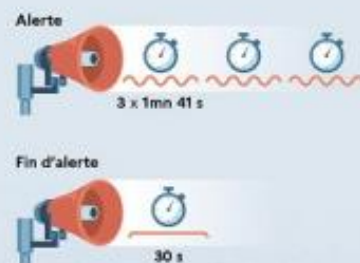

En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux
disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile
que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou
étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr

Diagnostic gaz

Rapport de mission de repérage du système de ventilation pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,

Résultat du repérage

Entre nos visites le chauffage a été changer il est passé de gaz à électrique donc ce diag n'est plus nécessaire. Une information spécifique sur le rebouchage de la sortie des gaz de la chaudière





Sur le palier de l'appartement du 3^{ème} étage dans l'armoire on retrouve tous le système de l'installation gaz de l'immeuble.

Même si le réseau de gaz est fermé et coupé le risque peut toujours être présent car accessible à tous les occupants de l'immeuble. Les armoires ne sont pas fermées à clés.

Visite effectuée le 14/11/2023 contre visite le 13 et 14/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 20/12/2023 par YANIS NOEL

Diagnostic Ventilation

**Rapport de mission de repérage du système de ventilation pour l'établissement du constat
établi à l'occasion de la vente d'un appartement**

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,

Résultat du repérage

Des améliorations ont déjà été effectuées dans cet appartement mais des améliorations sont encore à réaliser mais surtout une amélioration de l'isolation du bâtiment avant de modifier la ventilation du bâtiment.

Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 27/12/2023 par YANIS NOEL






Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

- Plan de l'appartement :

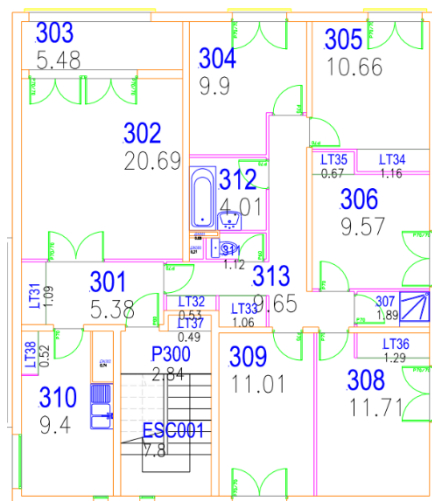

- Documents techniques des réseaux d'airs :

Non transmis

Accompagnateur :

M. Gourmelon

Description de l'installation :

La ventilation de cet appartement était à l'origine naturel c'est pourquoi on trouve la présence d'entrées d'airs naturels (voir illustration). Cependant maintenant l'appartement a été rendu hygro A avec des extractions d'airs dans les salles humides et des entrées à chaque fenêtre.

On a voulu améliorer les conditions de cet appartement en ajoutant des ventilations hygroréglables c'est-à-dire quelle s'active quand l'humidité devient trop importante, il existe aussi des ventilations qui s'active quand il y a une présence dans la pièce.



Sorties d'airs hygroréglable



Entrées d'airs naturelles



Enumération des défaillances :

Pièce	Anomalies	Photos
Toilette	Présence de cette ancienne entrée/sortie d'air, le crépis autour de cette grille est en détérioration du a l'humidité qui y circule. Dans les toilettes a par cette grille il n'y a pas de système de recyclage d'air	
Toilette	Le plafond s'effrite à cause de l'humidité qui n'est pas bien géré dans les toilettes. De plus les conduits ici sont en amiante donc de la poussière toxique peut être volatile du a l'effritement de la zone. Cela met donc en danger les habitants du logement.	
Cuisine	On remarque une très grande tache d'humidité qui est entrain de dégrader le revêtement du plafond. Pourtant il y a la présence de grille de ventilation mais on peut voir que cela n'a pas été suffisant.	
Cuisine	On remarque qu'une grille de ventilation naturelle a voulu être boucher par un morceau de carton. On peut supposer qu'en hiver il y avait une forte entrée d'air extérieur fraîche et on a voulu régler le problème. Cependant en faisant cette action on bloque la ventilation du logement donc l'humidité a du mal à partir et donc de la moisissure ou des cloques peut apparaître.	



Cuisine	L'installation d'une bouche a été installer rapidement pour remplacer l'ancienne sortie de la chaudière au gaz Cela permet cependant de faire circuler l'air dans la cuisine.		
Cuisine	La chaudière a été changée cependant, maintenant une grille d'aération est condamnée par la place que prend la chaudière cela va donc limiter le flux d'air dans la cuisine alors qu'il y en a fortement besoin		

Une autre anomalie le débit d'air des ventilations hygroréglable n'est pas suffisant conformément à l'Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements (débit ventilation pas assez élevé) / Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existant.

Propositions d'améliorations :

Une amélioration du système d'extraction peut permettre de mieux ventiler l'appartement et éviter l'humidité qui le détériore. Cependant dans la configuration actuelle du bâtiment entamer des travaux de grande ampleur pour l'ajout d'une VMC double flux n'est pas envisageable pour des raisons économiques et de travaux conséquents.

L'isolation du logement par l'intérieur tout en prenant en compte l'humidité des parois et l'extraction de l'air ainsi que sont entrée peut permettre au bien d'être sain pour les occupants.

Investigations complémentaires :

Test d'impétabilité l'air, cela permettra de facilement observer toutes fuites d'airs du logement et ou du bâtiment.

Une étude sur une potentielle infiltration d'eau de la toiture terrasse, qui pourrait être la raison de l'effritement du plafond dans la cuisine. Je suppose que la fuite pourrait provenir de la remonte de l'étanchéité du conduit adjacent à la tache dans la cuisine.



Rapport Pathologie pour le clos et le couvert

Rapport de mission de repérage de l'état pour le clos et le couvert pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un appartement

Désignation du ou des bâtiments	Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département Loire-Atlantique Adresse 58 RUE MICHEL ANGE Ville 44600 ST-NAZAIRE Précision Bat. A016; Esc. 1; Etage 3; Porte Face	Nom et prénom : M. Fedele-Benoit Adresse 58 RUE MICHEL ANGE 44600 ST NAZAIRE

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom NOEL Yanis Raison sociale et nom de l'entreprise YANIS diag industries Adresse ,

Résultat du repérage

Des travaux sont à prévoir sur l'enveloppe du bâtiment. A la suite de notre visite du bâtiment et du reportage photo mis à notre disposition par le donneur d'ordre, nous avons pu identifier différentes pathologies présentes sur la toiture terrasse. On remarque alors de nombreux dommages pouvant altérer l'étanchéité de l'enveloppe de ce dernier.

Pour préserver le bâti de ces pathologies, il sera primordial de préconiser dans un premier temps un entretien approfondi de l'état de la toiture et un contrôle majeur des points singuliers afin de limiter la propagation des végétaux, corrosion et l'infiltration d'eau.

Pour les gardes corps, la solution est un remplacement par exemple en métal simple d'installation et moins coûteux.

Les travaux sont à réaliser avec la copropriété.

Visite effectuée le 13/12/2023
Rapport rédigé à SAINT NAZAIRE, le mercredi 27/12/2023 par YANIS NOEL



Emplacement	Pathologies	Causes
Toiture terrasse Centre de la zone courante	Stagnation d'eau sur la toiture = infiltration 	Pente trop faible de la toiture terrasse
Palier du 3ème étage	Entrées d'eau sur le palier du dernier étage 	Ancienneté du landerneau 
Toiture terrasse Haut des cheminés	Fissures des cheminées 	Du aux conditions climatiques/mouvement de terrain
Toiture terrasse	épaufure des gardes corps béton = corrosion de l'armature 	Ancienneté, manque d'entretiens

Toiture terrasse	Infiltration sous l'étanchéité de la toiture = infiltration dans les logements	L'étanchéité en générales de Des reprises sur l'étanchéités ont été réalisés mais des tests sont prévoir 
Palier entre le 2^{ème} et 3^{ème} étage	Infiltration d'eau et effritement 	Ouverture a changer car en simple vitrage