13) 14-3-L-01-B3

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'10.850~126°53'25.111
주소	서울시 은평구 수색동 322-1	종점	37°35'11.713~126°53'23.461

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	50 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 37°의 인공비탈면, 하부 석축(H= 4.5m, L= 25m), 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
37	12	직선형	오목형	중간	상	젖음	양호	매우 양호	무	혼합	16	-15	28/B
1	1	2	1	5	5	3	2	1	1	5			

위성사진	상세위치도면
	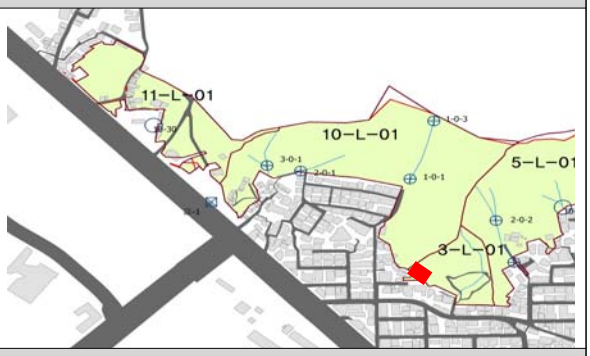
비탈면전경	하부석축 및 측구

조사 의견	배수시설 및 보호시설 상태 양호함. 유실 후 정비가 완료된 비탈면으로 판단되며 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리