77) 14-11-L-01-B3

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'21.047~126°53'09.547
주소	서울시 은평구 수색동 산1-23	종점	37°35'20.437~126°53'06.729

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	10 m
시설물 현황	옹벽 상부에 아파트가 위치하며 낙석방지울타리 및 배수시설이 설치되어 있음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
78	5	직선형	직선형	중간	상	젖음	매우 불량	불량	없음	혼합	16	-15	36/B
6	0	2	0	5	5	3	5	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	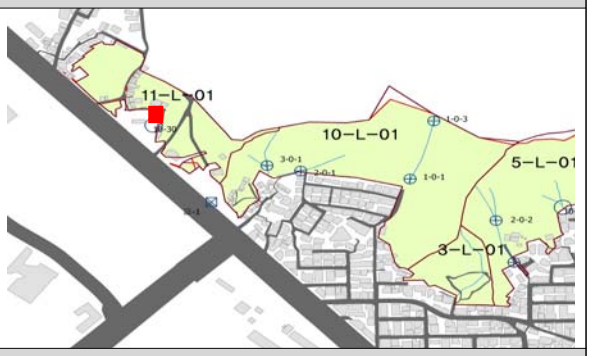
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	옹벽에 인접하여 폐기물 및 건축자재가 방치되어 있음.
대책 방안	옹벽 일부에 균열의 흔적이 있으나 위험성은 미비한 것으로 판단됨.