### 92) 14-12-L-01-B8

#### (1) 조사개요

| 산지명 | 봉산 | 시점 | 37°34'59.281~126°53'58.943 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울시 은평구 수색동 17-28 | 종점 | 37°35'01.045~126°53'59.666 |

| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 60 m |
|---|---|---|---|
| 시설물 현황 | 주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 3m, L= 60m), 상부 고압철탑 | | |

#### (2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 종단 형상 | 횡단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 직선형 | 하강형 | 무 | 0 | 0 | 70 | 전답 | 적음 | 유 | 양호 | 30 | -10 | 47/C |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | |

| 위성사진 | 상세위치도면 |
|---|---|
| | 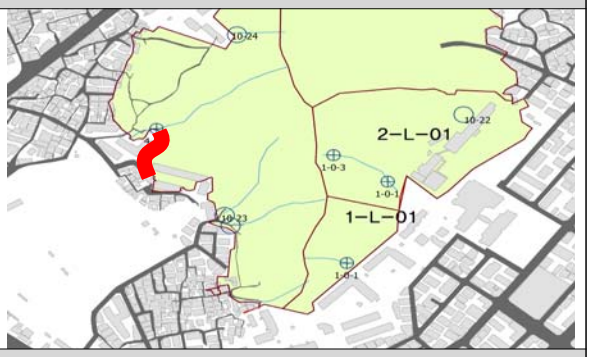  |
| 비탈면전경 | 하부옹벽 |
| | |

| | |
|---|---|
| 조사 의견 | 식생 및 보호시설 상태 양호함.<br>비탈면에 소규모 유실이 관찰되어 지속적인 관찰이 필요함. |
| 대책 방안 | 유실 우려 구간의 지속적인 관찰 |