137) 14-15-L-01-B16

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'29.921~126°54'08.971
주소	서울시 은평구 신사동 300-153	종점	37°35'28.963~126°54'09.348

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	30 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 40°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 2m, L= 30m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
40	15	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	25	-10	41/C
10	2	2	3	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	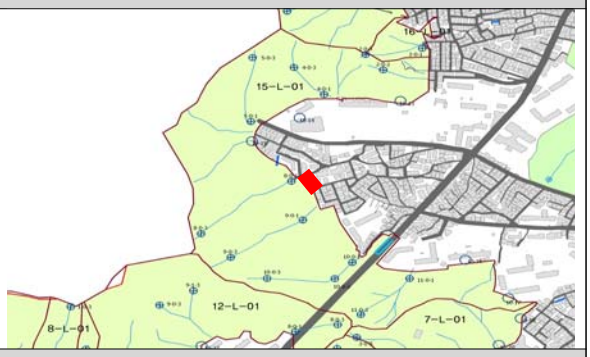
비탈면전경	하부옹벽
	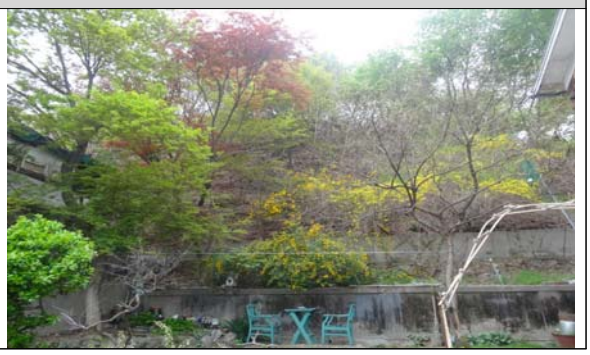

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	하부에 주택이 위치하므로 주의깊은 관찰 필요