144) 14-15-L-01-B23

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'22.679~126°54'15.014
주소	서울시 은평구 신사동 155-1	종점	37°35'21.921~126°54'17.976

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	80 m
시설물 현황	신성아파트, 경사 40°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 4.5m, L= 80m), 콘크리트 격자블럭		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
40	20	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	유	양호	30	-15	45/C
10	3	2	1	1	0	0	3	1	2	6	1			

위성사진	상세위치도면
	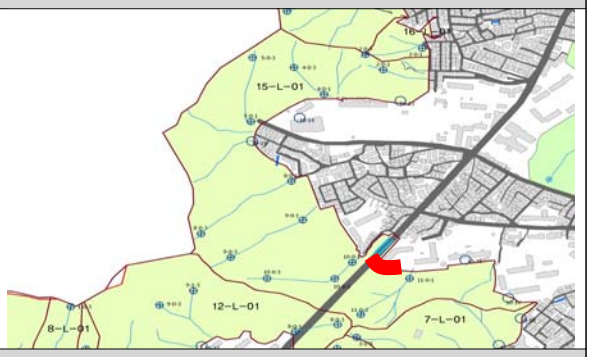
비탈면전경	하부옹벽 및 콘크리트 격자블럭

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 격자블럭으로 표면보호를 하고 있으나 경미한 유실이 관찰됨.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰