156) 14-18-L-01-B2

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'51.453~126°54'15.974
주소	서울시 은평구 신사동 238	종점	37°35'50.844~126°54'15.396

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	23 m
시설물 현황	옹벽, 학교, 낙석방지울타리 및 배수로		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	14	직선형	평행형	무	100	10	50	없음	완전 배수	무	불량	28	0	50/C
3	2	2	2	1	4	1	2	1	1	1	2			

위성사진	상세위치도면
	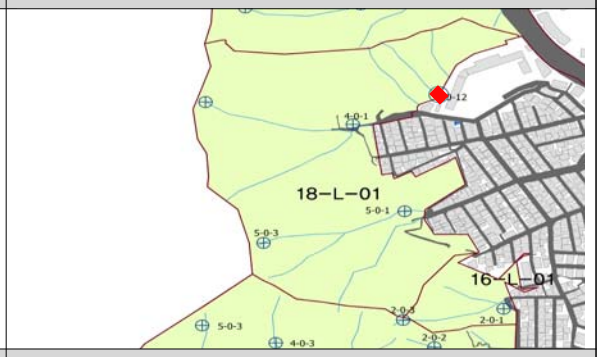
비탈면전경	하부석축

조사 의견	상부 비탈면은 소규모 계류가 발달하고 소경목의 활엽수림이 분포함. 계류 내에 일부 침식이 발생하였으며 벌목에 의한 방치목 및 폐기물이 적재되어 있음. 구릉성 산지면서 소규모 계류부로 낙석방지울타리 및 배수로 등의 대책시설이 설치되어 있으나 관리상태가 불량하고 비탈면 내에 침식 및 벌목에 의한 방치목 등의 유송잡물이 있어 위험이 존재할 것으로 사료됨.
대책 방안	현재 산새마을 주차난 해소를 위한 지하주차장건설공사 부지로 공사완료 후 재검토가 필요할 것으로 판단됨.