236) 14-33-L-01-B8

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°37'03.824~126°54'13.523
주소	서울시 은평구 구산동 308-86	종점	37°37'01.245~126°54'12.186

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	90 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 65°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 6m, L= 90m), 낙석방지울타리		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	7	직선형	직선형	느슨	중	습함	불량	양호	유	혼합	30	-15	56/C
5	1	2	0	7	3	2	4	2	10	5			

위성사진	상세위치도면
비탈면전경	하부옹벽
	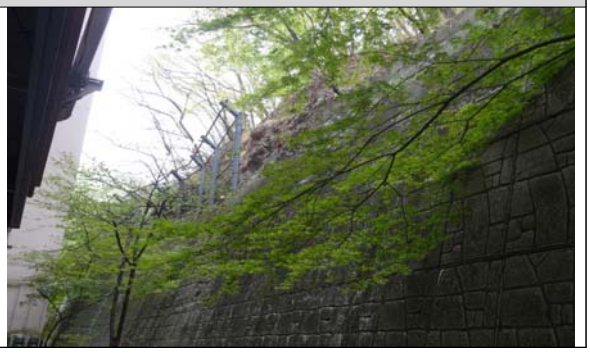

조사 의견	보호시설의 상태는 양호하나 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨. 비탈면에 유실이 발생하여 주의 깊은 관찰이 필요함.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰