245) 14-33-L-01-B17

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°36'56.225~126°54'22.383
주소	서울시 은평구 구산동 355-98	종점	37°36'53.905~126°54'24.947

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	100 m
시설물 현황	동익파크아파트, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 2m, L= 100m), 육각블럭		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	7	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	불량	30	-15	37/B
5	2	2	3	1	0	0	3	1	2	1	2			

위성사진	상세위치도면
	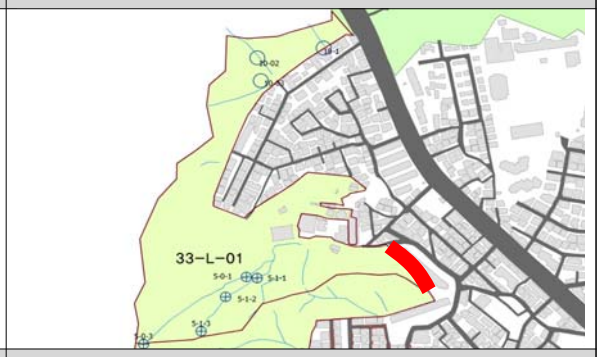
비탈면전경	육각블럭

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 표면보호공으로 육각블럭이 설치되었으며 유지관리가 양호한 비탈면으로 위험성이 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리