## 17) 59-14-L-B2

### (1) 조사개요

| 산지명 | 진관공원 | 시점 | 37°38'06.264~126°55'21.003 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울시 은평구 진관동 산108-21 | 종점 | 37°38'06.601~126°55'22.786 |

| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 45 m |
|---|---|---|---|
| 시설물 현황 | 우물골 두산위브 6단지, 경사 35°의 자연비탈면, 하부 조경석(H= 4.5m, L= 45m), 측구 | | |

### (2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 종단 형상 | 횡단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 직선형 | 상승형 | 무 | 0 | 0 | 90 | 무 | 적음 | 무 | 양호 | 30 | -10 | 47/C |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |

| 위성사진 | 상세위치도면 |
|---|---|
| 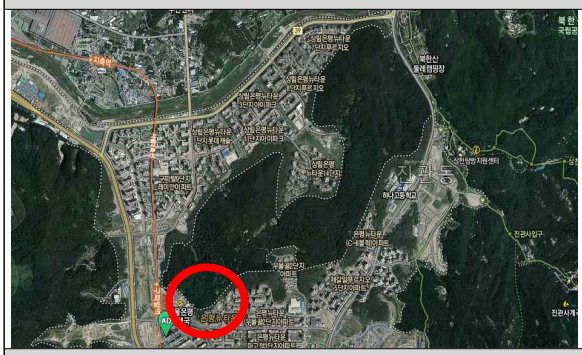 | 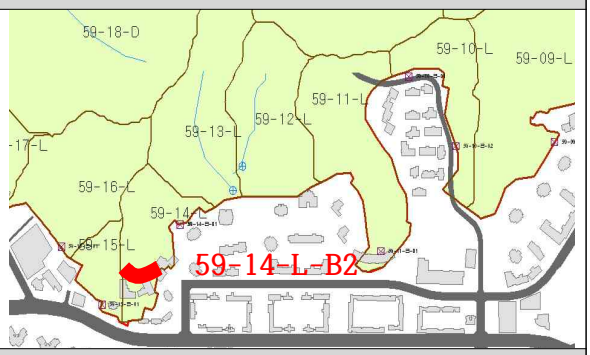 |



| 전경1 | 전경2 |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 조사 의견 | 식생 및 배수시설의 상태가 양호함<br>유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음 |
| 대책 방안 | 현 상태 유지관리 |