마포-도연(3)-381(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
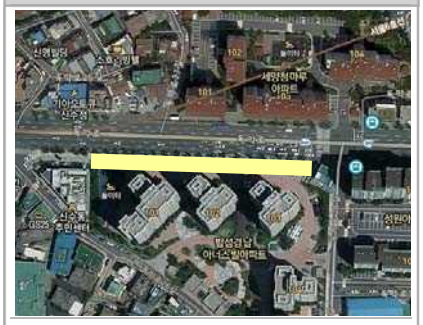	
•서울시 마포구 신수동 459	•옹벽(H:1m, L:129m) ►자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 1m, 연장 129m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 밤섬경남 아너스빌아파트 부지로 주차장 및 소규모 화단이 위치하며, 하부에는 소규모 화단과 인도 및 독막로(4차선도로)가 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌·우가 낮고 중앙부가 높은 지형에 시공된 옹벽으로 구조물의 높이는 좌·우가 높은 형태이며, 구조물의 상단에 높이 약 2m 방음벽이 설치되어 있고, 좌측에는 빌라건물이 위치함
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 수 개의 균열이 관찰되나 미미한 수준임
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	균 열	배 수 공
•상단에 방음벽이 설치됨	•미세한 균열이 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0.11~0.2	경미함	0	0~10	0	무	조립토 배수흔적	16	-10	24(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 미미한 수준의 균열이 관찰되나 파손 및 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않고 구조물의 높이가 낮아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨