마포-도연(3)-388(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
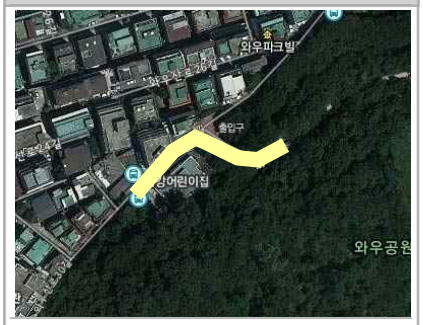	
•서울시 마포구 창전동 3-230	•옹벽(H:3.5m, L:89m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 3.5m, 연장 89m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 서강어린이집 부지로 건물이이 위치하며, 하부에는 와우산로30길(1차선도로)이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 상부건물 부지를 따라 휘어진 형태이며, 중앙부 구간은 2중옹벽으로 구성되고, 구조물 상단에 높이 약 1m의 벽돌담장(울타리)가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 수 개의 균열이 관찰되나 미미한 수준이고, 일부 균열 사이로 백태가 관찰됨
- 구조물 내에 파손 및 박락, 박리등 다양한 위험요소가 관찰되나 소규모임
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

백 태	박 리	배 수 공
•균열사이로 백태가 관찰됨	•소규모 박리가 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	약간 심함	0.1~0.5	11~15	0	유	조립토 배수흔적	25	-10	41(C)

5 종합의견

- 구조물 내에 균열 및 파손동의 위험요소가 관찰되나 소규모이며, 변위등의 심각한 위험요소가 관찰되지 않고, 상재하중이 크지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 주의깊은 관찰이 요구됨