마포-도연(4)-1091

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	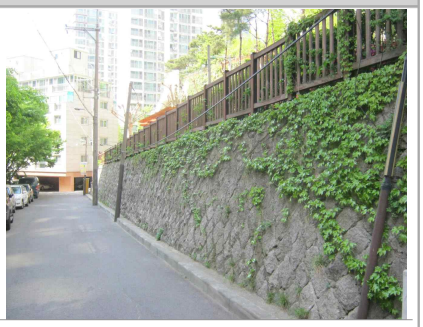
•서울시 마포구 중동 36-27	•옹벽(H:63m, L:2.8m) ► 자체관리 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 석축 옹벽으로 최대높이 2.8m, 총연장 63m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 상부는 아파트 부지내 공원이 위치하고 하부는 일방통행로(월드컵북로38나길)가 위치함

3 시설물 상태

- 평탄한 지형을 보이며 구조물 높이는 일정함
- 석축 특성상 균열이 관찰되나 길지 않고 백태가 없음
- 구조물의 마모상태는 다소 진행되었으며 일부구간 몰탈유실로 인한 파손, 박락이 관찰됨
- 일부구간 몰탈유실로 인해 배면토가 노출되나 규모작음

균열	파손	몰탈유실
		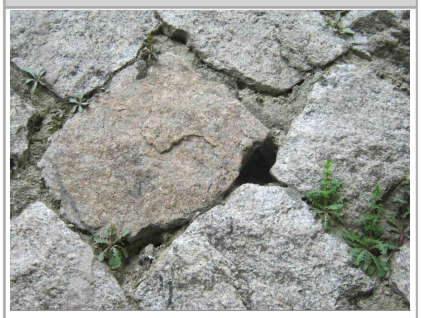
• 구조물내 균열	• 구조물내 파손	• 구조물내 몰탈유실

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	6~10	0.11 ~0.2	약간 심함	0	16~20	0	무	조립토 배수	17	-10	30(B)

5 종합의견

- 구조물내 변위가 관찰되지 않고 위험요소의 규모가 크지 않아 붕괴위험성 높지 않음
- 구조물의 규모가 작고 상재하중이 크지않아 위험성 높지않음
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨