마포-주택-086(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	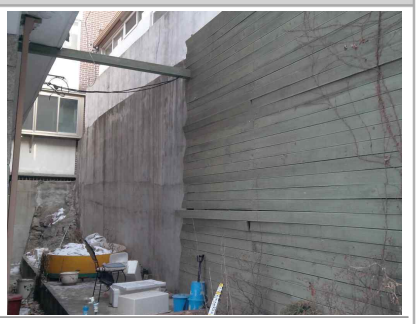
•서울시 마포구 창전동 6-220	•옹벽(H:3.8m, L:15.5m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 콘크리트 옹벽으로 높이 3.8m, 연장 15.5m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부에는 건물과 건물의 외벽이 있고, 하부에는 2.5m 이격되어 주택이 위치함

3 시설물 상태

- 옹벽의 우측에는 나무판이 설치되어 있으며, 전면에 소규모 균열과 백태가 관찰되나 경미한 정도임
- 현재 배수시설이 전혀 없는 상태로 추후 배수공의 설치가 필요함

하 부	균 열	백 태
•하부는 2.5m 이격되어 주택이 있음	•일부 구간에 미세균열 발달	•부분적으로 백태 발생

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0~0.1	없음	0	0~10	0	유	없음	30	-15	39(B)

5 종합의견

- 옹벽의 일부 구간에 소규모 균열과 백태가 관찰되나 경미한 정도로, 구조물의 안정성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단됨
- 큰 이상 징후가 관찰되지 않으며, 구조물의 안정성이 양호한 것으로 판단하여 B등급으로 산정하였으나 추후, 배수공의 설치가 필요함