마포-주택(3)-122(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
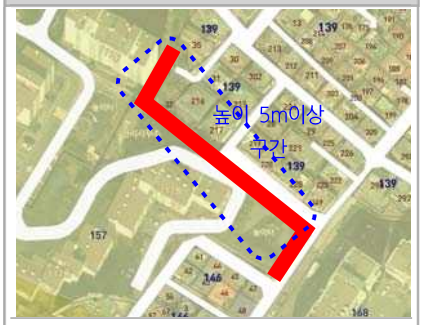	
•서울시 마포구 신공덕동 157	•옹벽(H:15m, L:129m) ►급경사지대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 최대높이 15m, 총연장 129m이고, 높이 5m이상 구간이 98m로 구성되어 급경사지대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 주택건물 및 동측에 백범로39길(1차선도로), 북측에 임정로13길(1차선도로)이 위치하고, 하부는 신공덕 삼성래미안 1차아파트 부지로 아파트 건물, 관리사무소 및 놀이터가 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 아파트 단지를 따라 휘어진 형태를 보이고, 구조물 상단에 높이 약 1.5m의 울타리가 설치되어 있음
- 구조물 내 일부구간에 균열이 관찰되나 규모가 미미하고, 일부 균열 사이에는 백태가 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	백 태	배 수 공
•상단에 울타리가 설치됨	•소규모 백태가 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0.11~0.2	경미함	0	0~10	0	유	조립토 배수흔적	25	-10	37(B)

5 종합의견

- 구조물내 균열 및 백태가 관찰되나 미미한 정도이고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으나 구조물의 규모가 크고 예상피해도가 크므로 주의깊은 관찰이 요구됨