마포-주택(3)-278(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
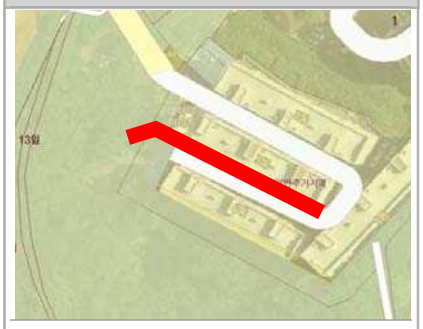	
•서울시 마포구 서강동 42-6	•옹벽(H:2.7m, L:59m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 2.7m, 연장 59m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 중앙하이츠 아파트 부지로 단지내 건물 및 소규모 화단이 위치하고, 하부에는 단지내 주차장이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌에서 우로 갈수록 지형은 높아지고 구조물의 높이는 낮아지는 형태를 보이며, 구조물 상단에 높이 약 1m의 울타리가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 수 개의 균열이 관찰되나 미미한 수준임
- 일부 견칫돌 사이에 몰탈이 유실되어 파손 및 박락이 관찰되나 대부분 양호한 상태임
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	몰 탈 유 실	배 수 공
•상단에 울타리가 설치됨	•몰탈유실 및 파손이 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	경미함	0	0~10	0	무	조립토 배수흔적	25	-10	35(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 균열 및 파손, 몰탈유실이 관찰되나 규모가 크지 않고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨