마포-주택(4)-054(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
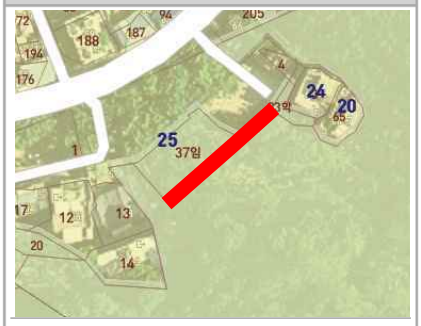	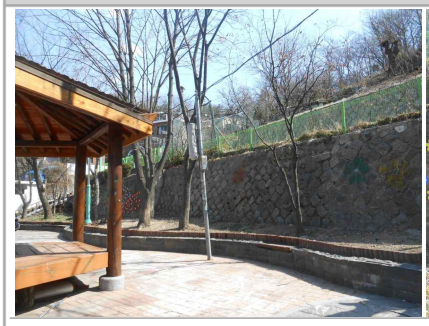
•서울시 마포구 노고산동 산2-2	•옹벽(H:2.5m, L:33m) ►자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 최대높이 2.5m, 총 연장 33m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 체육시설물이 위치하고, 하부에는 체육시설물과 인도가 위치함

3 시설물 상태

- 구조물 상단에는 높이 약 1m정도의 울타리가 설치되어 있음
- 좌측 일부구간은 콘크리트 옹벽이 시공되어 있으며, 마모 및 침식이 약간심한 상태로 노후된 옹벽이나 큰 이상징후는 관찰되지 않음
- 석축 전면부 일부구간에 몰탈유실이 관찰됨

좌 측 옹 벽	몰 탈 유 실	배 수 공
•좌측에 콘크리트 옹벽이 시공됨	•몰탈유실이 관찰됨	•조립토 배수흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0~0.1	약간 심함	0	0~10	0	무	조립토 배수흔적	23	-10	31(B)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후된 석축으로 구조물 내에 몰탈유실이 관찰되나 파손 및 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정
- 추후 몰탈유실에 대해서는 보수가 필요함