마포-주택(4)-055(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	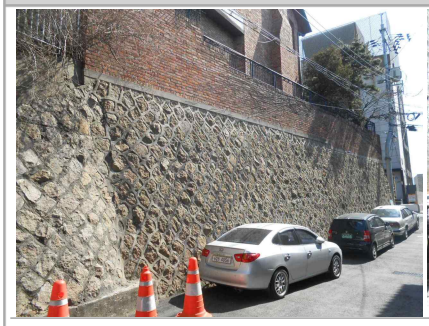 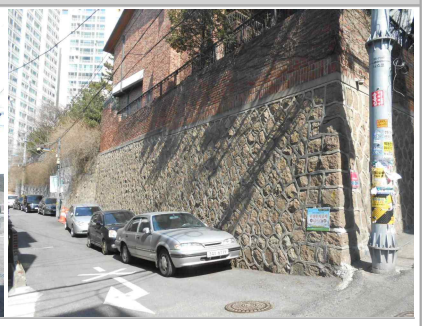
•서울시 마포구 상수동 160-89	•옹벽(H:4.2m, L:36m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 최대높이 4.2m, 총 연장 36m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 주택부지로 화단이 위치하고, 하부에는 토정로11길(1차선 이면도로)가 위치함

3 시설물 상태

- 구조물 상단에는 높이 약 1.2정도의 벽돌담장이 시공되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 상단부에 미세한 균열이 관찰되고, 전면 일부구간에 몰탈유실이 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

전 면 부	균 열	배 수 공
•마모 및 침식이 경미한 상태임	•상단부에 미세한 균열이 관찰됨	•조립토 배수흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0~0.1	경미함	0	0~10	0	무	조립토 배수흔적	17	-10	23

5 종합의견

- 구조물 내에 균열 및 몰탈유실이 관찰되나 소규모이고, 파손 및 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨