


Page deux : remettre le nombre à trois, les compteurs, l'angle du plateau

Étape 10.C · Modèle de puce et calcul du pas des puces · Leçon 99 sur 125 · 2 min 49 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces

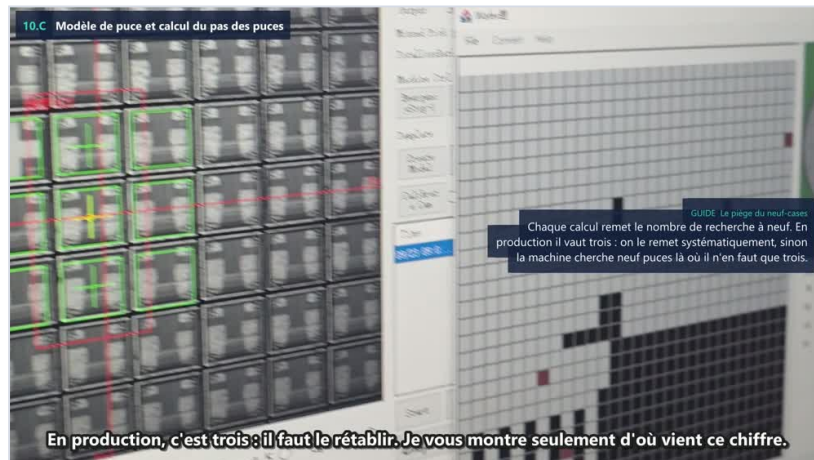

Objectif

Lire la deuxième page : remettre le nombre à trois, suivre les compteurs, déclarer l'angle du plateau.

En deux mots

La distance calculée par le neuf-cases arrive sur cette page — mais chaque calcul y remet le nombre de recherche à neuf, alors qu'en production il vaut trois. On y trouve aussi le nombre de bonnes puces du plateau, ce qui a été pris, ce qui reste, l'identifiant et l'angle. À zéro degré, le repère est en haut ; pour le faire coïncider, on déclare 180° — ou l'on tourne le plateau.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir la deuxième page : la distance du neuf-cases y figure.
2. Remettre le nombre de recherche à trois : chaque calcul le repasse à neuf.
3. Lire le nombre de bonnes puces du plateau, et ce qu'il en reste.
4. Repérer l'identifiant du plateau et son angle.
5. À zéro degré, constater que le repère est en haut.
6. Déclarer 180° pour le faire coïncider — ou tourner physiquement le plateau.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Un rien plus grand que la puce, mais sans mordre sur la voisine : c'est tout l'art du modèle.

Vidéo Etape_10C_1

Quand huit puces sur neuf sont reconnues, on refait le modèle sur celle qui manquait : elle devient la référence, et les neuf passent.

Vidéo Etape_10C_1

Trois puces à la verticale, nombre de recherche à 3, angle $\pm 2^\circ$, échelle 99 à 100.

Vidéo Etape_10C_1

Les plots utiles de la puce sont ceux de gauche et de droite. Une rotation du plateau change l'aspect sans forcément gêner — sauf si le produit impose un sens précis.

Ce qu'en dit le guide

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA
Guide niveau 2 §5.3 — Le calcul du pas des puces (page 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...
Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Chaque calcul remet le nombre de recherche à neuf. En production il vaut trois : on le remet systématiquement, sinon la machine cherche neuf puces là où il n'en faut que trois.
- La page indique combien de bonnes puces contient le plateau, combien ont été prises et combien restent : c'est là qu'on suit la consommation du wafer.
- Soit on déclare l'angle du plateau — 180° ici — soit on tourne physiquement le plateau de 180° avant de l'engager. Les deux marchent, mais il faut choisir.

Erreurs fréquentes

- ✗ Quitter la page en laissant le nombre à neuf : la machine cherchera neuf puces là où il en faut trois.
- ✗ Déclarer l'angle et tourner aussi le plateau : il faut choisir l'un ou l'autre.

Checklist

- ☐ Le nombre de recherche est à trois.
- ☐ Les compteurs du plateau sont lus.
- ☐ L'angle est déclaré, ou le plateau tourné — pas les deux.

À retenir

Chaque calcul du neuf-cases remet le nombre à neuf : en production il vaut trois, et on le rétablit à chaque fois.